

دوره آموزشی :

روش های اجرا و کنترل اتصالات

در سازه های فولادی

1

برای

افزایش رتبه مهندسان عمران

از پایه دو به یک

2

ارائه از :

محمد رضا صالحی

مدرس دوره های نظام مهندسی

دفتر تحقیقات مسکن وزارت راه و شهر سازی

دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه آزاد اسلامی ،

دوره های تكمیلی دانشگاه تهران و دانشگاه علم و فرهنگ

3

کارهای اجرایی :

مسئول بررسی پروژه های سازمان مهندسین مشاور شهر تهران

مدیر پروژه پل های تقاطع اتوبان همت و مدرس

مدیر پروژه اتوبان ۷۶ متری شمال عباس آباد(همت)

مدیر پروژه اتوبان مدرس تا بزرگراه امام علی (ع)

سرپرست دستگاه نظارت برج های سبز اقدسیه تهران

سرپرست دستگاه نظارت ساختمان ادارات مرکزی واه آهن

(در تپه های عباس آباد در شمال تپه های عباس آباد تهران)

مدیر پروژه های سازمان مشارکت های مردمی شهر تهران

(آبنوس - مجتمع خلیج فارس - پارکینگ طبقاتی استاد معین)

سرپرست دستگاه نظارت مجتمع تجاری ارم و مشاور پروژه های شرکت مهستان

4

بخش هایی که ارائه می شود :

۱. آشنایی با انواع سازه های فولادی و روش های اجرای آنها
۲. آشنایی با اتصالات سازه های فولادی شامل : ستون ها ، تیر ها و بادبندها
۳. آشنایی با انواع اتصال دهنده های سازه فولادی شامل : پرج ، پیچ و جوش
۴. آشنایی با منابع انرژی و تجهیزات جوشکاری
۵. آشنایی با جوش و روش های بازرگانی جوشکاری
۶. آشنایی با انواع الکترود مصرفی در ساختمان های فولادی
۷. دسته بندی عیوب ها ، آزمایش ها و روش های رفع عیوب های جوش و جوشکاری

5

کتابهای راهنمای دوره :

- ۱ . آینه نامه جوشکاری سازه های فولادی AISC : برگردان : دکتر رسول میر قادری
- ۲ . طراحی سازه های فولادی (روش تنش مجاز و روش حدی) : نوشتہ مهندس شاپور طاحونی
- ۳ . طراحی سازه های فولادی جلد سوم - اتصالات نوشتہ : دکتر ازهربی و دکتر میر قادری
- ۴ . طرح محاسبه و اجرای کف ستون ها نوشتہ : زنده یاد - دکتر مهدی قالیبافیان .
- ۵ . راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی : نوشتہ : مهندس شاپور طاحونی
- ۶ . راهنمای اتصالات در ساختمان فولادی دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان.
- ۷ . آشنایی با فرآیند جوشکاری و بازرگانی جوش در ساختمان : وزارت راه و شهرسازی
- ۸ . ارزیابی اتصالات صلب جوشی متدائل در ایران نوشتہ : دکتر علی مژروعی و دکتر سیمونیان
- ۹ . طرح و اجرای ساختمان های فولادی (مبحث دهم) : دفتر تهیه مقررات ملی ساختمان

بخش یکم

انواع سازه‌های فولادی

Kind Of Steel Structures

7

پیش گفتار

این جزوی بخشی از ریز برنامه و نکته های قابل ارائه برای دوره :
روش های اجرا و کنترل اتصال های سازه های فولادی می باشد ،
در کنار مطالبی که در این دوره آموزشی مطرح میگردد ، از :
نمودار ها ، شکل ها ، فرمول ها ، اسلاید های لازم ، فیلم های
اجرایی و کارگاهی هم برای بیان بهتر موارد ، استفاده می گردد .

8

۱. سازه‌های اسکلتی شامل سازه‌های

Beam-Column Framing

الف - قاب - تیر و ستون

Truss

ب - خرپا

Cable

پ - کابل

۲. سازه‌های مخزنی شامل سازه‌های

Stand Pipes

أ- منابع زمینی

Elevated Tanks

ب- منابع هوایی

۳. سازه‌های دودکش شامل سازه‌های

Self Supporting

أ- خود ایستا

Guyed Stacks

ب- با کابل‌های مهاری

9

۴. سازه‌های برجی میکرو ویو شامل سازه‌های :

Self Supporting Tower

الف - خود ایستا

Guyed Tower

ب- با کابل‌های مهاری

۵. سازه‌های انتقال برق شامل سازه‌های :

Self Supporting

الف- خود ایستا

Guyed Stacks

ب- با کابل‌های مهاری

10

۶. سازه‌های با قاب فضایی شامل سازه‌های :

Stress Systems
Tensile System

- أ- سیستمهای فشاری
- ب- سیستمهای کششی

۷. سازه‌های طره‌ای شامل سازه‌های :

Cantilever

أ- آشیانه‌های سیستم طره‌ای هواپیما

Space Framing

ب- ورزشگاه‌های سرپوشیده با قاب فضایی

11

۸. سازه پلهای راه و راه آهن :

Road Bridges
Railway Bridges
Road & Railway Bridges

- أ- پلهای راه
- ب- پلهای راه آهن
- ت- راه و راه آهن

که دارای سیستمهای زیر می‌باشند :

Stress Arches Bridges
Girder Bridges
Cantilever Bridges
Suspension Bridges

- أ- فشاری - قوسی
- ب- خمسمی - تیز ورق
- ج- کششی و فشاری طره‌ای
- د- کششی پلهای معلق

12

۹ - منابع فلزی : Steel Tank

منابع فلزی به سرعت ساخته، نصب و آب بندی میشوند اما باستی در برابر زنگ زدگی محافظت شوند و عمدها در دو نوع به شرح زیر ساخته می شوند:

الف- منابع زمینی :

از این گونه منبع برای ذخیره مایعات زیاد مانند آب و یا فرآورده های نفتی که لازم نیست مایع با فشار تخلیه گردد، استفاده می شوند. برای صرفه جویی در طرح و اجرای مصالح، معمولاً نسبت ارتفاع به قطر منبع حدود $\frac{1}{4}$. در نظر گرفته می شود و چنانچه برای تخلیه فشار بیشتری لازم باشد ، منبع زمینی را به بلندی ۲ برابر قطر آن طرح و اجرا می کنند.

13

ادامه منابع فلزی:

ب - منابع هوایی یا Elevated Tank می توانند روی پایه های مرتفع با بلندی مورد نظر قرار گیرند و به همین خاطر در جاهایی که فشار زیاد مانند : شبکه لوله کشی آب آشامیدنی مورد نظر باشد از منبع هوایی استفاده می شود.

ورق منبع از پوسته نازک Thin shell ساخته می شود و لوله های آبرسانی Riser pipe در مرکز آن کار گذاشته می شود و لوله ورود و خروج آب به منبع یکی می باشد و به همین علت اینگونه منبع ها را شناور بر شبکه Floating on line هم می گویند.

منابع بزرگ در برابر گرما و سرما مشکلی ندارد اما منبع های کوچک را باستی با پشم شیشه پوشاند تا از تغییر دمای آب در موقع گرما و یخ زدگی آب جلوگیری کنند. Glass wool

14

۱۰- ساختمان های صنعتی : Industrial Buildings

برای ساختمان های صنعتی ، تولیدی ، انبارها ، کارخانه ها و سالن های ورزشی و برای کاربری های مشابه که اسکلت همانندی دارند ، **طرح و اجرا** می شوند. در طراحی این ساختمان ها کوشش می شود که **تعداد ستون** های داخلی کمتر شود، همچنین بیشتر **یک طبقه** طرح و اجرا می شوند . سقف آنها **شیب دار و سبک** می باشد. پوشش سقف آنها از ورق های موجدار ، آزبست و یا محصولات نوین دیگر ساخته می شود.

اسکلت این ساختمان ها از خرپا Truss و یا قاب های عرضی Rigid Frames انتخاب کرده و روی آنها را با تیرهای لایه Purlins و پوشش های سبک می پوشانند.

در بعضی از ساختمان های صنعتی، بر روی ستون ها، پل جراثقال Crane را برای حرکت **جراثقال** Crane متحرک و یا **ارابه** Trolley که در عرض ساختمان بر روی پل ستون حرکت می کند، طراحی و اجرا می کند.
۱۵

مهاربندی یا بادبندی ساختمان های صنعتی :

مهاربندی ساختمان های صنعتی یا **بادبندی** Wind Bracing

در برابر نیروهای جانبی باد و زلزله بسیار مهم است .

علاوه بر نیروهای جانبی، نیروهای قائم سنگین و نامتقاضن هم می توانند ساختمان ها را از حالت تعادل در آورده و **ناپایدار** کنند.

تعادل این ساختمان ها معمولاً توسط بادبندی چپ و راست و یا گیرداری گوشه قاب و یا گیرداری پای ستون تامین می شود.

Steel Sheet

۱۱ - سپرهای فولادی :

سپرهای فولادی به شکل های گوناگون ، **ذوزنقه** ، **زیگزاگ** با عمق زیاد و تیغه ای **تحت** نورد شده تولید می گردد ، و برای ساخت **صندوقه کار** و یا **سپر کوبی** دیواره ها ، برگرداندن مسیر آبهای ، احداث **تونل ها** و دیگر کارهای ساخت و اجرا کار برد دارد.

17

بخش دوم

انواع فولاد ساختمانی

kind of steel construction

18

۱. تاریخچه تولید آهن :

پیشینه تولید آهن و بکار گیری آن توسط ملت‌های متمند به ۵۰۰۰ سال پیش‌می‌رسد که از آن لوازم مورد نیاز و سلاح می‌ساختند. آهن یک عنصر شیمیایی است و در طبیعت بصورت **آهن خالص** به ندرت پیدا می‌شود بلکه به حالت‌های گوناگون از جمله: **اکسیدها**، **سولفیت‌ها** و **کربنات‌ها** یافت می‌شود.

آهن Fe حدود ۴/۲ در صد از پوسته کره زمین را تشکیل می‌دهد. و پس از آلمینیوم فراوان ترین عنصر در طبیعت می‌باشد. و برای داشتن ویژگی‌های بهتر آنرا با عناصر دیگر غیر فلزی مانند: کربن، گوگرد، فسفر، سلیسیم و همچنین در پاره‌ای از موارد با فلزاتی مانند: کرم، نیکل و بکار می‌برند.

19

۲. منابع مهم آهن عبارتند از :

ماگنتیت - Magnetite (Fe_3O_4) - ۶۵ تا ۷۰٪ آهن دارد و در سوئد و نروژ فراوان تر است.

هماتیت - Red Hematite (Fe_2O_3) - ۴۵ تا ۶۵٪ آهن دارد و در انگلستان و اوکراین فراوان تر است.

پیریت (سولفیت آهن) - Pyrites (FeS_2) - ۳۰ تا ۴۰٪ آهن دارد و در کشور اسپانیا فراوان تر است.

سیدریت (کربنات آهن) - Siderite ($FeCO_3$) - ۳۰ تا ۴۵٪ آهن دارد و در ایران و روسیه فراوان تر است.

لیمونیت (اکسید هیدراته آهن) ($2Fe_2O_3 \cdot 3H_2O$) - ۲۰ تا ۵۰٪ آهن دارد و در اسپانیا و فرانسه فراوان تر است.

۳. فراورده‌های آهن عبارتنداز :

الف- **آهن خام** - از ذوب سنگ آهن در کوره بلند در درجه حرارت ۱۵۳۰ بدست می‌آید و ۴ تا ۳٪ کربن دارد. و با داشتن : سیلیسیم، منگنز، گوگرد و فسفر خواص نامناسبی پیدا کرده و با داشتن گوگرد و فسفر شکننده شده و در دو نوع سفید و خاکستری تولید می‌شود.

ب- **چدن** - از ذوب مجدد آهن خام در درجه ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد بدست می‌آید و ۳ تا ۴/۵٪ کربن دارد، **ترد و شکننده** است و نقطه ذوب آن مانند آهن خام می‌باشد.

مقاومت فشاری چدن خوب و مقاومت کششی آن کم است، چدن کمتر از فولاد زنگ می‌زند و در ساختمان‌ها و پلهای قدیمی بعنوان اجزای فشاری بکار می‌رفته است.
21

ادامه فراورده‌های آهن :

ت- **فولاد** - از ذوب آهن خام در کوره بلند در درجه ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ درجه سانتیگراد با از بین بردن ناخالصی‌های سیلیسی، منگنز، گوگرد، فسفر و تنظیم مقدار معین **کربن** بدست می‌آید. اولین کوره تولید فولاد به روشهای هانری بسمر Siemens-Martin و Henry Bessemer یا کوره‌های الکتریکی در سال ۱۸۸۵ میلادی به ثبت رسید، امروزه در کوره‌های بلند به مقیاس زیادتری تولید می‌شود. **مقدار کربن** بیشتر، **مقاومت فولاد** آنرا زیاد تر و مقدار کربن کمتر، **شكل پذیری** (Ductility) فولاد را افزایش می‌دهد.

۴- خصوصیات فیزیکی :

اگر مشخصات معینی برای فولادهای ساختمانی در نقشه ها عنوان نشده باشد ، می توان از مشخصات عمومی فولاد استفاده نمود :

$$\gamma = 7.87 \text{ g r/cm}^3 \quad \text{وزن مخصوص :}$$

$$\alpha = 12 * 10^{-6} \quad \text{ضریب انبساط حرارتی :}$$

$$E = 2.1 * 10^6 \text{ Kg/cm}^2 \quad \text{مدول الاستیسیته}$$

23

۵- خصوصیات مکانیکی :

نمودار تنش - کرنش بیشترین اطلاعات را در مورد رفتار مکانیکی فولاد ارائه می دهد. این نمودار، کرنش ناشی از تنش بوجود آمده در تست کششی فولاد را نشان می دهد.

Elastic Range

الف- محدوده الاستیک:

بررسی نمودار تنش کرنش یک فولاد ساختمانی ، نشان می دهد که تا حد تنش الاستیک فولاد ، کرنش (ϵ_E) بسیار ناچیز و متناسب با تنش (σ_E) است در این محدوده ، ضریب کشسانی یا مدول الاستیسیته ، برابر $E = \sigma / \epsilon$ می باشد.

در این حالت تغییرات بصورت الاستیک است و پس از برداشتن بار، کرنش بر گشت پذیر می شود و از بین می رود.

24

Plastic Range

ب- محدوده پلاستیک :

چنانچه با افزایش بارگذاری ، تنشهای موجود به حد تنش تسلیم برسد ، فولاد وارد محدوده پلاستیک می شود. در این قسمت، با وجود افزایش کرنش در قطعه فولادی، تنش در اندازه تنش تسلیم باقی می ماند ، با افزایش بارگذاری، همزمان با افزایش قابل ملاحظه‌ای در طول قطعه ، فقط مقدار کمی تنش موجود افزایش پیدا می کند. این حالت تا رسیدن به حد گسیختگی ادامه دارد.

25

پ- کرنش در نقطه شکست :

کرنش در نقطه شکست در نمونه تست کششی، بسیار بزرگ است .

(معمولاً نمونه کششی ۲۰٪ افزایش طول می دهد.)

قابلیت افزایش طول، به عنوان یکی از مزیتهای مهم فولاد محسوب می شود.

فولاد با قابلیت افزایش طول بیشتر و شکنندگی کم ، ایمن تر از فولاد با امکان ازدیاد طول پائین تر می باشد.

26

ت- تنشهای مجاز :

بطورکلی، نقطه تسلیم یعنی تنشی که در آن **کرنش پلاستیک** آغاز می شود به عنوان یک نقطه حدی برای محدود کردن تنشهای مجاز فولاد بکار می رود. در مرحله طراحی یک **ضریب اطمینان** نیز برای آن در نظر گرفته می شود . این مسئله بیشتر در طراحی الاستیک مورد استفاده قرار می گیرد.

27

ث- طراحی پلاستیک :

پس از اینکه فولاد به تنشهای الاستیک رسید، هنوز از تمامی ظرفیت آن استفاده نشده است. از این ذخیره موجود، در طراحی پلاستیک استفاده می شود که یک روش طراحی در کنار روش طراحی الاستیک است . روش طراحی در این حالت ، در نظر گرفتن مناطقی به عنوان **مفصل پلاستیک** است. مفصلهای پلاستیک نقاطی از سازه هستند که تنشهای آن در بارگذاری به **حد تسلیم** رسیده باشند.

28

۶- فولادهای ویژه :

الف- فولادهای مقاوم در برابر هوازدگی :

با اضافه کردن مقدار کمی : **کروم** ، **مس** ، **نیکل** یا **وانادیوم** فولادی بدست می آید که در اثر **هوازدگی** ، یک لایه اکسید در روی سطح آن تشکیل می شود. این لایه ، فولاد را در برابر هوازدگی بیشتر محافظت می کند. این فولادها به **فولادهای هوازده** معروفند زیرا در معرض هوا به قهقهه ای و ارغوانی تغییرنگ می دهند.

29

ادامه فولادهای ویژه :

ب- فولادهای ضد زنگ :

فولادهای ضد زنگ که در **مهندسی ساختمان** کاربرد زیاد دارند حداقل دارای ۱۲٪ **کروم** ، ۰.۱٪ **سیلیس** و ۰.۱٪ **منگنز** می باشند . در دیگر انواع فولادهای ، ضد زنگ با کیفیت بالا، از ترکیبات **مولیبدن** و **نیکل** استفاده می شود.

فولادهای ضد زنگ مقاومت بیشتری در برابر حملات شیمیایی دارند.

30

ت - فولادهای با مقاومت بالا :

برای هدفهای خاص، از فولادهای **بامقاومت بالا** یا **تنش تسلیم بالا** استفاده می شود.

این فولاد دارای یک **ساختمان ریزدانه** می باشد و به خاطر درصد کربن پائین ، **قابلیت جوشکاری** در این نوع فولاد بسیار خوب است.

برای استفاده از حداکثر ظرفیت این نوع فولاد ، از آن بیشتر برای ساخت اعضا کششی استفاده می شود .

در **اعضا فشاری لاغر** نیز می توان از این نوع فولاد استفاده کرد.

31

ادامه فولادهای با مقاومت بالا :

در همه مواردی که پایداری اجزا، معیار طراحی است، تنشهای مجاز حاکم است نه **تنش تسلیم** . با توجه به اینکه مدول الاستیسیته در این فولادها بیشتر از فولادهای معمولی نیست استفاده از آنها در کارهای عمومی ساختمان مقرن به صرفه نیست.

یک **راه مناسب** و اقتصادی استفاده از انواع مختلف فولاد، در قسمتهای مختلف یک ساختمان، با توجه به شرایط موجود در طراحی است.

مثلاً در یک ساختمان بلند چند طبقه ، می توان **در طبقات پائینی** فولادهای با مقاومت بالا و در **طبقات بالایی** فولاد معمولی مورد استفاده قرار داد.

32

۷- اثر دما در مشخصات مکانیکی فولاد :

در دمای معمولی فولاد رفتاری مناسب دارد ، اما با افزایش دما و یا آتش سوزی ، زمانی که دما به ۹۰ درجه سانتی گراد برسد نمودار تنش کرنش از حالت خطی خارج شده و به نقطه تسلیم رسیده و مدول الاسیسیته ، تنش تسلیم و مقاومت کششی فولاد کاهش می یابد ، این کاهش در محدوده 45° تا 65° درجه سانتی گراد شدید تر می باشد . برای تعیین مقاومت فولاد در برابر آتش سوزی تعداد ساعتی که طول می کشد تا فولاد به محدوده 45° تا 65° برسد را اندازه گیری می کنند .

33

۸- تردشکنی فولاد :

فولاد در دما و شرایط معمولی شکل پذیر می باشد اما در شرایط گوناگون ترد شکن می شود . ترد شکنی فولاد برای سازه های فولادی خرابی و فاجعه به بار می آورد .

ترد شکنی به عوامل زیر بستگی دارد :

- الف - گرمای زیاد - ب - سرعت بار گذاری - پ - تمرکز تنش
- ت - ترکهای مویی - ث - ضخامت ورق - ج - تغییر مقطع ورق
- چ - هندسه اتصال - ح - روش اجرا

34

۹- انواع فولاد ساختمانی :

- | | | |
|-------------------|-------------------|--|
| الف - فولاد نرم | Mild Steel | که حدود ۰.۹٪ تا ۲۵٪ درصد کربن دارد. |
| ب - فولاد متوسط | Carbon Steel | که حدود ۲۵٪ تا ۵۵٪ درصد کربن دارد. |
| پ - فولاد سخت | High Carbon Steel | که حدود ۶٪ تا ۱/۲ درصد کربن دارد. |
| ت - همبسته فولادی | Alloy Steel | که حدود ۰.۲٪ درصد کربن و ۱/۲٪ درصد منگنز دارد. |

35

۱۰- نورد فولاد :

پروفیل‌های فولادی به دو روش **گرم** و **سرد** نورد می‌شوند:

الف - روش گرم : شمش سرخ را از داخل غلتکهای یونیورسال عبور داده و شکل می‌دهند.

ب - روش سرد : با عملیات پرس میلگردهای آجدار و پروفیل‌های دیگر مثل پنجره را شکل می‌دهند.

36

۱۱-پروفیل‌هایی که در سازه‌های فولادی کاربرد دارند :

الف - پروفیل‌های I شکل :

پروفیل نرمال (INP) Initial Normal Profile

پروفیل توسعه یافته (IPE) Initial Profile Extended

پروفیل پهن (IPB) Initial Profile Broad

- کاربرد : پروفیل‌های I شکل از مهم‌ترین پروفیل‌های سازه‌های فولادی می‌باشند که از آنها در ساخت تیرها، ستونها، راه‌پله و شاسی کشی در اسکلت‌های فلزی بکار استفاده می‌شود.

37

ب - پروفیل‌های U شکل :

پروفیل‌های UNP یک محور تقارن دارند و در بیشتر اجزا بصورت جفت بکار می‌روند.

- کاربرد : در ساخت تیرهای مرکب، مشبک، پرلین و ستونها

اگر پروفیل‌های ناوданی بصورت **تک بکار** روند، در برابر نیروی خمشی ایجاد **لنگر پیچشی** می‌کند.

38

ت- پروفیل نبشی L شکل :

در دو نوع **بال مساوی** ، **بال نامساوی** ساخته می شود.

کاربرد : برای مهار بندی نیروهای باد و زلزله و ساخت قطعات مرکب

ث- پروفیل سپری L شکل :

در دو نوع **قاعده و ارتفاع برابر**، قاعده دو برابر ارتفاع ساخته می شود.

کاربرد : در و پنجره سازی ، اسکلت سقف ها ، شیروانی ها و کارهای دیگر.

39

ج- پروفیل دو نبشی Z شکل :

این پروفیل ها محور تقارن ندارند.

کاربرد آن ها : در زیرسازی و بستن ورقهای فلزی در **شیروانی ها** و سایر فرآورده ها و کارهای اجرایی دیگر می باشد .

چ- پروفیل های ریل و راه آهن :

این پروفیل ها طوری طراحی می شوند تا حرکت قطار ها بر روی ریل راه آهن و ایستگاه های قطار آسان تر شود.

40

ح - ورق - تسمه :

چنانچه پهنهای پروفیل ورق بزرگ تر از ۱۶۰ mm باشد به آن **ورق** گفته می شود و پهنهای کمتر از آنرا **تسمه** می گویند.

کاربرد : برای اتصال اجزا سازه ها و ساخت پروفیل های ترکیبی، کانالهای تأسیساتی و کارهای دیگر در کارگاه و پروژه ها بکار می روند.

خ - میل گرد ساده و آجدار :

کاربرد : میلگرد های **ساده** ، **آجدار** و **آجدار پیچیده** برای ساخت بتن های مسلح و میل مهارها و موارد دیگر ساختمانی بکار می روند .

41

۱۳- انتخاب سیستم سازه‌ای با توجه به مصالح :

برای طراحی و اجرای اقتصادی ساختمان موارد زیر بررسی می شود :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| ح- انعطاف پذیری طراحی داخلی | الف - سطح اشغال ساختمان |
| خ- امکان پارتيشن سازی | ب- ارتفاع طبقه ها و ساختمان |
| د- سهولت تهیه مصالح مورد نظر | پ- نوع بارگذاری |
| ذ- امکان تغییر در قاب سازه‌ای | ت- ابعاد ستونها |
| ر- محدودیت کارگاهی | ث- فواصل ستونها |
| ز- شرایط جوی | ج- نصب تجهیزات در طبقه ها |
| س- وزن ساختمان و مقاومت خاک | چ- مدت زمان اجرا |

42

۱۴- بررسی مقدار مصرف فولاد در ساختمانهای فولادی :

مصرف فولاد در ساختمانهای فولادی را به ازای کیلوگرم در هر متر مربع محاسبه می کنند .

هزینه ساخت و **مصرف فولاد** به عوامل زیر بستگی دارد :

الف- سیستم سازه‌ای (سیستم بارهای قائم و جانبی)

ب- سطح طبقات

پ- تعداد طبقات

ت- بار مرده و زنده

ث- دهانه‌های ستون

ج- ضخامت‌های سقف

43

۱۵ - رواداری در ساختمانهای فولادی :

بطور کلی رواداری یک **حد قابل قبول** تغییرات را مشخص می کند که در آن محدوده بعضی از ابعاد می توانند متفاوت باشند و این قابلیت را برای اجزای سازه فراهم می کند تا با روشن مناسب و بدون سختی کار در کنار اجزای دیگر قرار بگیرد .

در ساختمان هایی که در آنها اجزای **پیش ساخته** بکار برده می شود ، در نظر گرفتن **رواداریهای مجاز** برای قسمتهای منفرد و قسمت های مونتاژ شده لازم و ضروری است و باید از **برش دادن** ، **شكل دادن** و **اندازه کردن** اجزای پیش ساخته در هنگام نصب واجرا خودداری شود.

ساختمانهای فولادی در مقایسه با سایر سیستم های ساخت در مراحل ساخت و نصب نیاز به **رواداری کمتری** دارند.

44

۰ الف- رواداری اجرایی :

- در تعیین رواداری اجرایی بایستی موارد زیر در نظر گرفته شوند :
 - انحراف مجاز **درازا** و **پهنای** اجزای سازه‌ای و ساختمانها
- تغییر مجاز **فاصله افقی** و ارتفاعی در طبقه ها
- تغییر مجاز برای **جانمایی افقی** اعضا در طبقه ها
- تغییر مجاز برای **جانمایی قائم** اعضا در طبقه ها

45

ب - رواداری اعضای سازه‌ای :

ابعاد اعضای سازه‌ای باید در یک **محدوده معین** قرار گیرند.
این محدوده تغییرات در اندازه مؤلفه‌ها شامل :

تغییر در اندازه‌های اسمی مؤلفه‌ها مانند: **درازا**، **پهنا**، **زاویه**، **سطح**
و یا اندازه **قطعه اتصال دهنده** آنها می‌باشد.

در اتصال چند عضو با رواداری‌های گوناگون، اندازه‌ای اسمی عضو
مرکب ممکن است با توجه به جمع رواداریهای موجود، **کاهش** یا
افزایش یابد و در موارد خاص ممکن است مقدار آن **صفر** شود.

46

۱۶ - تغییر شکلها در ساختمانهای فولادی:

تغییر شکل در سازه‌ها و اجزای ساختمانهای فولادی، اجتناب ناپذیر است و تابع قوانین طبیعی و فیزیکی می‌باشد و ممکن است موجب تخریب سازه‌ها و ساختمانها گردد.

بنابر این بایستی نوع تغییر شکل بررسی و اندازه آن محدود شود.

تغییر شکل اجزای فلزی تا حدودی بیشتر از اجزای بتونی است. بنابراین لازم است با استفاده از سیستم سازه‌ای، طراحی دقیق و اجرای مناسب، اثر نامطلوب تغییر شکلها را کاهش داد.

47

تغییر شکلها در ساختمانهای فولادی به شرح زیر می‌باشد :

الف- تغییر شکل در اثر تغییر بار مرده

ب- تغییر شکل در اثر تغییر بار زنده

پ- تغییر شکل در اثر زلزله

ت- تغییر شکل در اثر حرارت یا رطوبت

ث- تغییر شکل ساختمان در اثر شرایط جوی باد و باران

ج- تغییر مکان یا جابجایی در اثر ضربه‌های مکانیکی

48

۱۷- عوامل مؤثر در احداث سازه‌های فولادی :

عوامل زیر در احداث سازه‌های فولادی نقش اساسی دارد و باعث تغییرات کلی در نحوه ساخت و اجرای سازه می‌شود.

الف- توجیه اقتصادی سازه :

ساختمان فولادی با ید طراحی بهینه شده و مهندسان و کارشناسان با روش‌های مناسب و بکار گیری تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی کنترل‌های لازم را انجام دهند ، تا ضمن رعایت موارد سازه‌ای ، ساختمان توجیه اقتصادی داشته باشد.⁴⁹

ب- سازگاری با معماری داخلی :

در هر طرح سازه‌ای باید عوامل زیر مورد نظر قرار گیرد :
سادگی ارتباط طبقه‌ها ، پوشش نما و دیوارهای جدا کننده .
ارتباط قاب فولاد با شبکه تأسیسات سازه‌ها

پ- زیبایی نمای سازه و ساختمان :

نمای بیرونی ساختمان، باید طوری طراحی شود تا اجزای فولادی که در داخل یا خارج ساختمان به صورت نمایان باقی می‌ماند، با طرحهای معماری مناسب ، پوشانده شود.

بخش سوم

آیین نامه و استانداردها

در مهندسی ساختمان

51

۱- تعریف استاندارد :

به مجموعه‌ای از **مشخصات فنی** و قواعدی که به منظور ایمنی و کارایی توسط سازمان‌های رسمی تأیین و ابلاغ می‌گردد، گفته می‌شود. در ایران مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مسؤول تهیه و تنظیم و تصویب استاندارد به مواد و محصولات ساختمانی می‌باشد.

۲- تعریف آیین نامه :

به مجموعه‌ای از **ضوابط و مقررات** قانونی که برای طراحی، ساخت، بهره‌برداری، نگهداری از وسائل ، تجهیزات ، محصولات ، تأسیسات و سازه‌ها از سوی کارشناسان تهیه و تصویب و از طریق مراجع قانونی ابلاغ می‌گردد ، گفته می‌شود.

52

۳- آیین نامه های دایج د، مهندسی ساختمان :

الف- آسین نامہ AISC آمریکا : American Institute Of Steel Construction

ب - آیین نامه ASTM American Society For Testing And Material : آمریکا

Deutsch Industrial Norm : پ - آیین نامه DIN 4114 آلمان :

ت - آیین نامه B.S انگلستان: British Standard

ث - آیین نامه GOST 5058 روسیه :

ج - مبحث دهم ایران - طرح و اجرای ساختمنهای فولادی

53

۴- مشخصات فولاد استاندارد آمریکایی:

الف - فولاد A-7 با تنש جاری 2200 Kg/cm^2 و مقاومت نهایی 4200 Kg/cm^2 و دارای **21٪ کرنش** و در ساختمانها و پل های **ممولی** کاربرد دارد.

ب - فولاد ASTM A-373 با تنש جاری 2200 Kg/cm² و مقاومت نهایی 4200 Kg/cm² و دارای 21٪ کرنش و در اتصالات جوش کاربرد دارد.

پ - فولاد ASTM A-36 با تنش جاری 2530 Kg/cm² و مقاومت نهایی 4200 Kg/cm² و دارای 20٪ کرنش در اتصالات پیچ، پرج و یا جوش کاربرد دارد.

ت - فولاد اعلا ASTM A-44 باتنش جاری 3240 Kg/cm² و مقاومت نهایی 4700Kg/cm² و دارای ۱۹٪ کرنش و در سازه ها و ساختمان ها و پل های مهم تر کاربرد دارد.

54

۵- مشخصات فولاد استاندارد اروپایی :

- الف - فولاد ST34** با تنش جاری 21 kg/mm^2 و مقاومت نهایی 34 kg/mm^2 و افزایش طول نسبی 28% ، **کاربرد** آنها برای میخ پرج در اتصال فولادهای ST37 می‌باشد.
- ب - فولاد ST37** با تنش جاری 24 Kg/mm^2 و مقاومت نهایی 37 Kg/mm^2 و افزایش طول نسبی 25% **کاربرد** در اغلب ساختمانهای **فولادی** استفاده می‌کنند.
- پ - فولاد ST38** با تنش جاری 25 Kg/mm^2 و مقاومت نهایی 38 Kg/mm^2 و افزایش طول نسبی 26% **کاربرد** آنها برای **جوش و پیچ** در فولادهای ST37 می‌باشد.
- ت - فولاد اعلا ST44** با تنش جاری 26 Kg/mm^2 و مقاومت نهایی 44 Kg/mm^2 و افزایش طول نسبی 21% **کاربرد** آنها ورقهای اعلا وساخت میخ پرج در اتصال فولاد ST52
- ث - فولاد اعلا ST52** با تنش جاری 30 Kg/mm^2 و مقاومت نهایی 52 Kg/mm^2 و افزایش طول نسبی 20% **کاربرد** آنها در ساختمانهای **مهمن** و پلهای با بزرگ می‌باشد.

۶- مشخصات فولاد استاندارد روسی :

- الف - فولاد GOST.BCT-2** با تنش جاری 20 Kg/mm^2 و مقاومت نهایی 34 Kg/mm^2 و افزایش طول نسبی 26% **کاربرد** برای تولید پروفیل‌های نازک (ضخامت 4 تا 20 میلیمتر).
- ب - فولاد GOST.BCT-3** با تنش جاری 23 Kg/mm^2 و مقاومت نهایی 42 Kg/mm^2 و افزایش طول نسبی 22% **کاربرد** برای پروفیل‌های متوسط (ضخامت 20 تا 40 میلیمتر).
- ت - فولاد GOST.BCT-4** با تنش جاری 25 Kg/mm^2 و مقاومت نهایی 47 Kg/mm^2 و افزایش طول نسبی 20% **کاربرد** برای پروفیل‌های بزرگ (ضخامت 40 تا 60 میلیمتر).

بخش چهارم

انواع طراحی و اجرای اتصالات سازه های فولادی

57

انواع سازه های ساختمانی:


سازه های ساختمانی در سه گروه اصلی اسکلت ساختمانی دسته بندی و محاسبات مربوط به آنها ملاک طرح و محاسبه سازه ها قرار می گیرد.

هریک از این گروهها با مشخصاتی خاص خود ، تعیین کننده ابعاد اعضای سازه ، نوع و مقاومت اتصالات مربوطه ، به شرح زیر می باشند:


۱- قابهای خمشی :



یا قابهای پیوسته که در آنها فرض می شود اتصال تیر و ستون به اندازه کافی صلب است به طور یکه در هنگام تغییر شکل قاب ، زاویه اولیه بین تیر و ستون بدون تغییر باقی می ماند . (مانند شکلهای پیوست)

58

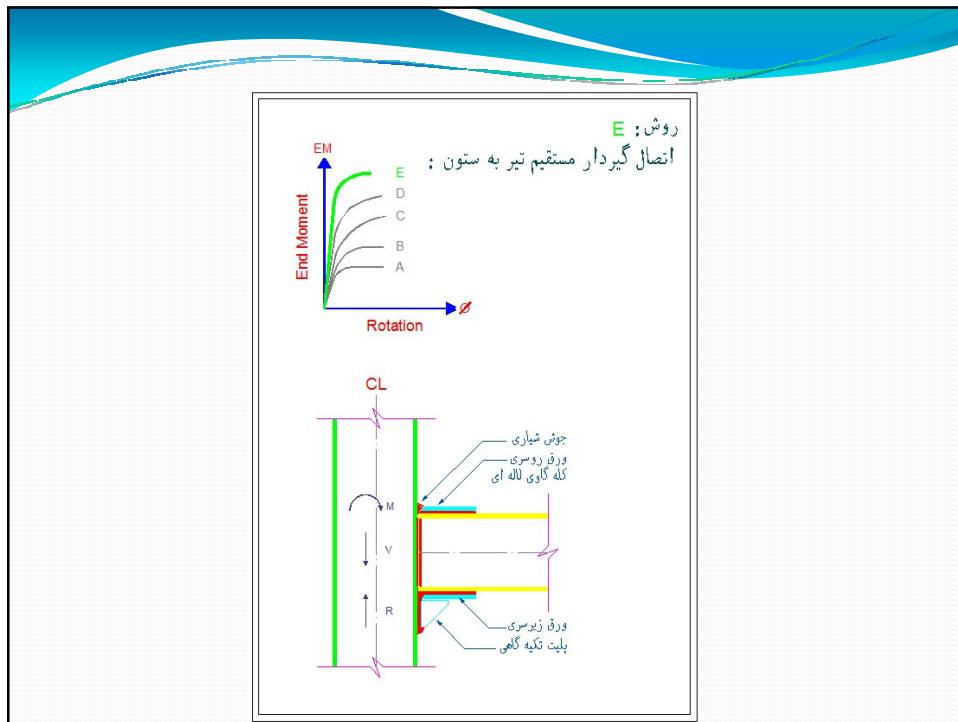

اتصال گیردار تیر به ستون با جوش:

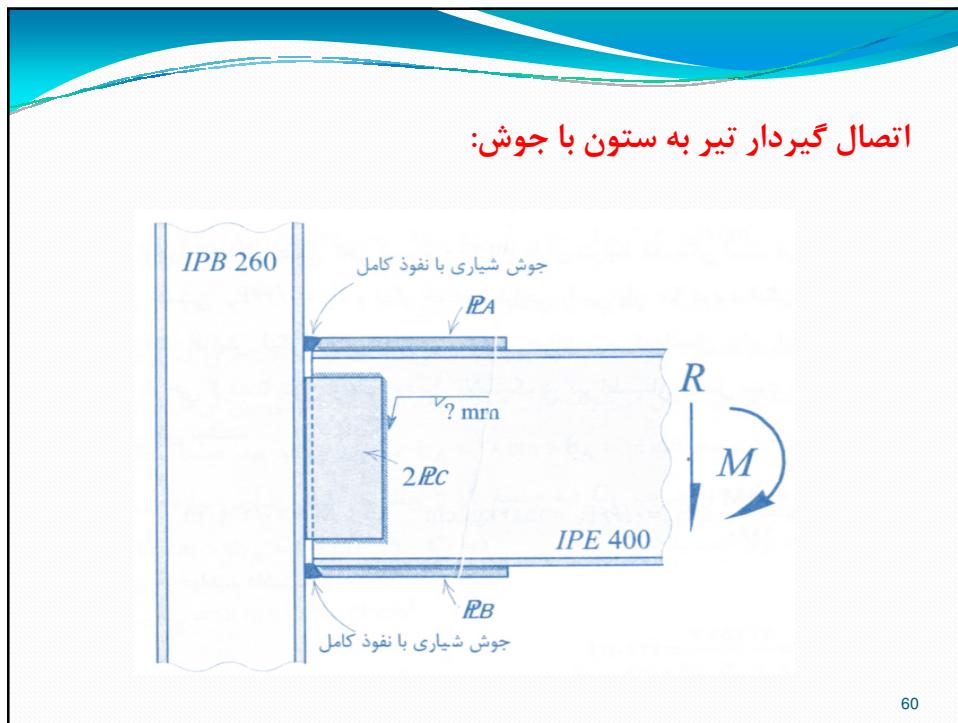

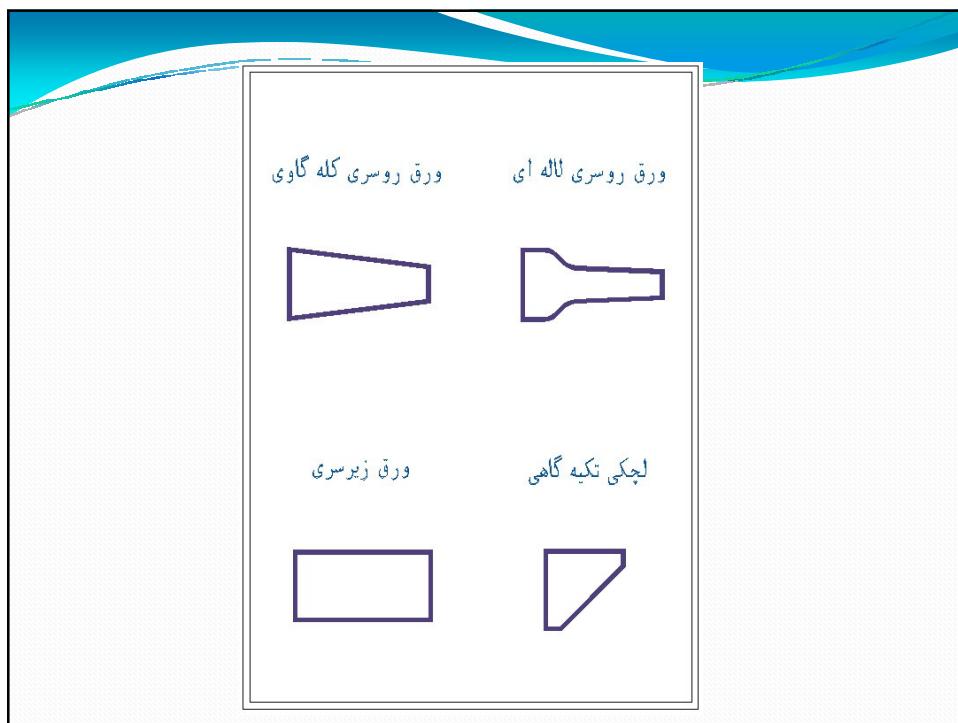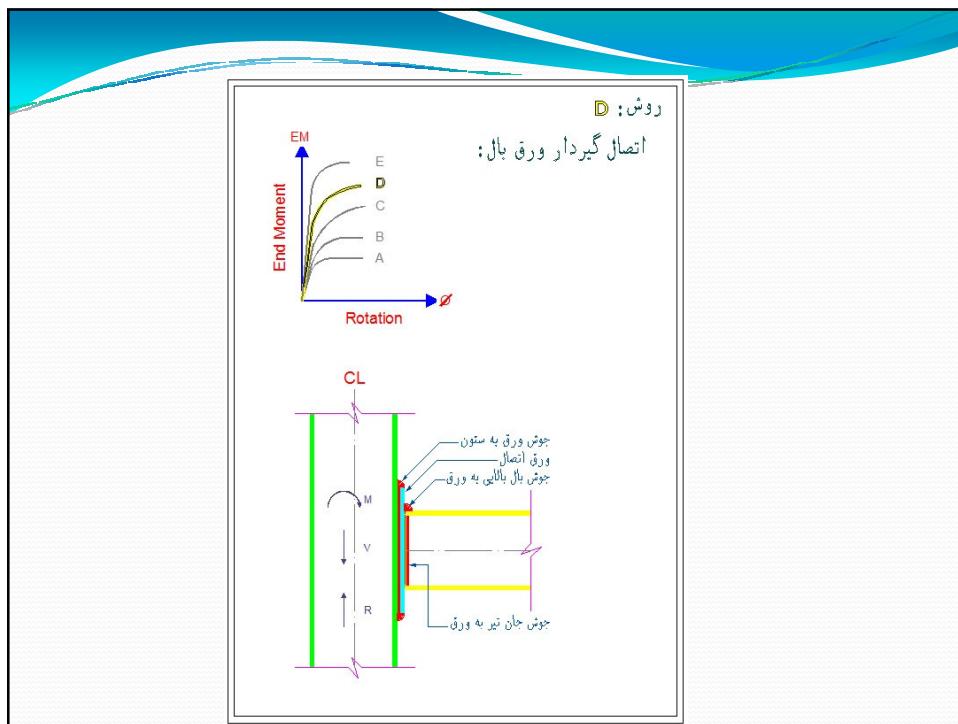



Simple Frames

۲ - قابهای ساده :


یا سیستم قاب فضایی ساده که در آنها فرض می شود، اتصالات تیر به ستون
صلب نیست و اتصال تیرها و شاهتیرها به ستون فقط برای انتقال برش ناشی
از بار قائم طراحی می شود و تیرها و شاهتیرها می توانند تحت اثر نیروهای
وارده ، آزادانه دوران کنند. سیستم قاب ساده باستی طوری طرح و اجرا
شوندکه ظرفیت تیرها و شاهتیرها برای تحمل بارهای قائم کافی باشند و
نیروهای جانبی **باد** و **زلزله** را بتوانند توسط اعضای **بادبندی** یا **دیوار برشی**
مهار کنند. بطوری که تنש های وارد در وسایل اتصال مانند : **پرج** ، **پیچ** و
جوش در حد مجاز باقی بمانند. (مانند اسلاید هایی که ارائه می شود .)

63


روش A :
اتصال ساده با نیشی جان:

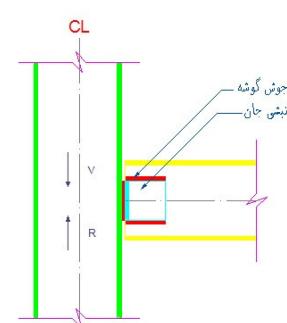
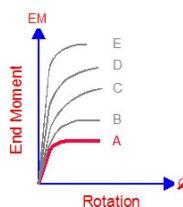


64

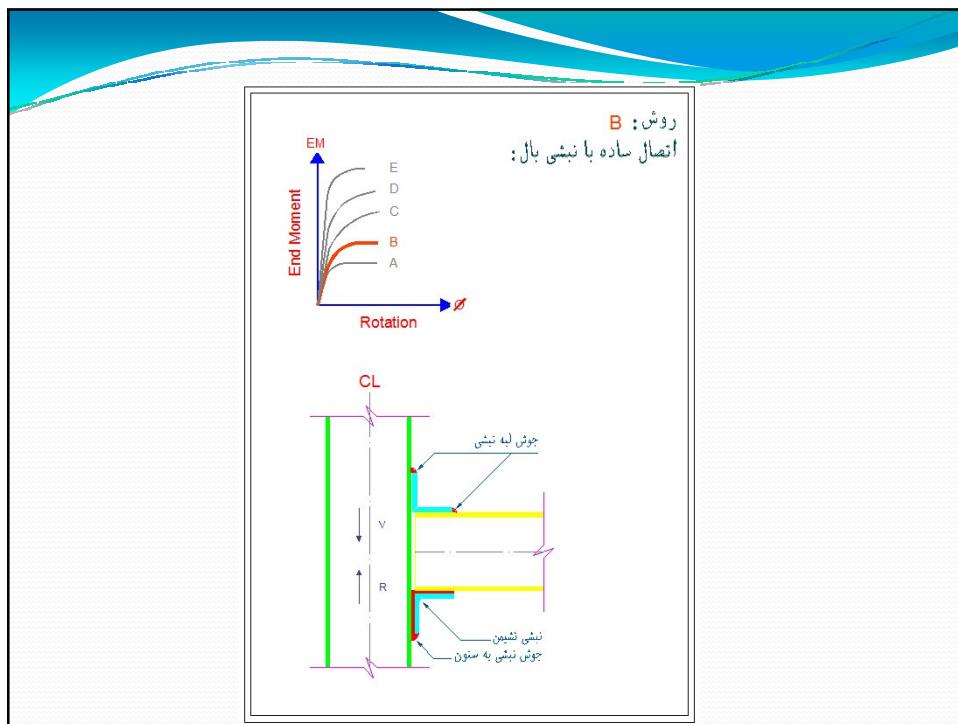

اتصال ساده تیر به ستون :

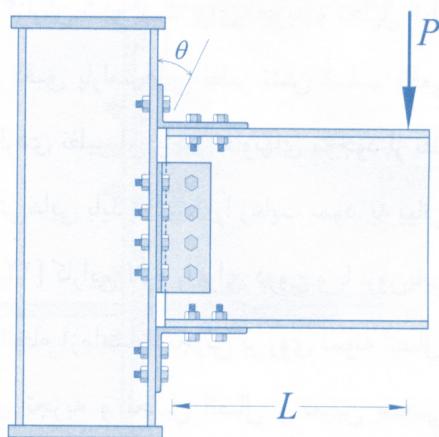

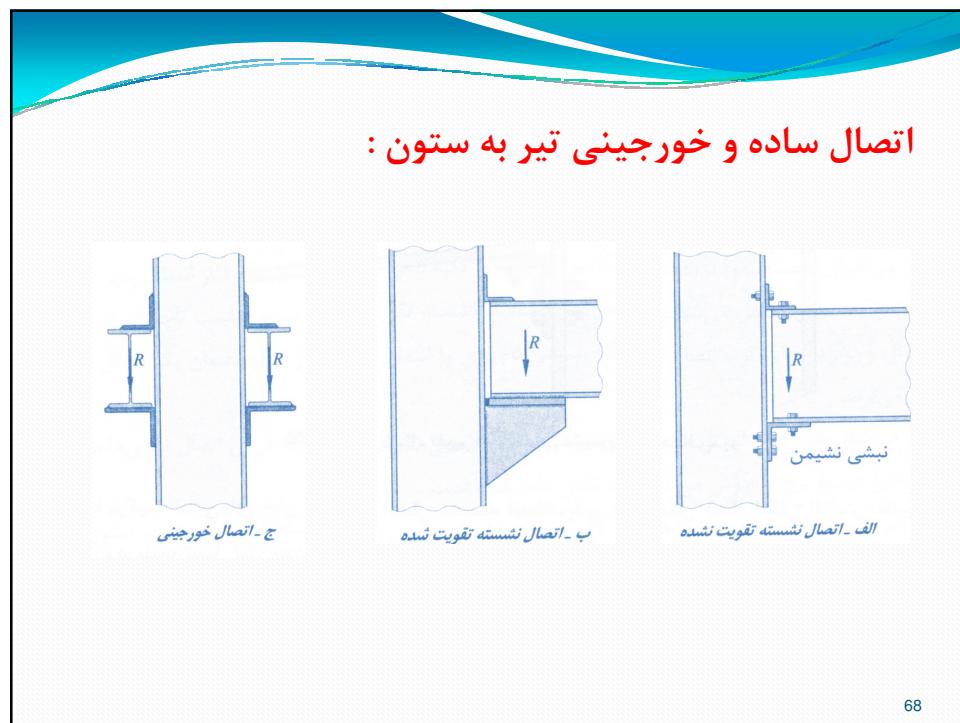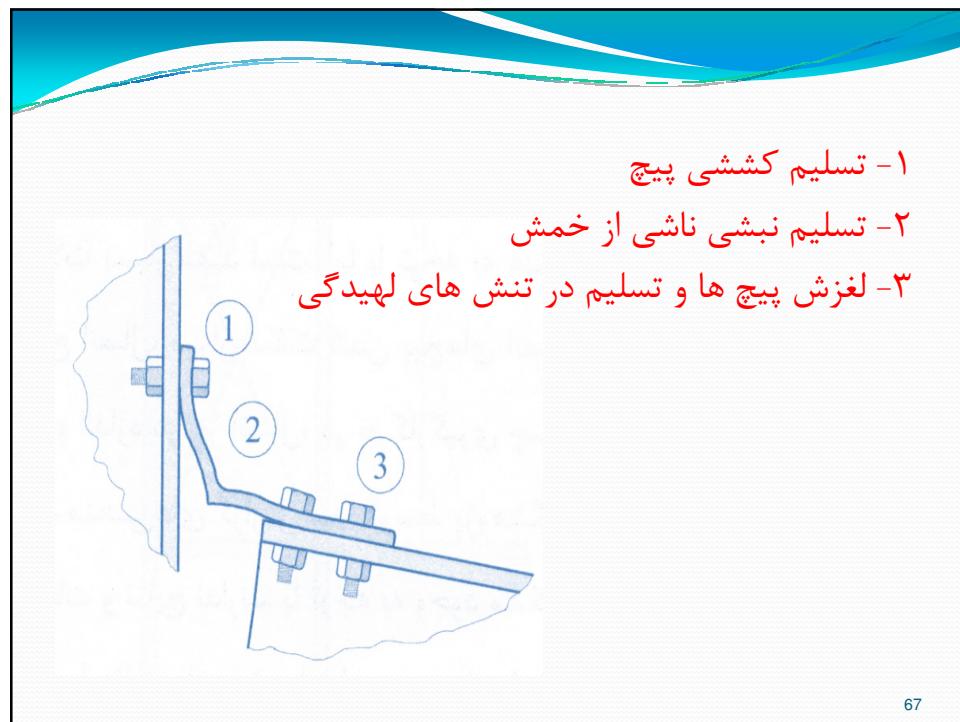


Semi-rigid Frames

۳ - قابهای نیمه گیردار :


یا گیر دار نسبی یا نیمه گیر دار که در آنها فرض می شود اتصال تیرها و شاهتیرها به ستون دارای ظرفیت خمشی بین اتصال گیردار و اتصال ساده می باشد . نکته مهم اینکه گروه سازه های باید در روی نقشه های محاسبات قید شود و روش های اجرای کلیه اتصالات در هر کدام از گروه های مشخص گردد.

۴ - اتصال خورجینی : یکی دیگر از اتصال های رایج در ایران وسایر کشور ها میباشد که بخار نصب آسان و صرفه جویی در مصرف فولاد کاربرد فراوانی دارند و بسته به طراحی و روش اجرا دررده **اتصال ساده ، نیمه گیردار و گیردار** قرار می گیرند . (مانند اسلاید هایی که ارائه میشود)

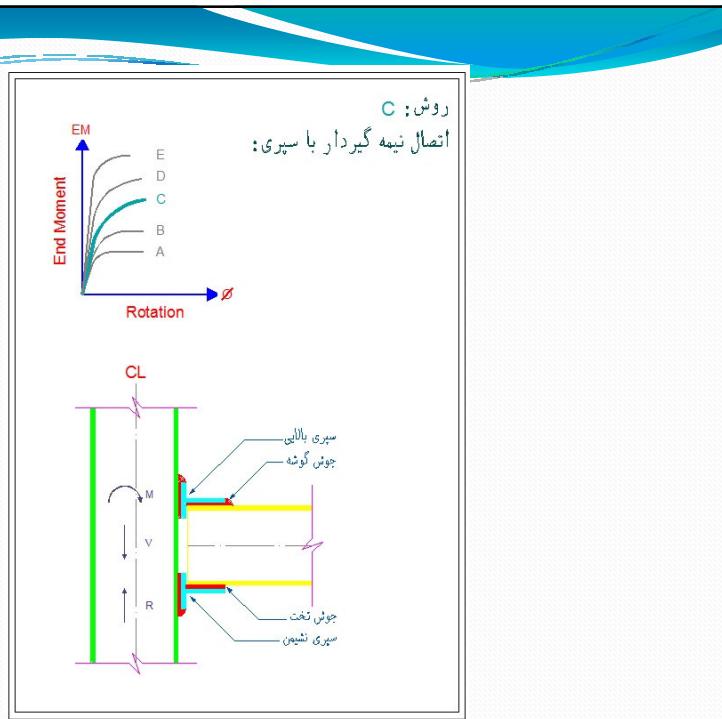

اتصال گیردار خورجینی تیر به ستون با جوش:


پلیت افقی با لچکی

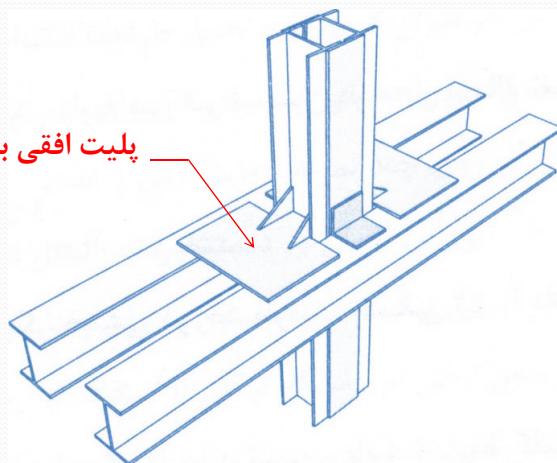

71

اتصال گیردار خورجینی تیر به ستون با جوش:

پلیت عمودی با قید

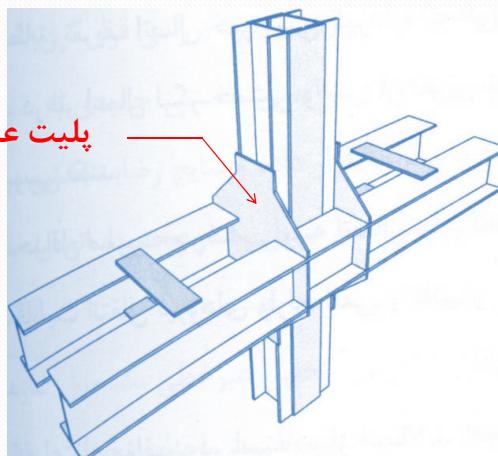

72

اعضای سازه‌ای قابهای فولادی :

۱ - ستونها (اعضای انتقال دهنده بار قائم) :

در طراحی این اعضا علاوه بر نیروها و تنشهای وارد ، باید به آرایش ستون طبقه های همکف و زیرزمین ها ، برای فضای مناسب پارکینگ، روش نصب تأسیسات، نوع پوشش ستونها برای مقاومت در برابر آتش سوزی توجه کرد. و در انتقال بارهای قائم باید اثر اعضا بادبندی و دیوارهای بتونی را در نظر گرفت.

ممکن است ستونهای ساده یا مرکب با استفاده از چند نوع پروفیل فولادی ساخته شوند. از جمله پروفیلهای : تیرآهن باریک و بال پهن ، ناوданی ، ورق و نبشی با اندازه‌های گوناگون.


۲- تیرها (اعضای هدایت کننده بار طبقه به ستون) ::

شامل تیرهای فولادی ، خرپاها و تیرهای مرکب می‌باشد. که عمدتاً از پروفیلهای تیرآهن باریک ، تیرهای لانه زنبوری ، تیرهای پرلین، ورق و نبشی ، پروفیلهای مشبك و تیرهای شیبدار ساخته می‌شوند.

۳- مهاربندها (اعضای انتقال دهنده بارهای جانبی) :


شامل قابهای با اتصال صلب ، دیوارهای برشی و قابهای بادبندی می‌باشند . در قابهای بادبندی از پروفیل قوطی، دوبل ناوданی و نبشی ها استفاده می‌گردد.

اتصال گیردار تیر به تیر با پیچ پر مقاومت:

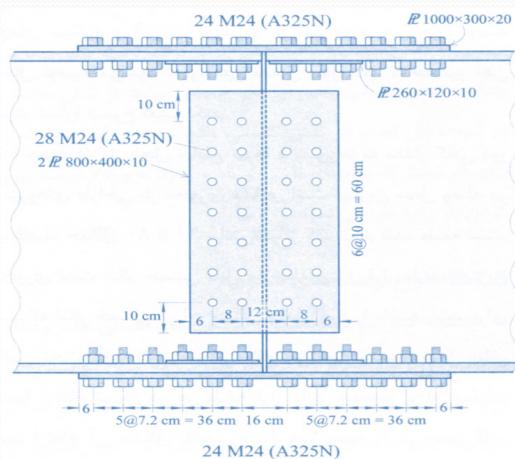

75

اتصال گیردار تیر به تیر با پیچ پر مقاومت:

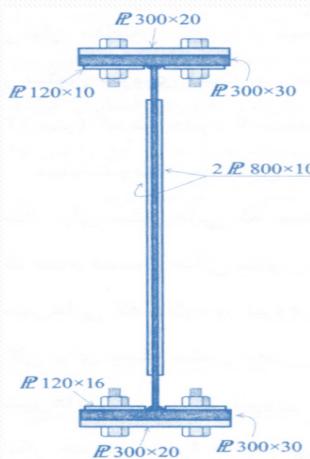

76

انواع اتصال سازه‌های فولادی

بر پایه

.۱

گیرداری - شکل پذیری - عضو اتصال

77

اتصال سازه‌های فولادی با توجه به نوع گیرداری:

اتصالات در سازه‌های فولادی را بر حسب میزان گیرداری Rigidity آن میتوان به:
اتصال **گیردار** ، اتصال **ساده** و اتصال **نیمه گیردار** طبقه بندی نمود .

Rigid Connection

۱ - اتصال گیردار :

در این اتصال تمام ظرفیت خمی عضو متصل شونده با وسیله اتصال به عضو دیگر منتقل شده و زاویه چرخش اعضای اتصال در محل آن ثابت باقی میماند.

Simple Connection

۲ - اتصال ساده :

در این نوع اتصال اصولاً هیچ گونه لنگر خمی در محل اتصال منتقال نمی‌یابد و زوایای چرخش در اعضای سازه در محل اتصال از یکدیگر مستقل و متفاوت میباشند. در موارد عملی معمولاً لنگر خمی ناچیزی در محل اتصال در اثر خروج از مرکزیت بار توسعه می‌یابد ولی در هر حال میتواند از خروج از مرکزیت کم صرف نظر نمود.

78

۳ - اتصال نیمه گیردار : Semi-rigid Connection

در اتصالات نیمه گیردار میزان لنگر خمشی انتقال یافته از یک عضو به عضو دیگر کمتر از ظرفیت خمشی عضو است (۲۰ تا ۸۰ درصد) .
به عبارت دیگر لنگر خمشی انتقالی در اینگونه اتصالات نه به اندازه لنگر خمشی در **اتصالات گیردار** و نه به میزان لنگر انتقالی کوچک در **اتصالات ساده** است.

79

اتصال گیردار خمشی باید حداقل لنگری **حدود ۹۰٪** لنگر گیرداری را انتقال دهد .

اتصال نیمه گیردار انتظار می‌رود لنگری **حدود ۵۰٪** لنگر گیرداری را انتقال دهد .

اتصال ساده میتواند لنگری **حدود ۲۰٪** لنگر گیرداری را انتقال دهد .


اصولاً برای تعیین میزان گیرداری یک اتصال، منحنی لنگر خمشی- دوران را به روش‌های نظری یا تجربی تعیین کرده و اتصال را به گونه‌ای طراحی می‌کنند که چرخش انتهایی که قادر به تحمل آن است، با چرخش ایجاد شده در اثر بار وارد سازگار باشد .

منحنی $\theta - M$ از اهمیت ویژه‌ای برای تعیین **میزان گیرداری اتصال** ، برخوردار است .

روش معمول برای تعیین منحنی $\theta - M$ **انجام آزمایش** بر روی اتصال میباشد که پژوهشگران اینگونه منحنی‌ها را برای تعداد زیادی اتصال سازه تعیین و گزارش نموده‌اند .

منحنی های $M - \theta$ برای اتصالات سازه های فولادی معمولاً توسط آزمایش بر روی تیری با تکیه گاه نیمه گیر دار مطابق شکل انجام می شود.

برای ترسیم منحنی های $M - \theta$ ، **لنگرهای خمشی** مستقیماً توسط بارگذاری استاتیکی نمونه آزمایش و **زواياي دوران** بر حسب انتقال تیر نسبت به عمق آن اندازه گیری می شوند.

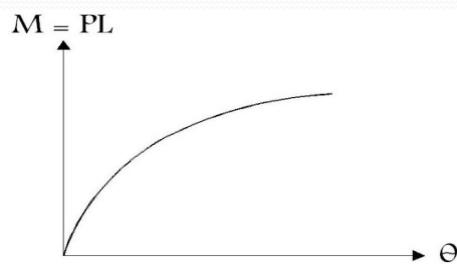


منحنی لنگر خمشی دوران


81

برای نمونه ساخته شده از دو نبشی بالایی و نبشی نشیمن :

زاویه چرخش θ شامل پارامترهایی نظیر : **تغییر شکل** الاستیک ناشی از کشش نبشی ، **دوران** حاصل از خمش در ساق پیچ شده نبشی به ستون ، ناشی از تسلیم ساق نبشی پیچ شده به بال تیر در اثر کشش ، **لغزش** در پیچ ها و تغییر شکل ناشی از لهیدگی در سوراخ است.

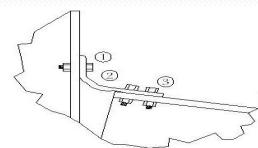

- ۱- تسلیم کشش پیچ
- ۲- تسلیم نبشی ناشی از خمش
- ۳- لغزش پیچ ها و تسلیم در تنش های لهیدگی

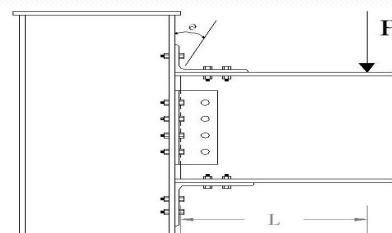

الف- نمونه اتصال فولادی

82

ب- شکل تغییر شکل نبشی

استفاده از منحنی $\theta - M$ که توسط پژوهشگران گزارش شده است برای تجزیه و تحلیل انواع اتصالات بسیار مفید است. اما با توجه به عدم تعیین دقیق پارامترهایی نظری :

تنش تسلیم واقعی مصالح اتصال

میزان سفت شدن پیچهای اتصال

تفاوت‌های ابعاد و اندازه در هر اتصال

به بیانی دیگر، منحنی‌های گزارش شده توسط پژوهشگران کارایی لازم را برای درون یابی و یا برون‌یابی نتایج ندارند و باید با احتیاط بررسی و بکارگرفته شود.

83

علیرغم امکان تعیین **منحنی $\theta - M$** برای یک اتصال به روش‌های **تجربی و نظری**، نتایج و اطلاعات گستردگی‌ای در مورد این منحنی‌ها برای انواع اتصالات با شرایط گوناگون در دسترس نیست. **آئین‌نامه‌های طراحی** نیز راه حل مشخص و کاربردی برای مفاهیم منحنی‌های $\theta - M$ برای موارد عملی ارائه ننموده‌اند.

نتایج حاصل از **منحنی‌های $\theta - M$** برای طراحی اتصالات خصوصاً اتصالات نیمه گیردار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

هر چند کاربرد **اتصالات نیمه گیردار** بعنوان یک راه حل مناسب در ساخت سازه‌های فولادی مورد توجه مهندسین قرار گرفته است، لیکن آئین‌نامه‌های طراحی در چاپ‌های پیش از سال ۱۹۸۶ میلادی، به درستی اثرات انعطاف‌پذیری، مقاومت و گیرداری این نوع اتصالات را مورد توجه قرار نداده‌اند.

84

اولین چاپ آئین نامه **AISC LRFD** در سال ۱۹۸۶ میلادی دو نوع اتصال : **گیردار خمی** و **نیمه گیردار** را بعنوان اتصالات مناسب ، در سازه های فولادی به رسمیت شناخت.

پس از آن تحقیقات گسترشده ای در زمینه اتصالات سازه های فولادی توسط تعدادی از پژوهشگران منجر به ارائه راه حل های جامعی برای طبقه بندی اتصالات و اهمیت میزان گیرداری، شکل پذیری و مقاومت آنها گردید.

با استفاده از منحنی های $M - \theta$ مفاهیم : **گیرداری** ، **مقاومت** و **شکل پذیری** اتصال فولادی که در طراحی اتصالات سازه های فولادی دارای اهمیت ویژه می باشند، به شرح زیر دسته بندی می گردد :

85

الف - دسته بندی سازه ها بر پایه گیرداری اتصال :


گیرداری یک اتصال را میتوان توسط **شیب منحنی $M - \theta$** تعیین نمود .

چون **منحنی $M - \theta$** برای همه مقادیر M و θ بصورت **غیر خطی** است ، می توان **گیرداری اتصال** را توسط **شیب مماس بر منحنی** بدست آورد.

شکل زیر ، منحنی $\theta - M$ برای یک اتصال را نشان میدهد.

محور قائم بر حسب M_p لنگر خمی پلاستیک تیر هم پایه شده است .

86

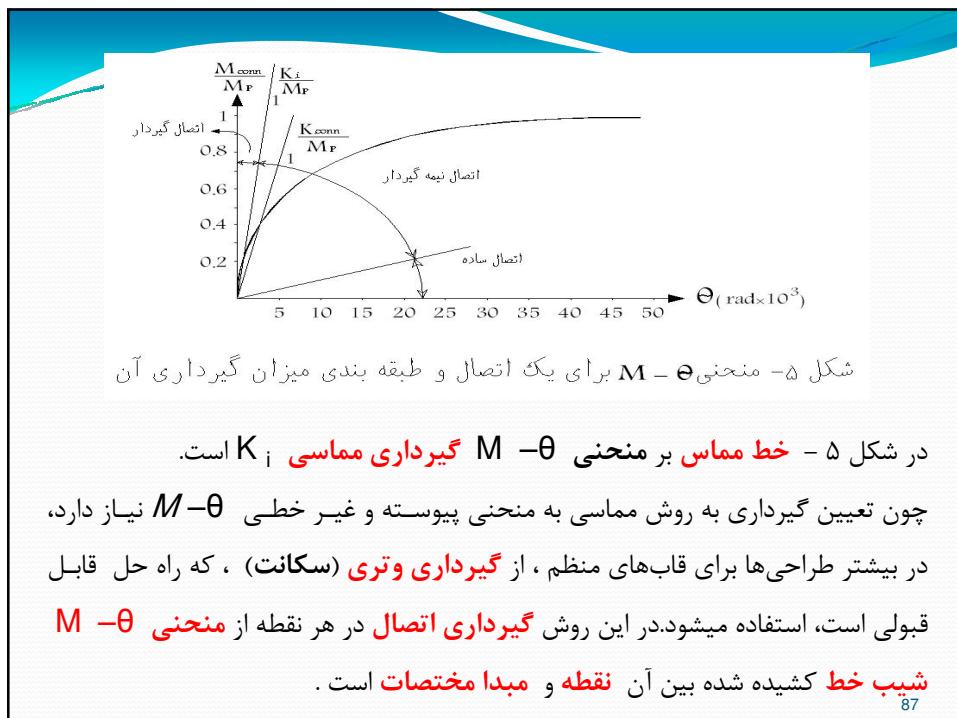

K_{serv} ضریب سفتی در بارهای سرویس و EI/L ضریب سفتی تیر متصل به اتصال است.

در قابهای معمولی با حرکت جانبی معیار حد نهایی به گونه‌ای تعیین می‌شود که کاهش در ظرفیت کمانش ارجاعی ناشی از انعطاف پذیری اتصال از ۵٪ آنچه توسط آنالیز با فرض اتصال گیردار به دست می‌آید، تجاوز نکند.

بنابراین به علت چنین کاهشی در ظرفیت کمانشی مقدار A برای قابهای با حرکت جانبی (مهار نشده) عدد ۲۰ Un braced frames پیشنهاد می‌شود.

89

برای قابهای با حرکت جانبی مقید (مهار شده)

فرض ۸ برای اتصال گیردار قابل قبول است. در هر حال اتصالاتی که برای آنها عدد ۲ به دست آید در رده اتصالات ساده (مفصلی) جای دارند.

چنانچه برای یک اتصال در قاب مهار نشده کمیت بدون بعد در محدوده

عددی ($a < 20 < a$) واقع شود، یک اتصال نیمه گیردار در نظر

گرفته می‌شود.

90

ب - دسته‌بندی بر پایه مقاومت اتصال :

چنانچه اتصالی تمام مقاومت خمشی تیر را بتواند انتقال دهد آن را **اتصال با مقاومت کامل**

و چنانچه درصدی از لنگر خمشی تیر را منتقل کند، **Full - Strength (F.S)**

به آن **اتصال با مقاومت نسبی (P.S)** می‌گویند.

در منحنی A - M که محور قائم آنها نسبت به لنگر خمشی پلاستیک تیر هم پایه شده

است، اتصالاتی که کمتر از ۲۰٪ لنگر خمشی تیر (0.2 Mp) را منتقل می‌کنند،

در طبقه بندی **اتصالات بدون مقاومت خمشی** قرار می‌گیرند.

91

پ - دسته بندی بر پایه شکل پذیری اتصال :

شکل پذیری اتصال یک پارامتر کلیدی برای اتصالات نیمه گیردار که در آنها تغییر شکل‌ها در اعضای اتصال متمرکز هستند می‌باشد.

برای **قبهای خمشی انعطاف‌پذیر** با اتصالات جوشی نیز که زوایای دوران بزرگی در مجاورت اتصالات از آنها انتظار می‌رود شکل پذیری اتصال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در نواحی با **شدت زلزله متوسط** و **زیاد شکل پذیری** مورد نیاز برای یک اتصال به انعطاف‌پذیری و عملکرد آن بستگی دارد.

طبق ضوابط آئین‌نامه‌های سازه‌های فولادی، از قابهای خمشی متوسط

انتظار می‌رود اعضا اتصالات آن قادر باشند تغییر شکل‌های غیر ارجاعی محدودی را هنگامی که در برابر نیروی زلزله قرار می‌گیرند تحمل نمایند.

92

از طرف دیگر از **قبهای خمی و بیژه** انتظار می‌رود که تغییر شکل‌های غیراتجاعی قابل ملاحظه‌ای را در هنگام زلزله تحمل نمایند. الزامات قابهای خمی متوسط و بیژه در طراحی لرزاها باید به دقیقت مراعات گردد. شکل‌پذیری یک اتصال در تعیین ضوابط طراحی لرزاها فولادی از اهمیت خاصی برخوردار است.

در طراحی لرزاگهای سازه‌های فولادی دو نوع دارای کاربردهای فراوانتری هستند:

Intermediate Moment Frame (IMF) : قاب خمسی متوسط :

قاب خمسی و پیزه : (SMF) Special Moment Frame

Special Moment Frame (SMF) : قاب خمسي ويزه :

Special Moment Frame (SMF) : قاب خمسي ويزه :

93

شکل پذیری یک اتصال به عنوان یک الزام اساسی در قاب‌های خمثی متوسط و خمثی ویژه محسوب می‌شود. به بیانی دیگر **زاویه مطلق** و یا **نسبی** یک اتصال به عنوان یک کمیت مهم در طبقه‌بندی آن از لحاظ شکل پذیری در نظر گرفته می‌شود.

۰۲- رادیان را بدون کاهش قابل توجه در مقاومت خود دارا باشد.

94

برای **زاویه دوران** تمام و نسبی در یک اتصال به عنوان شاخص‌های شکل‌پذیری، لازم است به میزان کاهش در مقاومت اتصال ناشی از کمانش موضعی و لغزش، خصوصاً تحت بارهای متناوب توجه شود. بدین منظور، آئین نامه‌های طراحی زوایای دوران مورد انتظار برای اتصالات شکل‌پذیر را بدون کاهش قابل توجه در مقاومت آنها در نظر گرفته و به عنوان یک قانون ساده پیشنهاد می‌کنند:

هنگامی که اتصال به زاویه دوران 50° / میرسد کاهش در مقاومت ناشی از بارهای متناوب باید به 20% ظرفیت آن محدود شود.

در بازنگری پیوست (۲) آیین نامه ۲۸۰۰ ایران، یک اتصال خمثی در قاب خمثی ویژه باید توانایی تحمل تغییر شکل‌های دورانی در محدوده غیر ارجاعی، حداقل به میزان 40° را بدون کاهش قابل توجه در مقاومت خود (حداکثر 20%) دارا باشد.

أنواع اتصال بر حسب نيروى انتقالى :

اتصالات سازه‌های فولادی را میتوان بر حسب نوع نيروى که از یک عضو به عضو دیگر آن انتقال می‌دهند، طبقه‌بندی نمود. نيروهایی که عموماً توسط اتصالات منتقل میشوند به شرح زیر است:

الف - نيروى برشى :

در برخی اتصالات عمدۀ نيروى انتقالی نيروهای برشی و تکيه‌گاهی هستند که اتصالات ساده تیرها به ستونها از این قبيل‌اند. معمولاً یک اتصال به ندرت تحت اثر نيروى برشی خالص قرار می‌گیرد و غالباً بدليل خروج از مرکزیت بار، نيروى برشی همراه با لنگرهای خمثی و پیچشی خواهد بود.

در شکل زیر نمونه‌هایی از اتصالات که عمدۀ نیروی انتقالی توسط آنها **نیروی برشی** است، نشان داده شده است.



الف- پیچ زیر برش دوطرفه



ب- پیچ اتصال بال و جان در برش



پ- ورق اتصال بال در برش


اتصالات تحت اثر نیروی برشی

97


پ - کشش و فشار :

در گروهی از اتصالات نیروهایی که از یک عضو به عضو دیگر منتقل می‌شوند بصورت نیروهای محوری (کششی یا فشاری) ظاهر می‌شوند. اتصالات وصله ستون، اتصالات خرپایی و اتصالات بادبندها را می‌توان در این طبقه‌بندی قرار داد. عمدۀ اتصالات فشاری و یا کششی همراه با نیروی برشی در اتصال هستند.

در شکل زیر، دو نمونه از اتصالات تحت فشار و کشش داده شده است.

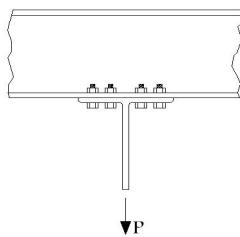

الف- اتصال ستون به پی (پیچ ها تحت کشش)

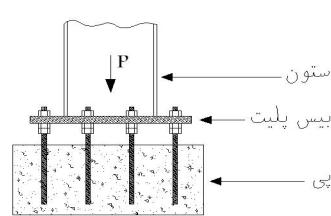

ب- اتصال سپری به پی (پیچ ها تحت فشار)

اتصالات تحت فشار و کشش

98

انواع اتصال بر حسب شکل هندسی :


اتصالات در سازه‌های فولادی را می‌توان بر حسب شکل و نوع نیمرخ‌ها و مقاطع فولادی به کار گرفته شده در محل اتصال طبقه‌بندی نمود. هر چند نوع اتصالات در سازه‌های فولادی به قدری زیاد است که به آسانی نمی‌توان لیست کاملی از آنها را ارائه نمود ولی در هر حال انواع رایج آنها از لحاظ شکل هندسی و نیمرخ‌های گوناگون مورد استفاده به شرح زیر است:

99

Framed beam connection

۱ - اتصال قاب شده

در این نوع اتصال جان تیر توسط یک یا دو نبشی در طرفین توسط پیچ یا جوش به بال ستون متصل می‌شود. مانند (شکل زیر) اتصال قاب شده از انواع رایج و استاندارد اتصالات فولادی است و عمدۀ نیروی انتقالی توسط این اتصال از نوع نیروی برشی تیر است که توسط نبشی‌های اتصال از جان به بال ستون منتقل می‌شود. این نوع اتصال از لحاظ گیرداری و مقاومت در طبقه‌بندی **اتصالات ساده** منظور می‌شود.

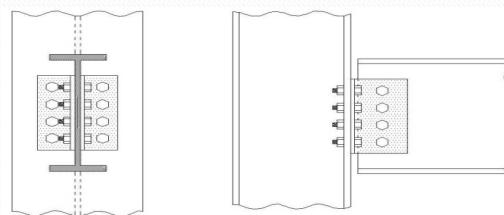

اتصال قاب شده


100

۲- اتصال نشسته ساده تقویت نشده:

در این نوع اتصال تیر بروی یک نشیمن انعطاف‌پذیر که غالباً یک نبشی است قرار می‌گیرد. در این نوع اتصال همواره از یک نبشی بالایی هم برای تامین مهار جانی بال فشاری تیر استفاده می‌شود.

در اتصال نشسته ساده عکس العمل تکیه‌گاهی تیر توسط نبشی نشیمن به بال ستون منتقل می‌شود. اتصال ساق‌های نبشی به بال‌های تیر و ستون می‌تواند توسط جوش و یا پیچ تامین شود. (شکل زیر)

این نوع اتصال نیز از نظر صلابت و مقاومت در رده‌بندی اتصالات ساده جای دارد. به دلیل انعطاف‌پذیری زیاد نبشی نشیمن، این اتصال قادر به انتقال نیروهای عکس العمل تکیه‌گاهی زیاد نمی‌باشد.

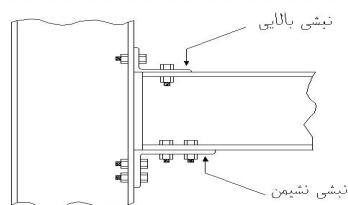

شکل ۱۱ - اتصال ساده (تقویت نشده)


101

۳- اتصال نشسته تقویت شده:

در این نوع اتصال تیر بروی یک نشیمن تقویت شده قرار داده می‌شود. یک نوع نشیمن تقویت شده متشکل از دو ورق متعامد با مقطع T شکل است.

ورق تقویت زیرین را می‌توان مانند شکل زیر ، بصورت چند ضلعی (الف) و یا بشکل مثلث (ب) بکار برد.

در اتصال نشیمن تقویت شده ، ورق ها توسط پیچ یا جوش به بال‌های تیر و ستون متصل می‌شوند.

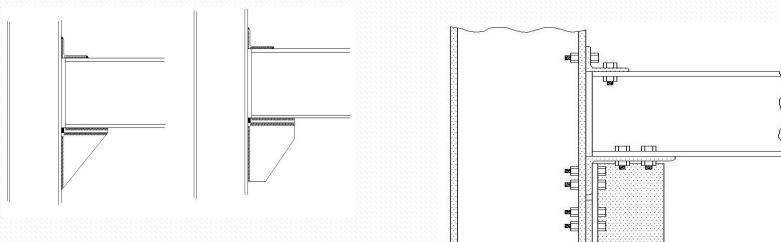

اصال نشسته تقویت شده

اصال نشسته تقویت شده به کمک نبشی

102


اتصالات نشسته تقویت شده به منظور انتقال لنگر خمشی مورد استفاده قرار نمیگیرند و کاربرد آنها انتقال عکس العمل تکیه‌گاهی است. ولی به دلیل خروج از مرکزیت بار، پیچ‌ها و یا جوش‌های اتصال دهنده نبشی‌ها به بال ستون تحت اثر لنگر خمشی نیز قرار میگیرند. این نوع اتصال نیز از لحاظ گیرداری و مقاومت در طبقه‌بندی **اتصالات ساده** محسوب میشود. هنگامی که مقدار عکس العمل تکیه‌گاهی بزرگ باشد استفاده از اتصال نشسته تقویت شده پیشنهاد میشود.

اتصالات نشسته علی‌رغم قرارگیری در طبقه‌بندی اتصالات ساده، دارای مقاومت و **گیرداری بیشتری** نسبت به **اتصالات قاب شده** توسط نبشی هستند. بنابراین میزان لنگر خمشی قابل انتقال توسط اتصال نشسته از اتصالات قاب شده کمی بیشتر است.


103

۴- اتصال با ورق‌های بالایی، زیری و نبشی‌های جان :

در این اتصال بال‌های تیر توسط ورق‌های بالایی و پایینی و جان تیر توسط یک جفت نبشی به بال ستون وصل می‌شوند. ورق‌ها و نبشی‌ها می‌توانند توسط جوش و پیچ مانند (شکل زیر) به تیر و ستون متصل شوند.

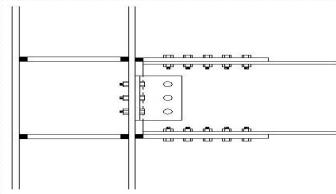

ب - اتصال توسط پیچ

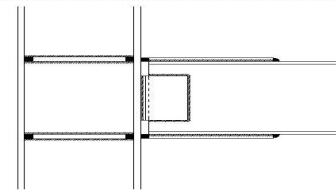

الف - اتصال توسط جوش

اتصال توسط ورق‌های بالایی و زیری و نبشی‌های جان

به جای نبشی جان در این اتصال می‌توان از ورق برای اتصال جان تیر به بال ستون استفاده نمود.

این نوع اتصال علاوه بر انتقال نیروی برشی تیر، قادر به انتقال لنگر خمشی از تیر به ستون نیز می‌باشد.

زاویه چرخش بین تیر و ستون بسته به گیرداری ورق‌های اتصال و تیر تا حد امکان ثابت نگه داشته

می‌شود. بنابراین این اتصال از لحاظ سفتی و مقاومت در طبقه‌بندی **اتصالات گیردار** قرار میگیرد.

۵-اتصال با نیمرخ های سپری :



در این نوع اتصال ، بال های تیر به ساق های سپری و بال ستون به بال سپری توسط پیچ ها متصل می شوند در این نوع اتصال گاهی جان تیر را توسط نبشی به بال ستون با پیچ متصل می کنند، مانند (شکل زیر).

اتصال توسط سپری هم قادر به انتقال نیروی برشی و هم درصدی از لینگر خمشی می باشد و بسته به ابعاد و اندازه سپری ها، نبشی و پیچ ها و نیز میزان سفتی تیر ها می تواند رفتاری از اتصال نیمه گیردار تا گیردار را از خود نشان دهد. با توجه به مفهوم خط تیر سفتی رفتار هر یک از اتصالاتی که تاکنون ارائه شد در شکل زیر نشان داده می شود :

105

الف - اتصال سپری بدون سپری بدون نبشی جان

اتصال تیر به ستون توسط سپری

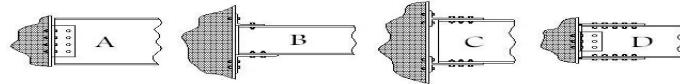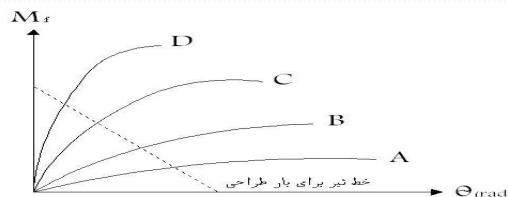


میزان گیرداری اتصالات با توجه به مفهوم خط تیر

106

۶- اتصال با ورق جوش شده به سر تیر:

در این نوع اتصال، ورقی که پهنه‌ای آن تقریباً معادل عرض بال ستون و طول آن حدوداً دو برابر ارتفاع تیر است به تیر جوش داده شده و توسط پیچ به بال ستون متصل می‌شود:

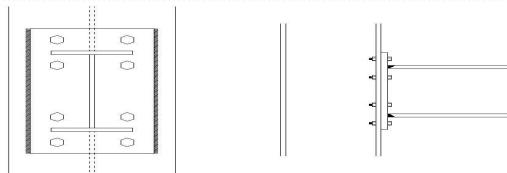

الف- اتصال با پیچ و مهره به ستون ب- اتصال با جوش به ستون


اتصال توسط ورق جوش شده به تیر

این نوع اتصال نیز قادر به انتقال نیروی برشی و لنگر خمی از تیر به ستون است و در رده اتصالات گیردار قرار می‌گیرد. اتصال جوشی بال‌های تیر به ورق به صورت جوش نفوذی کامل و اتصال جان‌تیر به ورق به صورت جوش نفوذی یا گوشه انجام می‌گیرد.

Knee connection**۷- اتصالات زانویی:**


در اتصالات زانویی **جان‌های تیر و ستون** در یک صفحه قرار می‌گیرند. این نوع اتصال در قاب‌های ساختمانی و صنعتی یک طبقه که نیروهای قائم و جانبی زیادی را تحمل می‌نمایند دارای کاربرد فراوانی است. (مانند شکل زیر)

ب- اتصال زانویی با ورق
تقویتی

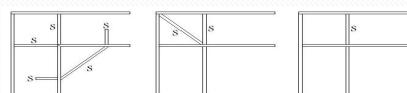

الف- اتصال زانویی ساده

ت- اتصال زانویی با ماهیچه
خطی

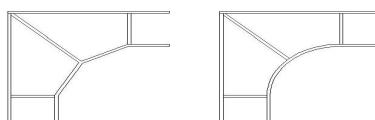

پ- اتصال زانویی با ماهیچه
منحنی


اتصالات زانویی و انواع آن

اتصالات زانویی قادر به انتقال کامل نیروهای برشی، محوری و نیز لنگر خمی از تیر به ستون هستند و زاویه چرخش بین تیر و ستون پس از اعمال بار ثابت باقی می‌ماند بنابراین این گونه اتصالات از لحاظ سفتی و مقاومت در طبقه بندی اتصالات گیردار قرار می‌گیرند. شایان ذکر است میزان سفتی اتصالات زانویی با ماهیچه‌های خطی و یا منحنی از میزان سفتی اتصالات زانویی ساده به مرتب بیشتر است. علاوه بر آن اتصالات زانویی با ماهیچه قادر به تحمل لنگر خمی منفی بیشتر بوده که خود یک مزیت است.

108

۹- اتصالات خرپاپی:

اتصالات در خربها با **بیچ**، **پرج** و **جوش** امکان پذیر است. هنگامی که از بیچ و یا پرج به عنوان وسیله اتصال در خربها استفاده شود، به کارگیری صفحات اتصال (**Gusset Plate**) اختصار ناپذیر است. در صورت استفاده از فن جوشکاری و برش کاری خوب اعضای متصل شونده به شکل مناسب در اعضا خربها می‌توان ورق‌های اتصال را حذف نمود و اعضا را به صورت مستقیم، متصل نمود. (مانند شکل زیر).

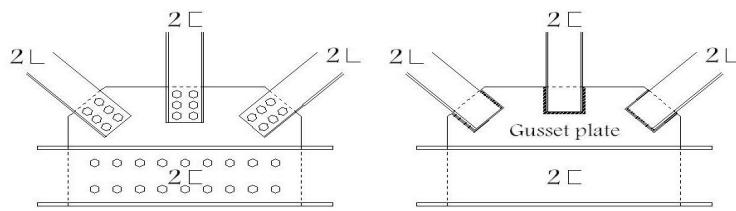


اتصالات خرپاپی

109

۱۰- اتصالات لوله‌ای در سازه‌های فولادی:

نیمرخ‌های لوله‌ای علاوه بر یکسان بودن خصوصیات هندسی آن‌ها دارای مقاومت و سفتی پیچشی مناسبی نیز هستند. از این رو پروفیل‌های لوله‌ای شکل در سازه‌های فلزی ویژه بسیار بکار برده می‌شود. چون محل تقاطع لوله‌ها منحنی شکل هستند، بایستی در انتخاب زاویه درست اتصالات اینگونه نیمرخ‌ها دقت شود. اصولاً می‌توان با جوشکاری مناسب در اتصالات لوله‌ای، از ورود هرگونه رطوبت یا حریان‌ها به داخل آن‌ها جلوگیری نمود تا لوله و اتصال در معرض زنگ زدگی قرار نگیرند.

برای راحتی کار با اتصالات لوله‌ای می‌توان ورق‌های اتصال در کارخانه را به اعضا فرعی جوش داد، و سپس در کارگاه آنها را به عضو اصلی لوله‌ای جوش داد و متصل کرد. (مانند شکل زیر).

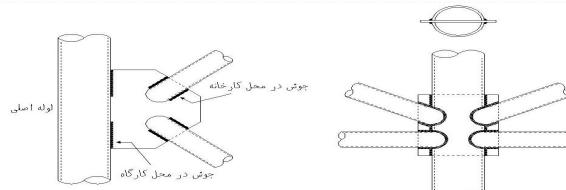

اتصالات لوله‌ای

در محل اتصال ورق به لوله، تنش‌های قائم زیادی در اثر لنگر وارد از طرف ورق اتصالی به وجود می‌آید که باید لوله را در با یک غلاف در اطراف آن تقویت کرد.

110

۱۱- اتصالات در قاب های صنعتی :

اتصالات در این گونه سازه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و عموماً از آن ها انتظار می رود نیروهای محوری، برشی و لنگر خمشی در گوشه ها (محل اتصال تیر به ستون) انتقال دهنند. برای راحتی اجرا ، بعضی از اتصالات قاب های صنعتی (سوله) را در کارخانه سازنده سوله می سازند و در محل اجرای سازه به قطعات دیگر متصل می کنند. از انواع اتصالات اصلی در قاب های صنعتی می توان از اتصال گوشه ، اتصال راس سوله ، اتصال لایه ها به قاب و اتصال اعضای بادبندی به قاب سوله نام برد.


دو نوع رایج از اتصالات گوشه ای در سوله ها ، اتصال با ورق های انتهایی و اتصال ساعتی می باشند.

الف- اتصال گوشه و تیزه سوله با ورق انتهایی :

در این نوع اتصال به انتهای تیر و ستون ورق های فلانچ شده ، به طور کامل جوش داده می شود. هنگام اجرای قاب صنعتی پیچ هایی از محل سوراخ ورق ها عبور داده و اتصال را برقرار می کنند.

برای تحمل خمش ناشی از نیروهای کششی پیچ ها در ورق ها و ایجاد سفتی بیشتر در محل اتصال ها ، معمولاً از ورقهای تقویتی (سخت کننده) و همچنین برای اتصال ورق های گوشه و نیز اتصالات راس سوله از این ورق های استفاده می شود.


شکل زیر، نمونه ای از یک اتصال راس سوله توسط ورق انتهایی را نشان می دهد.

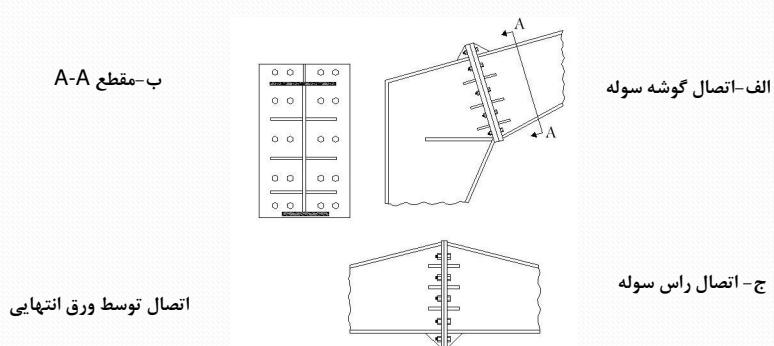

نمونه دیگری از اتصال راس سوله استفاده از ورق های کمکی در بال ها و جان تیر با مقطع متغیر است. این نوع اتصال قادر است تمامی لنگر خمشی و نیروی برشی در طرفین خود را منتقل نماید. در مواردی که اتصال ساده در راس سوله مورد نظر باشد ، می توان ورق کمکی در جان تیر آن را اجرا نمود

ب - اتصال ساعتی در قاب صنعتی :

از انواع اتصالات رایج در گوشه قاب های صنعتی استفاده از اتصال ساعتی است. در اتصال ساعتی نیروی برشی و لنگر خمشی در گوشه قاب صنعتی به صورت نیروهای برشی و لنگر پیچشی در اتصال ظاهر می شوند (شکل زیر) چون لنگر خمشی در مقطع عمدها توسط بال ها تحمل می شود و در این گونه اتصال معمولاً جان ها توسط ورق به یکدیگر متصل می شوند، طراحان باید از نحوه انتقال مناسب نیروهای داخلی اطمینان حاصل نمایند.

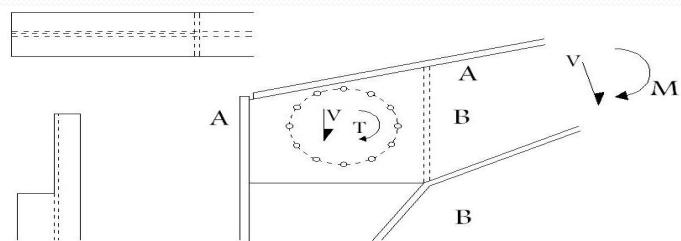

ب- مقطع A-A این دو سطح در تماس با یکدیگرند

ب- مقطع B-B

الف- اتصال ساعتی گوشه

اتصال ساعتی در قاب صنعتی

113

ب- توسط ورق های کمکی در بال و جان

الف- توسط ورق های کمکی در راس سوله

اتصال راس سوله

114


۱۲- اتصالات خورجینی :

در اتصال خورجینی تیر به صورت پیوسته از کنار ستون از روی نشیمن هایی عبور کرده و نیروهای عکس العمل تیر توسط آن ها به ستون منتقل می شود. امزوه در کشور ما اجرای اتصالات خورجینی در سازه های فولادی بسیار متداول می باشد. اتصالات خورجینی در دو نوع ساده و گیردار می توانند طراحی و اجرا شوند.

اتصالات خورجینی ساده به دو صورت اتصال با نشیمن انعطاف پذیر و اتصال با نشیمن سخت و تقویت شده تقسیم بندی می شوند هر چند اجرای اتصالات خورجینی ساده در هر دو نوع آن به سهولت قابل انجام است، لیکن در اجرای اتصال گیردار خورجینی ضمن دقت باید از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل نمود. برای دستیابی به اطمینان از رفتار گیردار اتصال خورجینی، لازم است ضوابط مندرج در آیین نامه ها و مدارک فنی به دقت رعایت شود.

در شکل های زیر به ترتیب نمونه هایی از اتصالات خورجینی با نشیمن های ساده و تقویت شده را نشان می دهد. در هر دو نوع اتصال توصیه می شود یک نیشی فوقانی ترجیحاً تقویت شده جهت عملکرد بهتر اتصال و تامین مهار جانی برای بال فشاری تیر تعییه شود.

115

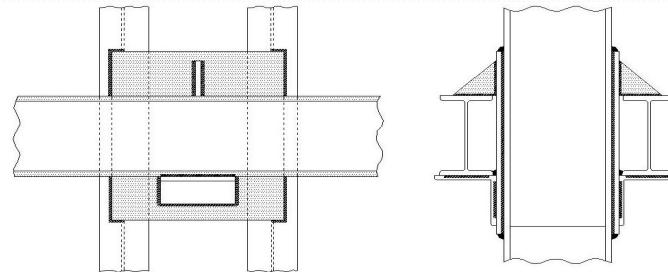


ب- نمای عمود بر تیر خورجینی

الف- نمای از کنار تیر خورجینی

اتصال خورجینی با نشیمن ساده

116

در اتصال های خورجینی گیردار باید ابتدا لنگر خمشی موجود در تیر را منتقل نموده و پس از اینکه اعمال بار زاویه دوران بین تیر و ستون در محل اتصال ، تغییر محسوسی ننماید. پیش نویس ضوابط طراحی و اجرای ساختمان های با اتصالات خورجینی حداقل سفتی چرخشی اتصال خورجینی گیردار در سازه های متعارف را 200 rad/m توصیه می نماید. اتصال خورجینی گیردار باید علاوه بر لنگر خمشی قادر به انتقال نیروهای محوری و برشی در محل اتصال باشد. مانند (شکل زیر) :

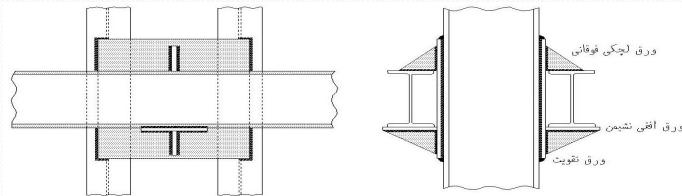


الف- نمای از کنار تیر خورجینی
ب - نمای عمود بر تیر خورجینی

اتصال خورجینی با نشیمن تقویت شده

117

شکل های الف و ب دو نمونه از اتصالات خورجینی گیردار را به ترتیب با صفحات افقی و صفحات قائم نشان می دهد.

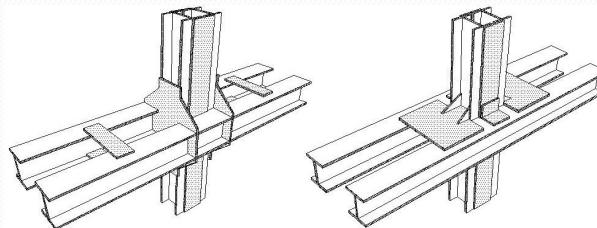

الف - اتصال با ورق گیردار کننده افقی
ب - اتصال با ورق گیردار کننده عمودی

تصال خورجینی گیردار

118

اتصال خورجینی گیردار با صفحات اتصال افقی ، نیروهای برشی تیر را از طریق اتصال نشیمن انعطاف پذیر و یا تقویت شده به ستون منتقل نموده و نیروی محوری و لنگر خمی تیرها توسط ورق های جوش شده به روی بال های بالایی و پایینی تیر که به ستون نیز جوشش شده اند، منتقل می شود. این نوع اتصال دارای **شکل پذیری معمولی** است .

در اتصال خورجینی گیردار با صفحات اتصال قائم ، نیروهای برشی، محوری و لنگر خمی تیرهای اتصال توسط ورق هایی که برروی دو طرف ستون و عمود بر محور تیر جوش شده و با جوش های نفوذی به بال های بالایی و پایینی تیرهای طرفین ستون متصل شده ، منتقل می شوند.

این نوع اتصال می تواند در قاب های خمی که از آن ها **شکل پذیری** ویژه انتظار می رود، مورد استفاده قرار گیرد

119

انواع اتصالات بر حسب نوع عضو اتصالی:

اتصالات را می توان بر اساس نوع رفتار عضو اتصالی طبقه بندی نمود. اتصال تیر به تیر به ستون به ستون ،

اعضای فرعی نظیر مهارهای جانبی و بادیند ها به تیر یا ستون و اتصال ستون به فونداسیون در این طبقه جای دارد.

اتصال تیر به تیر :

اتصال تیر به تیر که به آن وصلة تیرها نیز گویند تحت شرایط زیر انجام می گیرد :

۱ - در صورتی که نیمرخ های موجود طول کافی جهت پوشش دهانه مورد نظر را نداشته باشند، در این صورت لازم است تیرها را جهت تامین طول مورد نظر به یکدیگر وصل کنند.

۲- تیر ورقهای فولادی را در که سهولت حمل و نقل در کارخانه کوتاه تر می سازند، معمولا در محل کارگاه این تیرها به اندازه لازم اتصال می دهند .

۳ - در مقاطعی از تیر که لازم است اساس مقطع به دلیل وجود لنگر خمی بزرگ افزایش یابد (مانند تکیه گاهها در تیرهای سراسری)، اتصال دو تیر با ابعاد هندسی متفاوت ضروری است.

۴- برای استفاده بهینه از نیمرخ های موجود در کارگاه و جلوگیری از ضایعات اتصال آن ها به یکدیگر جهت ساخت تیر با دهانه مورد نظر ضروری است.

۵ - اتصال تیرهای دارای محورهای متعامد نمونه دیگری از اتصال تیر به تیر است. تیرهای فرعی (تیرچه ها) در محل تقاطع با تیرهای اصلی می توانند به صورت مفصلی و یا پیوسته به یکدیگر متصل شوند . شکل زیر، نمونه ای از این اتصال را نشان می دهد.

120

اتصال تیر به تیر

چون سهم اصلی لنگر خمی در تیرها توسط بال ها و درصد بالایی از نیروی برشی توسط جان تحمل و منتقل می شود، اتصال متعامد دو تیر در شکل الف دارای عملکرد ساده (مفصلی) است.

اتصال شکل ب به دلیل اتصال بال ها و جان ها به یکدیگر قادر است لنگر خمی و نیروی برشی را منتقل نماید.

در شکل بالا ورق های اتصالی بالایی موجب عملکرد پیوسته و یکپارچه تیر اصلی و تیرهای فرعی می شوند.

در شکل زیر، الف اتصال دو تیر با مقاطع متفاوت که توسط چهار عدد ورق (۲ ورق در بال و ۲ ورق در جان) انجام گرفته را نشان می دهد . و شکل - ب اتصال دو تیر هم محور را تنها توسط ورق جان نشان می دهد .

اتصال شکل -ب دارای عملکردی مفصلی در تیر در محل اتصال است.

121

اتصال ستون به ستون


اتصال ستون به ستون یا وصله ستون ها تحت شرایط زیر انجام می شود.

- ۱- ارتفاع ستون مورد نیاز از طول نیمترخ های فولادی که معمولاً ۱۲ متر است، بیشتر باشد.
- ۲- برای یک ساختمان چند طبقه که نیروهای محوری ستون ها در طبقات بالا کاهش می یابد تغییر در ابعاد نیمترخ و کاهش آن در طبقات بالاتر اقتصادی است. لذا ایجاد وصله در محل تغییر ابعاد نیمترخ های ستون ضروری است.


چون ایجاد وصله در ستون ها مستلزم صرف هزینه است، توصیه می شود تا در ارتفاعی برابر طول یک شاخه تیر آهن (۱۲ متر) نسبت به کاهش شماره نیمترخ ستون اقدام نشود.

122

شکل های ردیف بالا نمونه هایی از وصله ستون ها توسط ورق های اتصالی در بال و جان ستون را نشان می کند در حالی که در شکل های ردیف پایین اتصال ستون ها توسط ورق انتهاي نشان داده شده است.

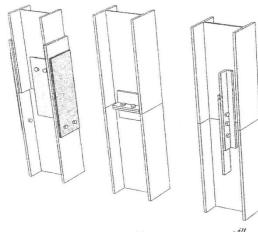

شکل ۳۱-۱. وصله ستون ها به کسک ورق اتصالی پوشش دهنده بالها و جان

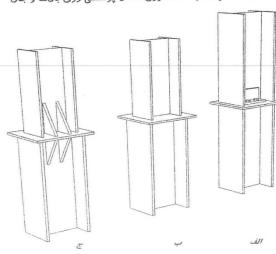

شکل ۳۲-۱. وصله ستون ها به کسک ورق انتهاي


123

اتصال تیر به ستون :

اتصال تیر به ستون از انواع بسیار رایج اتصالات در سازه های فولادی است که نمونه های چندی از آن در شکل های صفحات قبل نشان داده شد و می توان به عنوان نمونه به شکل های زیر اشاره کرد.

اتصال مهار جانبی و بادیند به تیر و ستون :


برای جلوگیری از کمانش جانبی پیچشی ، بال فشاری تیرهای قاب های ساختمانی باید به نحو مناسبی در فواصل لازم و در امتداد جانبی عمود بر صفحه قاب نگه داری شود. مهارهای جانبی در قاب های صنعتی با مقطعه متغیر به سینه بند موسوم است . مهارهای جانبی از نیمrix نبشی، A و ناودانی ساخته می شوند شکل ۳۳ نمونه ای از اتصالات مهار جانبی به تیر را نشان می دهد.

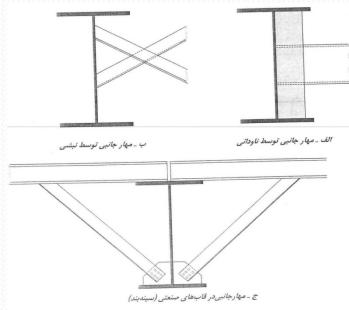

شکل ۳۳-۱. اتصال مهار جانبی به تیر

124

نمونه ای از اتصال بادبند به تیر و ستون را نشان می دهد. این اتصال معمولاً توسط یک صفحه کمکی انجام می گیرد و محل اتصال بادبند ها به تیر و ستون به صورت ساده (مفصلی) در نظر گرفته می شود.

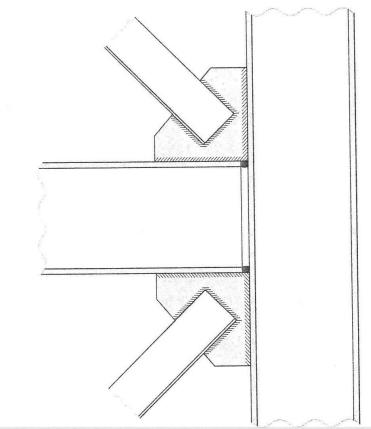

شکل ۱-۳۴- اتصال بادبندها به تیر و ستون

125


مثال ۱- نیشی L200x200x16 مطابق شکل توسط جوش گوش به ورق متصل شده است. الکترود مصرفی E60 و جوش در محل و با زرسی چشمی توسط افراد مجرب صورت میگیرد. تنش تسلیم فولاد است.

الف- حداکثر ظرفیت مجاز کششی اتصال را تعیین کنید.

ب- جوش گوشه را در دو لبه بالایی و پایینی به صورت متعادل به گونه‌ای محاسبه کنید که کل ظرفیت کششی اتصال را تحمل کند.

پ- جوش گوشه متعادلی که در هر سه طرف نبشی بکار میروند را بصورت متعادل برای تحمل کل ظرفیت کششی اتصال طرح کنند.

استفاده شود، اتصال را طراحی کنید.

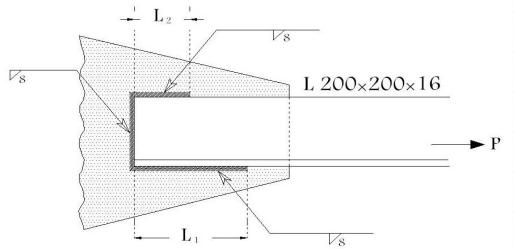

تosal-neshi-be-woqr

126

خصوصیات هندسی نبشی به شرح زیر است :

$$A = 61.8 \text{ cm}^2 \quad e = 5.52 \text{ cm}$$

الف- حداقل ظرفیت مجاز کششی نبشی برابر است با :

$$P = 0.6 F_y A = 0.6 \times 2400 \times 61.8 = 88992 \text{ kg}$$

ب- تنש مجاز برشی جوش گوشه با الکترود E60 و شرایط بازرسی و کنترل در مسئله $\psi = 0.75$ برابر است با :

$$F_{vw} = 0.3 \psi F_u = 0.3 \times 0.75 \times 4200 = 945 \text{ kg/cm}^2$$

$$L_1 a_e = \frac{88992(20 - 5.52)}{945 * 20} = 68 \text{ cm}^2$$

$$L_2 a_e = \frac{88992 * 5.52}{945 * 20} = 26 \text{ cm}^2$$

اقتصادی ترین اندازه جوش گوشه معمولاً جوشی است که با یک عبور (پاس) الکترود انجام گیرد. این جوش میتواند دارای اندازه ساق جوش a_w حدود ۸ میلیمتر باشد. در اینصورت :

$$a_e = 0.707 a_w = 0.56 \text{ cm} \cong 6 \text{ cm}$$

در این صورت L_1 و L_2 برابر خواهند بود با :

$$L_1 \times 0.56 = 68 \rightarrow L_1 = 121 \text{ cm}$$

$$L_1 \times 0.56 = 26 \rightarrow L_1 = 46 \text{ cm}$$

127

پ- چنانچه ضلع دیگر نبشی در ارتفاع ۲۰ سانتیمتر را نیز به ورق جوش دهیم نیروی برشی R_{w3} در تحمل نیروی محوری مشارت خواهد داشت. با فرض $a_w = 8 \text{ mm}$ و $F_{vw} = 945 \text{ kg/cm}^2$ میتوان نوشت:

$$R_{w1} = L_1 \times 0.707 \times 0.8 \times 945 = 534.5 L_1$$

$$R_{w2} = L_2 \times 0.707 \times 0.8 \times 945 = 534.5 L_2$$

$$R_{w3} = 20 \times 0.707 \times 0.8 \times 945 = 10689.8 \text{ kg}$$

با لنگرگیری حول خط جوش پائینی و صرف نظر نمودن از ضخامت جوش خواهیم داشت:

$$20R_{w2} + 10R_{w3} = 5.52P$$

$$20 \times 534.5 L_2 + 10 \times 10689.8 = 88992 \times 5.52 \rightarrow L_2 = 36 \text{ cm}$$

برای محاسبه طول L_1 میتوان جمع نیروهای R_{w3} , R_{w2} , R_{w1} را برابر P در نظر گرفت:

$$R_{w1} + R_{w2} + R_{w3} = P$$

$$534.5 L_1 + 534.5 \times 36 + 10689.8 = 88992 - L_1 = 110 \text{ cm}$$

نتایج این حالت در شکل زیر نشان داده شده است.

جوش انگشتانه به همراه با جوش گوشه

128

ت - اتصال را برای ترکیب جوش انگشتانه و گوشه طراحی میکنیم.

در شکل اتصال نبشی را همراه با ۴ جوش انگشتانه نشان میدهد. نیرویی که هر جوش انگشتانه میتواند تحمل کند برابر است با:

$$R_{W4} = A_p \varphi F_{VW} = \pi x \frac{3^2}{4} \times 0.75 \times 0.3 \times 4200 = 6680 \text{ kg}$$

با لنگرگیری نسبت به خط پایینی جوش میتوان نوشت:

$$20R_{W2} + 10R_{W3} + 2R_{W4} \times 14 + 2R_{W4} \times 6 = 5.52 P$$

$$20 \times 534.5 L_2 + 10 \times 10689.8 + 2 \times 6680 \times 14 + 2 \times 6680 \times 6 = 88992 \times 5.52$$

$$L_2 = 11 \text{ cm}$$

طول جوش L_1 از تساوی نیروی P با نیروی برشی مجاز در جوش‌های گوشه و انگشتانه بدست می‌آید:

$$R_{W1} + R_{W2} + R_{W3} + 4R_{W4} = P$$

$$534.5 L_1 + 534.5 \times 11 + 10689.8 + 4 \times 6680 = 88992 \rightarrow L_1 = 86$$

همانگونه که ملاحظه میکنید استفاده از جوش انگشتانه همراه با جوش گوشه موجب کاهش طول جوش و در نتیجه کوچک شدن ابعاد ورق اتصال خواهد شد. نتایج در روی شکل نمایش داده است. لازم به ذکر است که در مسائل عملی باید محدودیتهای اندازه جوش‌های گوشه و انگشتانه که در بخش‌های قبلی ذکر شد کنترل شود، لذا در این مثال هدف تنها ترکیب جوش‌های گوشه و انگشتانه بود.

129

مثال ۲ - جوش گوشه در اتصال برآکتی شکل زیر که به ترتیب تحت تأثیر نیروهای افقی و قائم ۱۵ و ۲۰ تن قرار دارد را طراحی کنید.

الکترود مصرفی E70 و جوش در کارخانه و توسط بازررسی چشمی توسط افراد مجرب انجام میگیرد ($\varphi = 0.85$).

برای محاسبه محل مرکز سطح جوش گوشه ناوданی شکل میتوان نوشت:

$$X = \frac{2 * 15 * 7.5}{60} = 3.75 \text{ cm}$$

در محاسبه محل مرکز سطح از ممان استاتیک جوش قایم صرف نظر شده است.

سطح مقطع A و ممان اینرسی I_x و I_y با فرض ضخامت گلوی جوش مؤثر ۱ سانتیمتر برابر خواهد بود با:

$$A = 2 \times 15 + 30 = 60 \text{ cm}^2$$

$$I_x = 1 \times \frac{30^3}{12} + 2 \times 15 \times 15^2 = 9000 \text{ cm}^4$$

$$I_y = 30 \times 3.75^2 + \frac{2}{3} = (3.75^3 + 11.25^3) = 1406.25 \text{ cm}^4$$

جوش گوشه در اتصال برآکتی

130

در محاسبه ممان اینرسی از ممان اینرسی جوش حول محور موازی راستای خود صرفنظر شده است. ممان اینرسی قطبی J برابر خواهد بود با :

$$J = I_x + I_y = 10406.25 \text{ cm}^4$$

برای محاسبه لنگر پیچشی T حول مرکز سطح میتوان نوشت:

$$T = 20(40-3.75)-15 \times 15 = 500t \text{ cm}$$

تنشی برشی ناشی از نیروهای ۱۵ و ۲۰ تن برابر است با :

$$f_{x1} = \frac{15000}{60} = 250 \text{ kg/cm}^2 \quad f_{y1} = \frac{20000}{60} = 333.33 \text{ kg/cm}^2$$

تنشی برشی ناشی از لنگر پیچشی T برابر خواهد بود با :

$$f_{x2} = \frac{T_y}{J} = \frac{500 * 10^3 * 15}{10406.25} = 720.72 \text{ kg / cm}^2$$

$$f_{y2} = \frac{T_x}{J} = \frac{500 * 10^3 * 11.25}{10406.25} = 540.54 \text{ kg / cm}^2$$

برای محاسبه برآیند تنش ها f_r براساس جمع برداری میتوان نوشت:

$$f_r = \sqrt{(250 + 720.72)^2 + (333.33 + 540.54)^2} = 1306.12 \text{ kg/cm}^2$$

تنش مجاز جوش گوشه برای الکترود ($F_{ue} = 4900 \text{ kg/cm}^2$) و $\phi = 0.85$ برابر خواهد بود با:

$$F_{vw} = 0.3 \phi F_{ue} = 0.3 \times 0.85 \times 4900 = 1249.5 \text{ kg/cm}^2$$

131

a_e ، بعد موثر گلوی جوش برابر است با :

$$a_e = \frac{f_r}{F_{vw}} = \frac{1306.12}{1249.5} = 1.045 \text{ cm}$$

a_w ، بعد گلوی جوش برابر خواهد بود با :

$$a_w = \frac{a_e}{0.707} = 1.5 \text{ cm}$$

جون ضخامت صفحات اتصالی 3 cm میباشد لذا بعد جوش گوشه ۸ میلیمتر و حداقل آن ۳ سانتیمتر است. بنابراین:

$$a_{w(min)} = 8 < a_w = 16 \text{ mm} < a_{w(max)} = 30 \text{ mm}$$

نتیجه در شکل نشان داده شده است.

132

بخش پنجم

اتصال دهنده ها

در سازه های فولادی

133

اتصال دهنده ها : Fastener

- اتصال دهنده ها در سازه های فولادی در سه نوع : **پیچ ، جوش و پرج** ، تقسیم بندی می شوند . امروزه پیچ و جوش کاربرد بیشتری نسبت به پرج دارند .
- چون پیچ و مهره Bolt and nut در کارخانه ها ساخته می شوند ، بنابراین دارای مشخصات استاندارد و **کیفیت مناسب** و قبل اطمینان می باشد و با ابزار کمی قابل نصب می باشند و کافی است که آموزش مختصری به پرسنل مربوطه داده شود .
- بطور کلی مهندس طراح با انتخاب روش های مناسب و استفاده از آئین نامه ها ، استانداردهای معتبر و آشنایی با رفتار پیچ و مهره نوع معمولی یا اعلاه آنرا انتخاب و روش های نصب و نظارت بر آنها را برای اتصالات سازه های فولادی مشخص می نماید.
- طراحی پیچ و مهره براساس سطح تنش (Stress Area) که ضعیف ترین قسمت پیچ می باشد ، یعنی **سطح دنده های پیچ** انجام می گیرد.

134

Rivet fastener : اتصال پرچ

- پرچ از قدیمی ترین وسایلی است که از آن برای اتصال سازه های فولادی استفاده می شود ولی امروزه کاربرد آن کاهش یافته است .
- پرچ یک قطعه استوانه توپر فولادی است که یک سر آن بشكل گل میخی Rivet, cone -head rivet, button -head ساخته شده و بصورت گرم در سوراخ پروفیل قرار داده و کوبیده می شود . و سر دیگر آن بوسیله چکش بادی شکل داده می شود.
- پرچ پس از سرد شدن جمع می شود ، و این جمع شدن موجب فشردگی پرچ و نیروی پس تنیدگی در قطعه اتصال می شود ، بدین ترتیب یک اتصال اصطکاکی کامل بدست می آید. از آنجایی که میزان انقباض و نیروی بوجود آمده در پرچ قابل محاسبه نیست نمی توان مقدار آن در محاسبات طراحی وارد کرد.
- چنانچه پرچ سرد کوبیده شود ، هیچ نیروی پس تنیدگی در آن بوجود نمی آید.

135

چرا پرچ در سازه های فولادی کمتر استفاده می شود:

- پیشرفت تکنولوژی جوشکاری
- تولید پیچهای با مقاومت بالا
- نیاز به نیروی انسانی زیاد و ماهر
- سرو صدای زیاد در هنگام اجرا
- خطر آتش سوزی در هنگام کار
- احتیاج به نظارت زیاد در اجرا

136

اتصال جوش Welded Fastener :



آشنایی با روش ها و فرآیند جوشکاری:

۱. ۱- مبانی طبقه بندی روش های جوشکاری:

روش های جوشکاری به شرح زیر تقسیم بندی می شوند:

۱- بر حسب نوع منبع حرارت.

۲- نوع الکترودمصرفی.

۳- نحوه حفاظت از حوضچه مذاب.

137

۲. ۲- تعریف قوس الکتریکی در جوشکاری:

تخلیه بار الکتریکی در یک کانال یونیزه را قوس الکتریکی می گویند که حرارتی

حدود ۳۶۰۰ درجه سانتیگراد تولید می کند و دارای دو نوع الکترود به شرح زیر می باشد :

الف- الکترود مصرفی : نقطه ذوبی مشابه فلز پایه دارد و بصورت قطره جدا شده و
به حوضچه مذاب می ریزد.

ب- الکترود غیر مصرفی : الکترودهایی از جنس کربن یا تنگستن که هنگام ایجاد
قوس ذوب نمی شوند.

138

۳.۳- فرآیند متداول جوشکاری:

SMAW : جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود روکشدار
Shielded Metal Arc Welding

۱- مزایای جوشکاری با الکترود روکشدار: دارای دستگاه و ابزار ساده ، ارزان و قابل حمل می باشد . کاربرد گسترده ، کار در محل های محدود ، کار با انواع فلزات . گاز محافظ در برابر وزش باد حساسیت کمتری دارد .

۲- معایب جوشکاری با الکترود روکشدار: نرخ رسوب در مقایسه با (GMAW) و (SAW) کمتر است. پیوستگی جوشکاری بخاطر نیاز به تعویض الکترود کمتر است. نیاز به پاک کردن سرباره - سرعت کم - شکستن روکش.

139

ب- جوشکاری قوس الکتریکی زیرپودری: (SAW)

Sab Merged Arc Welding

۱- مزایای جوشکاری قوس الکتریکی : قوس الکتریکی بین مفتول و قطعه کار در زیر پودر برقرار می گردد. نفوذ جوش بیشتر است- دستگاه اتوماتیک کیفیت بهتری دارد - ظاهر پر جوش بهتر - دود جوش کمتر - اشعه جوش دیده نمی شود - پاشش جوش وجود ندارد.

۲- معایب جوشکاری زیر پودری : برای ورق های نازک مناسب نیست - هزینه تجهیزات بالاتر - فقط جوش شیاری در وضعیت تخت و جوش گوشه تخت و افقی - محل درز اتصال در هنگام جوشکاری کنترل نمی شود.

140

ج- جوشکاری قوس الکتریکی تحت حفاظ گاز: GMAW

Gas Metal Arc Welding

- **مزایای جوشکاری:** الکتریکی تحت حفاظ گاز : در این نوع جوشکاری از گاز آرگون یا گاز دی اکسید کربن استفاده میشود و روش جوشکاری ، نیمه اتوماتیک یا تمام اتوماتیک متمتد می باشد و کیفیت بالایی دارد - برای ورق های نازک مناسب - در همه حالت ها - رکتیفایر با ولتاژ ثابت DCEP .
- **معایب جوشکاری:** هزینه تجهیزات بالا - در محیط های بسته قابل انجام - فاصله جوشکاری در نزدیک دستگاه - **ورق ضخیم** مناسب نیست.

141

۴- جریان های جوشکاری با قوس الکتریکی:

Alternative Current

الف- جریان متناوب (AC)

Direct Current

ب- جریان مستقیم (DC)

- **مزایای جریان AC :** جریان متناوب در هر $1/120$ تا $1/50$ ثانیه جهت آن معکوس می شود و این تغییر فاز مدام باعث کاهش میدان مغناطیسی جریان و **کاهش انحراف قوس** و در نتیجه **کاهش پاشش جوش** ، کاهش مصرف انرژی و کاهش نیاز به مراقبت می شود .

- **مزایای جریان DC :** انتقال فلز الکترود به حوضچه مذاب **یکنواخت تر** است - استفاده از شدت جریان کم (V) - همه نوع الکترود - **شروع قوس راحت تر** - وضعیت های افقی عمودی و بالاسری بهتر ، نگهداری طول قوس کوتاه تر ، برای ورق نازک کار راحت تر است.

142

۵- دستگاه های جوشکاری : Welding Machines

الف- ترانسفورماتور A.C Transformers یا **مبدل جریان متناوب**

این دستگاه از برق شهر تغذیه می کند. در این دستگاه از یک مبدل جهت **کاهش ولتاژ** الکتریکی جریان متناوب ورودی به **ولتاژ مناسب** برای جوشکاری استفاده می شود یعنی ولتاژ ورودی شهر مثلاً ۴۴۰-۲۲۰-۱۱۰ ولت را به ولتاژ حدود **۳۶ تا ۱۸ ولت** کاهش می دهد. با تعدادی حلقه سیم پیچ ولتاژ مورد نیاز مناسب را بدست می آورند.

از مزایای جریان متناوب می توان ، **کاهش تخلخل ، کاهش پاشش**
کاهش میدان مغناطیسی و کاهش مراقبت را نام برد .

ب- موتور ژنراتور (دینام) Motor - Generator :

موتور ژنراتور با دو نوع سوخت برق تولید می کند: موتور بنزینی و موتور دیزلی.

در موتور ژنراتور انرژی شیمیایی به حرارتی به مکانیکی و سپس به انرژی الکتریکی تبدیل می گردد و می تواند جریان متناوب یا مستقیم (A.C , D.C) تولید کند و در بین مولد ها کمترین بازدهی را دارد. دستگاه دینام تناوب برق را از بین می برد و جریان مستقیم (DC) تولید می کند ، دارای قوس نفوذی و دوام و کاربرد فلزات می باشد.

ج- رکتیفایر یا مبدل یک سو کننده :

Transformers - Rectifiers

رکتیفایر ماشین جوشکاری مبدل - یک سو کننده جریان است و دارای دو قسمت اصلی به شرح زیر می باشد :

الف- مبدل : (Transformers) جهت تنظیم جریان ورودی به ماشین.

ب- یکسوکننده : (Rectifiers) که جریان متناوب را به جریان مستقیم تبدیل می کند.

این دستگاه انعطاف پذیراست و قادر به تولید دو جریان به شرح می باشد :

با قطب مستقیم (DC SP)

و قطبیت معکوس (DC RP)

145

۶- عوامل موثر در انتخاب دستگاه جوشکاری :

الف- روش جوشکاری ب- محیط کار پ- قابلیت حمل ت- اقتصادی بودن ث- تعمیر و نگهداری

ج- مهارت های موجود ج- آیین نامه و استانداردها ح- سرویس دهی دستگاه خ- ایمنی.

۷- قطب ها در جوشکاری : Welding Polarity

Direct current Straight Polarity

الف- قطب مستقیم : DCSP

Direct current Reverse polarity

ب- قطبیت معکوس : DCRP

146

۸- انحراف قوس یا وزش قوس:

در جوشکاری مواد فرو مغناطیسی مانند فولاد با جریان DC، میدان های مغناطیسی در اطراف الکترود قطعه فولادی و کابل وضعیتی بوجود می آید که به آن **وزش قوس** می گویند.

وزش قوس در جریان مستقیم (DC) بوجود می آید و در جریان متناوب ناچیز است.

وزش قوس در **ورق های ضخیم** بیشتر از ورق های نازک بوجود می آید.

وزش قوس موجب جرقه های زیاد و عدم تکمیل جوش می شود.

-روش های جلوگیری از وزش قوس:

۱- تغییر جریان از وضعیت AC به DC

۲- کاهش شدت جریان جوشکاری.

۳- تغییر محل کابل اتصال به زمین متناسب با پیشرفت جوش.

۴- پیچیدن کابل به دور قطعه کار.

147

۹- الکترودهای جوشکاری Welding Electronic :

به فلز پرکننده به شکل مفتول با روکش یا بدون روکش که جریان الکتریکی توسط آن بین کابل الکترود و قطعه اتصال ایجاد میگردد الکترود گفته می شود.

الکترودها ۵ گروه اصلی دسته بندی می شوند :

۱- الکترود فولاد نرم

۲- فولاد پر کربن

۳- فولادهای آلیاژ دار خاص

۴- چدن

۵- الکترودهای غیر آهنی

148

۱۰- طبقه بندی الکترود بر حسب نوع روکش :

۱- الکترود با روکش روتیلی E6013 :

دارای قوس ملایم ، نفوذ متوسط ، شدت جریان و حرارت ورودی کم ، کمتر سوراخ شدن فولاد.

۲- الکترود با روکش سلوزی E6010 :

دارای قوس قوی ، نفوذ خوبخط جوش تخت ، سرباره کم ، انجماد سریع .

۳- الکترود با روکش پوردرآهن E7024 :

دارای قوس کوتاه ، نفوذ کم ، پراکندگی زیاد که به آن الکترود پر جوش يا Full Fill می گویند.

۴- الکترود با روکش قلیایی E7018 :

کم هیدروژن ، برای فولادهای پرکربن ، قطعات ضخیم تر از ۲۵ میلیمتر ، هوای مرتبط

149

۱۱- طبقه بندی الکترود بر اساس ضخامت روکش :

۱- الکترود با روکش نازک

۲- الکترود با روکش متوسط

۳- الکترود با روکش ضخیم

۴- الکترود با روکش خیلی ضخیم

۱۲- عملکرد مفتول الکترود :

۱- هدایت جریان الکتریکی

۲- تامین فلز پرکننده درز جوش

150

• الکترود روکش دار Covered Electrode

الکترود فلزی با طول محدود Stick در جوشکاری دستی بکار می رود .

• الکترود پیوسته Bare Electrode

الکترود پیوسته قرقره ای در جوشکاری اتوماتیک و نیمه اتوماتیک بکار می رود .

• الکترود مغزه دار Cored Electrode

الکترود که پودر جوشکاری در مغز آن قرار دارد و در جوشکاری اتوماتیک و نیمه اتوماتیک بکار می رود .

151

○ ۱۳- عملکرد روکش الکترود :

- ۱- پایدار کننده قوس.
- ۲- ایجاد اتمسفر گازی و سرباره محافظ.
- ۳- تامین شکل گرده جوش
- ۴- کاهش سرعت سرد شدن حوضچه جوش.
- ۵- پایین آوردن نقطه ذوب و خارج کردن ناخالصی ها از حوضچه جوش.

152

ث- مواد متشله رو ش الکترود :

- سیلیکات سدیم و پتاسیم عموما به عنوان حامل (ملات) به کار می روند. بعضی از چسب های گیاهی نیز دارای کاربردهای محدودی در این زمینه هستند. آلیاژها آهن دار و فلزات خاص به عنوان عناصر احیا کننده و عناصر آلیاژی به کار می روند. فلزات قلیایی خاکی بهترین ثبیت کننده قوس الکتریکی هستند.
- خاک اره، خمیر چوب، سلولز، کتان، نشاسته، شکر و مواد گیاهی دیگر حفاظتی در مقابل گازهای اتمسفر و آلودگی هوا ایجاد می کنند. عناصر گداز آور و سرباره ساز شامل سیلیکا، آلومینیا، رس، سنگ معدن آهن، روتیل، سنگ آهک، مگنزیت، پنبه نسوز و میکا و بسیاری مواد معدنی دیگر می باشند. در ضمن بعضی مواد مصنوعی مانند تیتانات پتاسیم و دی اکسید تیتانیوم نیز عملکردی مشابه مواد معدنی فوق الذکر را دارد.

153

ج- تاثیر رو ش بر قطبیت :

- ترکیب روکش در انتخاب قطبیت در جوشکاری با جریان یکسو، نقش اساسی دارد. بعضی از روکش ها با قطبیت مستقیم (الکترود منفی) بازده بیشتری داشته و روکش دیگر بازده الکترود را با قطبیت معکوس (الکترود مثبت) افزایش می دهند.
- هر دو نوع روگشهای فوق مزایایی دارند که آنها را برای کاربرد مشخصی قابل استفاده می سازد. امروزه ساخت روگشهایی در حال توسعه است که عملکرد آنها در مقابل هر دو نوع قطبیت مستقیم و معکوس یکسان بوده و در جریان متناوب نیز قابل استفاده هستند.

154

- ۱۴- شناسایی الکترودها :

موسسه جوشکاری آمریکا (A.W.S) -

شناسایی الکترودها را به ۲ گونه زیر بیان می کند :

۱- سیستم شناسایی **با رنگ** بر روی الکترود بدون روکش و یا روکش دار.

۲- سیستم **شماره گذاری** و طبقه بندي بر روی الکترود پوشش دار.

155

در این سیستم الکترود بر حسب **خواص مفتول ، حالت جوشکاری و نوع پوشش** نام گذاری می شود .

چهار یا پنج رقم پس از حرف E نشان دهنده : مقاومت ، حالت جوشکاری و نوع پوشش می باشد:

۲ یا ۳ عدد اول مقاومت کششی بر حسب 2 KP/in می باشد، شماره بعدی حالت جوشکاری می باشد

(۱ همه حالتهای، ۲ حالت افقی و تخت، ۳ حالت تخت) و شماره آخر نوع پوشش الکترود می باشد.

- الکترود E6010 : با **پوشش سلولزی** ، نفوذی و مقاومت حداقل 4200 kg/m² برای همه حالت ها.

- الکترود E6013 : با **پوشش روتیلی** ، معمولی و مقاومت حداقل 4200 kg/m² برای همه حالت ها.

- الکترود E7018 : با **هیدروزن کم** ، ضد رطوبت و مقاومت حداقل 4900 kg/m² برای همه حالت ها.

- الکترود E7024 : با **پوشش پودر آهن** و مقاومت حداقل 4900 kg/m² برای حالت تخت و افقی.

156

- ۱۵- طول و قطر استاندارد الکترود:

الکترودهای با کلفتی ۱/۵ تا ۲/۵ میلیمتر **درازایی** حدود ۳۰۰mm تا ۳۵۰mm دارند.

الکترودهای با کلفتی ۳/۱۵ تا ۴، ۳ و ۵ میلیمتر **درازایی** حدود ۳۵۰mm تا ۴۵۰mm دارند.

❖ منظور از قطر استاندارد الکترود، **کلفتی فلز** داخلی است که دارای روکش الکترود می باشد.

- وزن بسته های الکترود:

وزن دسته های الکترود حدود ۴kg تا ۵kg

وزن جعبه های الکترود حدود ۲۰kg تا ۳۰kg برای بسته های ۵ و ۶ تایی

وزن خالص حلقه و قرقه بطور تقریب ۶۵kg تا ۹۰kg

157


- ۱۶- نگهداری الکترود:

الکترودها بایستی همواره خشک نگهداری شود تا جوش کامل و خوبی بدست آید. برای این منظور بهتر است از خشک کن الکترود electrode oven استفاده شود. درجه حرارت خشک ها تا ۵۴۰ درجه سانتیگراد قابل تنظیم می باشد که درجه ۷۵ تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت خشک کن های الکترود دارای ظرفیتی بین ۱۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم می باشد.

158

۱۷- انواع اتصال در جوشکاری :

اتصال گوناگونی به شرح زیر در ساخت سازه های فولادی جوشی وجود دارد:

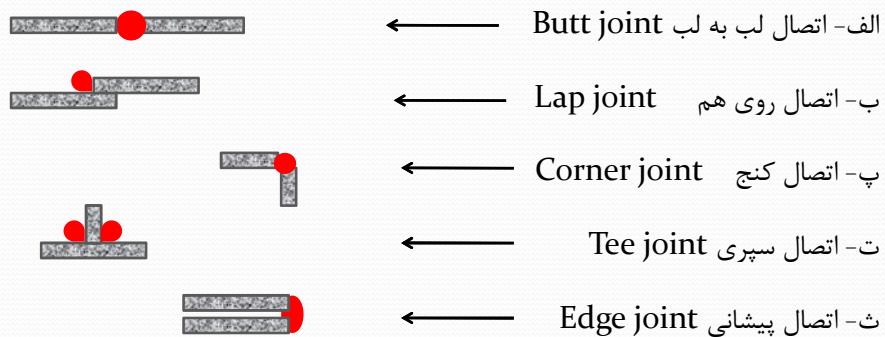

159

۱۸- انواع جوش :



الف- جوش شیاری : Groove weld


ب- جوش گوشه : Fillet weld



پ- جوش انگشتانه : Plug weld



ت- جوش کام : Slot weld

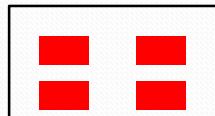


160

۱۲- آماده سازی لبه ها:

برای جوش با نفوذ کامل بایستی لبه ورق آماده شود.

الف- در اتصال لب به لب:

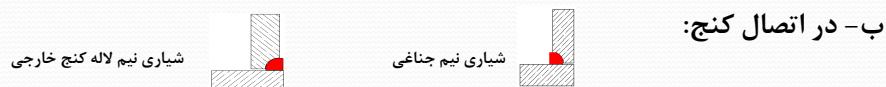


ب- در اتصال کنچ:

پ- در اتصال پیشانی:



ت- در اتصال سپری:

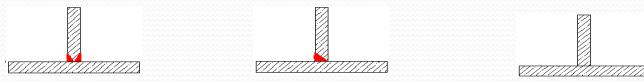

161

▪ جوش شیاری با نفوذ کامل:



▪ پشت بند


▪ جوش شیاری با نفوذ نسبی:




162

۱۳ - حلت های جوشکاری:

الف - حالت جوش های شیاری :

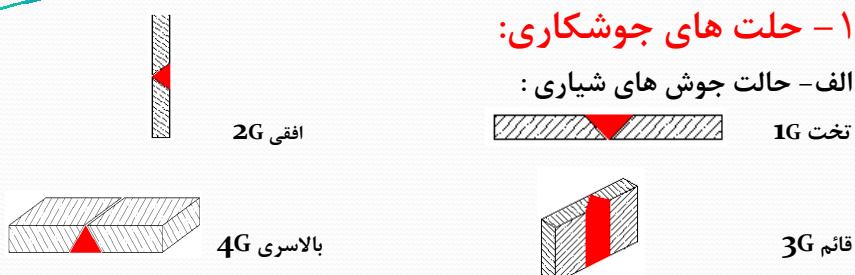

ب - حالت جوش های گوشه :

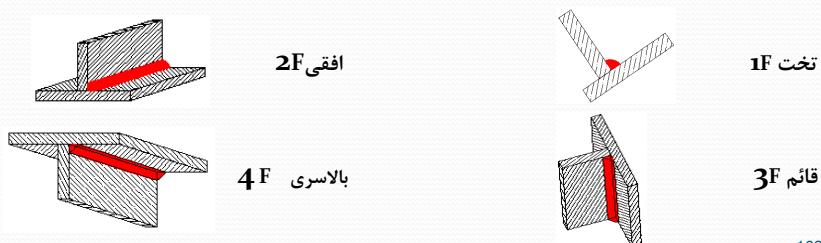

163

۱۴ - عیب های اصلی جوش:

الف - روی هم افتادگی - over lap - علت آمپراژ کم - زاویه نادرست الکترود.

تمرکز تنش ترک



ب - بریدگی کناره جوش - undercut - علت نزدیکی الکترود به سطح قطعه کار - آمپراژ زیاد - ضمن کاهش سطح مقطع بخاطر تمرکز تنش و مستعد ترک می گردد.



پ - آخال های سرباره - Slag inclusion - به هر ماده غیر فلزی در اتصال جوشی که ممکن است استحکام کاهش داده مستعد ترک باشد.

آخال سرباره



164

ت- ذوب ناقص - Lack of Fusion - علت : عدم اتصال بین فلز جوش و فلز پایه ، آلوگی سطح فلز ، الکترود کوچکتر.




ث- تخلخل Porosity - تخلخل ، سوراخ یا حفره ای می باشد که به صورت داخلی یا خارجی در جوش وجود دارد . علت شکستگی روپوش و مرطوب بودن.



ج- عدم نفوذ Lack of penetration - علت آمپر بسیار پایین - فاصله ریشه ناکافی - استفاده از الکترود قطر بالا در پای ریشه - سرعت حرکت زیاد جوشکاری.




ج- ترک در جوش Crack - شامل ترک گرم ، ترک های جدایش ناخالص گوگرد و فسفر ، ترک گرد و جوش در دمای بالا - ترک سرد ، بعد از سرد شدن جوش.

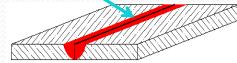

165

ح- چاله جوش Crater : حوضچه های انتهایی جوش که از طرف مرکز حوضچه به اطراف همراه است و به ترک انقباضی معروف است.

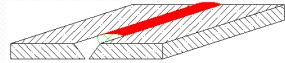

نمونه ترک های چاله جوش

- ستاره ای
- طولی
- عرضی

خ- پاشش یا ترشح Spatter :


قطره های مذاب که از منطقه قوس به اطراف پراکنده می شوند ، در محل درز جوش می توانند باعث عدم ذوب فلز پایه شوند. علت آمپر زیاد - طول قوس بلند - استفاده از الکترود مرطوب میباشد.

۵- تمکن تنش:

چنانچه شیار یا شکاف یا ترکی در قطعه سازه فلزی ایجاد شود موجب شکست زودرس سازه در آن نقطه یا محل می گردد (مثل شکاف ریشه - بریدگی کنار جوش - ذوب ناقص - روی هم افتادگی).

166

ذ- انتقال تنش در اتصال لب به لب ورق با ضخامت های نامساوی:

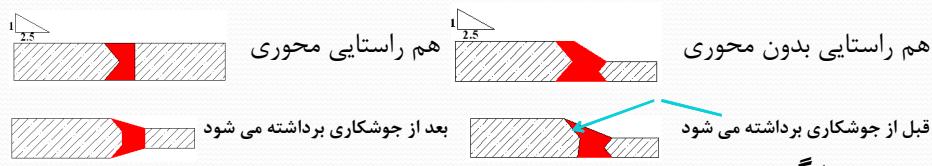

ر- پیچیدگی :

در اثر گرم و سرد شدن قطعه جوشکاری شده ، انبساط و انقباض صورت می گیرد.
علت : حرارت موضعی ، مهارنگردن قطعه ، تنش های پس ماند ، خاصیت هدایت حرارتی فولاد.
انواع پیچیدگی:


زاویه ای:



عرضی:



طولی:



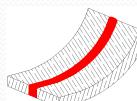


167

ز- مراحل کنترل پیچیدگی :

الف- پیش از جوشکاری : گیره - حال زدن - پیش گرمایش - مونتاژ اولیه.

ب- هنگام جوشکاری : گام به عقب - زنجیری منقطع - متباعد منقطع - متقارن.

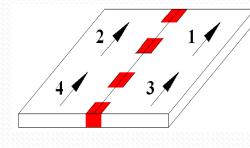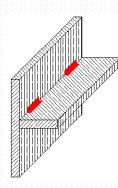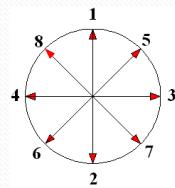

پ- پس از جوشکاری : سرد کردن آرام - حرارت دهی معکوس - صافکاری مکانیکی.

168

علامت‌های جوش

جوش پشت	کوشه	کام با لکشته	شیاری ساده	شیاری چنانچه	شیاری نم	شیاری لایه	شیاری نم	شیاری لایه	شیاری نم	شیاری حنایی	شیاری حنایی	شیاری کرد

جوش پکره که طول آن مشخص شده

وضعیت سطح سنج زده شود

جوش مغفر

لذارمه ساق یا بعد گاروی جوش = a
صلول نوار جوش = l
فاصله مرکز به مرکز نوارهای جوش منقطع = p

جوش دور تا دور

محل دور جوش

نوع جوش و سطح تمام شدهای

نمایش ۱۶۹

169

بازرسی جوش:

خواسته‌های طرح و روش‌های جوشکاری که بر مبنی آئین نامه و استانداردهای موردنظر تهیه و ارائه شده است بایستی توسط بازرسان جوشکاری یا مهندسان مجری و مهندس ناظر مورد بازرسی قرار گیرد تا از کیفیت جوشکاری اطمینان حاصل شود و چنانچه روش کار و یا عیوبی در هنگام جوشکاری مشاهده گردید سریعاً برطرف شده و به پایان کار کشیده نشود.

170

ویژگی‌های بازرس:

با نقشه‌های اجرایی آشنایی داشته و با توجه به علائم جوشکاری اتصالات را کنترل کند.

۱. با آئین‌نامه و استانداردهای جوشکاری مانند AWSD ۱.۱ آشنایی داشته باشد.

۲. دستگاه‌های جوشکاری و الکترودها را بشناسد.

۳. آزمایش‌های جوش را بشناسد.

۴. با استفاده از روش‌های جوشکاری مانند (Welding Procedure Specification) WPS و آزمایش‌هایی که انجام می‌شود، صلاحیت جوشکار و جوشکاری را تأیید کند.

۵. بتواند گزارش شیوه کار جوشکاری را تهیه نماید.

171

بازرسی جوش کی باید انجام شود:

بازرسی جوش در هر زمان از روند جوشکاری در کارخانه و کارگاه باید انجام شود.

۱. پیش از جوشکاری: شامل بررسی نقشه‌ها، شرایط بارگذاری، بررسی اتصالات، مشخصات جوش

، طول و بعد جوش، تعیین صلاحیت جوشکار و آزمایش جوشکاران.

۲. هنگام جوشکاری: کنترل دمای کارگاه، شرایط جوی کارگاه، باد و باران، دستگاه‌های جوشکاری، توانایی جوشکاران، محل جوشکاری از نظر رطوبت- رنگ و چربی و توالی پاس‌های جوشکاری.

۳. پس از جوشکاری: بکارگیری دستورالعملهای WPS و اجرای آزمایش‌های RT,MT,UT,PT،

با توجه به شرایط سازه و نوع جوش گزارش‌های لازم را با استفاده از توصیه‌های VT

(Structural Welding Code-Steel) AWS ۱.۱ تهیه و کار را تأیید یا مردود نماید.

172

آزمایش‌های جوش: Visual-Testing VT

پس از سرد شدن تمام جوش‌ها بایستی ۱۰۰٪ جوش با این روش کنترل شود.
بازرسی چشمی با ذره بین، چراغ قوه، و با استفاده از تجربه نتیجه بهتری میدهد.

برای سازه‌های زیر بار استاتیکی و دینامیکی موارد زیر باید رعایت شود:
جوش ترک نداشته باشد. ذوب کامل بین فلز جوش و فلز مینا برقرار شود.
در هر ۱۰۰ میلیمتر طول جوش گوشه بیش از یک حفره آنهم کمتر از ۲/۵ میلیمتر نباشد.
اندازه ساق جوش (اندازه جوش) اگر کمتر از اندازه واقعی میشود، بیش از ۱۰٪ طول کلی
جوش نباشد.

173

آزمایش مایع نفوذ کننده : PT Penetrant-Testing

آزمایش PT در رده آزمایش‌های غیر مخرب NDT (Nondestructive-Testing) است که برای جوش‌های غیر نفوذی کاربرد دارد و ترکهای سطحی جوش را مشخص می‌کند.
این آزمایش بكمک اسپری رنگ قرمز و سفید انجام میشود . بدین ترتیب که ابتدا سطح جوش از گرد و غبار، لکه و چربی و رنگ پاک میشود . سپس با اسپری مایع قرمز رنگ به سطح جوش پاشیده میشود تا داخل ترکهای احتمالی نفوذ کند. آنگاه از اسپری حاوی مایع فرار دارای ذرات سفیدرنگ به روی سطح قرمز شده میباشند. بر اثر فرار و بخار مایع حاوی گرد سفید رنگ ، ماده قرمز داخل ترکها رو میزنند و پودر سفید را قرمز کرده و محل ترک مشخص میگردد .

این آزمایش ساده، ارزان و در هنگام جوشکاری در کارگاه کاربرد زیادی دارد.

174

Ultrasonic-Testing

آزمایش فراصوتی : UT

این آزمایش در رده آزمایش‌های غیر مخرب و پیشرفته میباشد. و برای پیدا کردن ترک‌های عمقی مانند جوش‌های نفوذی کاربرد بیشتری دارد.

روش کار بدین‌گونه است که ابتدا پرپ (جستجوگر) را روی کار حرکت میدهند و با انتشار امواج اسیلاسکوپ (مبدل دارای صفحه نمایش) از طریق پرپ به قطعه جوش شده ضربان یکم در اثر برخورد به سطح کار و ضربان دوم در اثر برخورد به سطح روپرو را ثبت میکنند. چنانچه در عمق جوش ترک وجود داشته باشد، موج سومی در اثر تراکم جوش پدید می‌آید که نشان دهنده نوع و محل ترک در بین سطح و عمق کار میباشد. در این روش دقت کار بالا است اما هزینه آن بالاتر و مهارت اپراتور بایستی زیاد باشد.

175

آزمایش ذرات مغناطیسی : MT

آزمایش MT در رده آزمایش‌های غیر مخرب قرار میگیرد و برای پیدا کردن ترک‌های سطحی و یا زیر سطحی تا عمق ۷ میلیمتر و برای فلزات غیر مغناطیسی مانند فولاد و چدن کاربرد دارد و نمی‌توان آنرا برای فلزات غیر مغناطیسی مانند فولاد ضد زنگ، آلومینیوم و مس بکار برد.

در این روش با سیم‌پیچی قطعه کار، جریان الکتریکی یک میدان مغناطیسی در قطعه کار ایجاد کرده و سپس سطح کار را با یک لایه نازک گرد مغناطیسی مانند اکسید آهن قرمز می‌پوشانند. چنانچه سطح کار ترک داشته باشد، ذرات در داخل آن و روی سطح کار می‌چسبند و محل ترک را مشخص میکند.

هر چند این آزمایش با سرعت انجام میشود، ولی ممکن است نیاز به چند بار تکرار باشد و از طرفی مغناطیس زدایی و تجربه زیاد هم لازم دارد.

176

Radiographic-Testing آزمایش پرتونگاری : RT

این آزمایش در رده آزمایش‌های غیرمخرب قرار می‌گیرد و برای بررسی ترک، نفوذ ناقص و حفره گازی در عمق جوش کاربرد دارد. این آزمایش بكمک منبع پرتو زا و پرتوهای ایکس یا گاما انجام می‌شود.

برای این آزمایش فیلم در یک طرف قطعه و منبع پرتوزا در طرف دیگر قرار میگیرد. پرتو رادیویی از قطعه کار عبور کرده و ترک یا حفره گازی، بخاطر تراکم کمتر از فولاد و فلز جوش بر روی صفحه فیلم پس از ظهور بصورت لکه ثبت و نمایان میشود.

هر چند روش پرتو نگاری برای فلزات آهنی و غیرآهنی کاربرد دارد و محل و شکل ترکها در عکس مشخص میشود اما احتیاج به دستگاه و تاریکخانه دارد و همچنین برای سلامتی اپراتورها خوب نیست و سلطان زا میباشد.

177

شماره: ۱۷۹

گزارش تأیید صلاحیت روند چوشتگاری (PQR)																				
شماره:																				
آزمانی گشتن																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">نحوه و موقبیت شکست</td> <td style="width: 25%;">مقدومت نهایی</td> <td style="width: 25%;">بروی کشته نهایی</td> <td style="width: 25%;">سطح مقفلع</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	نحوه و موقبیت شکست	مقدومت نهایی	بروی کشته نهایی	سطح مقفلع																
نحوه و موقبیت شکست	مقدومت نهایی	بروی کشته نهایی	سطح مقفلع																	
آزمانی گشتن																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">نحوه چشم</td> <td style="width: 25%;">نتیجه</td> <td style="width: 25%;">نحوه چشم</td> <td style="width: 25%;">شماره نمونه</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	نحوه چشم	نتیجه	نحوه چشم	شماره نمونه																
نحوه چشم	نتیجه	نحوه چشم	شماره نمونه																	
آزمانی چشمی																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">نحوه چشمی</td> <td style="width: 25%;">نتیجه</td> <td style="width: 25%;">نحوه چشمی</td> <td style="width: 25%;">شماره نمونه</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	نحوه چشمی	نتیجه	نحوه چشمی	شماره نمونه																
نحوه چشمی	نتیجه	نحوه چشمی	شماره نمونه																	
آزمانی پرتو نگاری - فراصوتی																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">نحوه</td> <td style="width: 25%;">نتیجه</td> <td style="width: 25%;">نحوه</td> <td style="width: 25%;">نتیجه</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	نحوه	نتیجه	نحوه	نتیجه																
نحوه	نتیجه	نحوه	نتیجه																	
ظاهر جوش																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">بروی اینتر موش</td> <td style="width: 25%;">شماره کارت</td> <td style="width: 25%;">شماره کارت</td> <td style="width: 25%;">بروی اینتر موش</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	بروی اینتر موش	شماره کارت	شماره کارت	بروی اینتر موش																
بروی اینتر موش	شماره کارت	شماره کارت	بروی اینتر موش																	
نیزه ایل																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">کرد جوش</td> <td style="width: 25%;">شماره کارت</td> <td style="width: 25%;">شماره کارت</td> <td style="width: 25%;">کرد جوش</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	کرد جوش	شماره کارت	شماره کارت	کرد جوش																
کرد جوش	شماره کارت	شماره کارت	کرد جوش																	
تلخیز پارسی																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">نام نامزد</td> <td style="width: 25%;">شماره کارت</td> <td style="width: 25%;">شماره کارت</td> <td style="width: 25%;">نام نامزد</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	نام نامزد	شماره کارت	شماره کارت	نام نامزد																
نام نامزد	شماره کارت	شماره کارت	نام نامزد																	
نام نامزد																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">نام ایندیکاتور</td> <td style="width: 25%;">شماره کارت</td> <td style="width: 25%;">شماره کارت</td> <td style="width: 25%;">نام ایندیکاتور</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	نام ایندیکاتور	شماره کارت	شماره کارت	نام ایندیکاتور																
نام ایندیکاتور	شماره کارت	شماره کارت	نام ایندیکاتور																	
آزمانی گشتن عذر جوش																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">مقدومت کشته</td> <td style="width: 25%;">حد جاری شدن</td> <td style="width: 25%;">مقدومت کشته</td> <td style="width: 25%;">حد جاری شدن</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	مقدومت کشته	حد جاری شدن	مقدومت کشته	حد جاری شدن																
مقدومت کشته	حد جاری شدن	مقدومت کشته	حد جاری شدن																	
صحت روند چوشتگاری و الجام تأیید صلاحیت براساس این نامه چوشتگاری سازمانی فولادی AWS دلیل (.....) تأثید میشود.																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">ايجاد</td> <td style="width: 25%;">ايجاد</td> <td style="width: 25%;">ايجاد</td> <td style="width: 25%;">ايجاد</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ايجاد	ايجاد	ايجاد	ايجاد																
ايجاد	ايجاد	ايجاد	ايجاد																	
نمای:																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">ايجاد</td> <td style="width: 25%;">ايجاد</td> <td style="width: 25%;">ايجاد</td> <td style="width: 25%;">ايجاد</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ايجاد	ايجاد	ايجاد	ايجاد																
ايجاد	ايجاد	ايجاد	ايجاد																	

کنکروه مناسب جوشکاری فولادهای ساختمانی در وضعیت پیش بدرفتنه

کنکروه	مشخصات فلز یا به	مشخصات کنکروه سازگار		
		روش جوشکاری و علاوه اکنکروه	لنش نسلیه	مقادیر نهایی
۱	فولادهای نرمه در حد ST42, Fy<=235 N/mm ² , Fu<=245 N/mm ²	قوس اکنکروتیک بالاگردانه روکشدار		
		EV-XX	225	22-
		EV-XX-X	215	22-
		EV-XX-XX	20-	22-
		قوس اکنکروتیک تحت حلقه کار		
		ERV-S-X	215	22-
		قوس اکنکروتیک زمینه روکشدار		
		FXXX EXXX	22-	22- 55-
		FXXX EXXX	20-	22- 55-
		FXXX EXX XX	20-	22- 55-
۲	فولادهای نرمه در حد ST52, Fy<=275 N/mm ² , Fu<=275 N/mm ²	قوس اکنکروتیک بالاگردانه روکشدار		
		EV-15, EV-16	215	22-
		EV-15-X, EV-16-X, EV-16-X	20-	22-
		قوس اکنکروتیک تحت حلقه کار		
		ERV-S-X	215	22-
		قوس اکنکروتیک زمینه روکشدار		
		FXXX EXXX	20-	22- 55-
		FXXX EXX XX	20-	22- 55-
		قوس اکنکروتیک بالاگردانه روکشدار		
		EA-15-X, EA-16-X, EA-16-X	20-	55-
۳	فولادهای پر مقاومت Fy>275-355 N/mm ² , Fu>290-360 N/mm ²	قوس اکنکروتیک تحت حلقه کار		
		ERV-S-X	20-	55-
		قوس اکنکروتیک زمینه روکشدار		
		FXXX EXX XX	20-	55- 65-

در جوشکاری ورقها با ضخامت بزرگتر از 25 میلیمتر تحت برآمدگاهی که همچوین استفاده کرد.

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (<http://www.novapdf.com>)

181

محدوده پذیرش عموب در بازرسی چشمی مطابق با AWSD1.1.2000

کارهای	نوع ناپوستگی و محدوده پذیرش
○ △ □	- منعوخت وجود ترک (Crack Prohibition)
○ △ □	- هرگونه ترک سرفراش، پندت، مستاند، از سام، محل، قارکسر،
○ △ □	۲- ذوب بین فلز جوش و فاز یا به
○ △ □	با اینستی ذوب کامل بین ایدهای جوش و مجهوین بین فلز جوش و فلز یا به وجود داشته باشد
○ △ □	۳- خاله جاله چون (Crater Cross Section)
○ △ □	تسابی جاله‌های جوش باید از انداده مینم بر خوبی غیر از یادهایی که بر انتها جوش‌های نیزی متفاوت خارج از طول سوت جوش فلزی ماردن
○ △ □	۴- بروفل جون (Weld Profile)
○ △ □	بروفل جونها باید سلائقی باشد ۵.۷۶ سوت از پارهی فلز کوتاه شود
○ △ □	۵- زمان بازرسی (Time of Inspection)
○ △ □	باررسی چشمی جوش از تمام انداده بالاگفته، پس از انسالم جوشکاری و رسیدن به حدی محدود
○ △ □	قلل از اینستی ایجاد شده از قاعده AW-۹، AW-۱۰، AW-۱۱، AW-۱۲، AW-۱۳، AW-۱۴ و W-۱۰، W-۱۱، W-۱۲، W-۱۳، W-۱۴ عملیات باررسی
○ △ □	چشمی باید حداقل ۹۶ ساعت پس از تکمیل جوش تمام شود
○ △ □	۶- کاهش سایز جوش (Underized Weld)
○ △ □	کوچک بودن سایز جوش‌های پیش تسبیب به ایزی اس، در صورتیکه مقادیر از جدول زیر لحیث کند،
○ △ □	تل قول بوده و تیزی به سمت تندان (ظاهر از ایزی اس جوش می‌شود)
○ △ □	هزار اتفاق سایز جوش (U) ایزی اس جوش (U) (استدھن شده در تقدیم)
○ △ □	هزار اتفاق سایز جوش (U) ایزی اس جوش (U) (استدھن شده در تقدیم)
○ △ □	L<5 mm U<5 mm
○ △ □	L>5 mm U<25 mm
○ △ □	L>5 mm U<7 mm
○ △ □	در همه حالتی شاید تکفیل سایزه در طبق فرآور آر-۱۰، علی‌رغم تکیه شود در اصل این جوشی باید
○ △ □	حال در تیره، هرچیز تکفیل سایزی در انتها شواهد در اصل این جوشی باید مجاز نیست

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (<http://www.novapdf.com>)

182

۷ سوختگی کار موئی (Undercroft)

A از اقداماتی با محدود کردن از ۷۵ میلیمتر، عمل سوختگی کار موئی تبدیل به تجاوز کند.
این اتفاقی به طوری که که بخوبی طبق این بیب در هر ۷-۱۰ میلیمتر خارج از ۷۵ میلیمتر تجاوز کند.
عمل آن حداقل ۷۵ میلیمتر خارج از طبقه بوده برای حفاظت از بزرگترها معمولی ۷۵ میلیمتر، حداقل
عمل خارج سوختگی کار موئی برای هر طبقه از جوش، ۷ میلیمتر استثنای.

B در اضطراب اصلی سازه همانکنون که جوچ بشش کاکسی مورد بر استثنای جوش است، سوختگی کاره
دراخانه نا معمولی است. برای حفاظت از این میانهای میگیریم بیشتر از ۱ میلیمتر تجاوز کند.

۸ خرابگاری (Porosity)


A در احتمالات سر بر سر بدوپیشی شایر خودکار مکمل در سوئیچینگ اسایان جوش معمول بر جهت نشان
کششی بلند، همه خرابگاری لولایی تکل (Piping Porosity) میتوانند.
برای سایر جوشاهای اینباره و مجهوی اینسان، مجموع اعلی مفرمات اولایی (فلکر، بیتلر، بیتلر mm) یا
بیتلر، بیتلر از ۱mm در هر ۷mm، در هر ۷-۱mm در هر ۷mm، تجاوز کند.
B علاوه بر این از ۱mm در هر ۷mm، تجاوز کند در سوئیچینگ اسایان جوش تجاوز کند.
پانک و حداکثر قطر این تبدیل از ۲mm تجاوز نماید. استثنای برای اینها بیتلر از ۱mm در هر ۷mm
تقویت نهاده (Stiffeners) و اینها معمول اعلی مفرمات اولایی (فلکر، بیتلر) اینها از ۱mm در هر ۷mm
تبلیغ جوش و از ۷mm در هر ۷mm تجاوز نمایند.

C در احتمالات سر بر سر بدوپیشی شایر خودکار مکمل در سوئیچینگ اسایان جوش معمول بر جهت نشان
کششی بلند، همه خرابگاری لولایی محرز تسبیبات. برای سایر جوشاهای شایری، تعداد خرابگاری کاری لولایی
بیتلر از ۱mm در هر ۷mm تجاوز کند.

○ برگذاری استانداریک در احتمالات غیر محیطی
△ برگذاری مستقل در احتمالات غیر محیطی
□ احتمالات محیطی (تحت هر نوع برگذاری)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (<http://www.novapdf.com>)

183

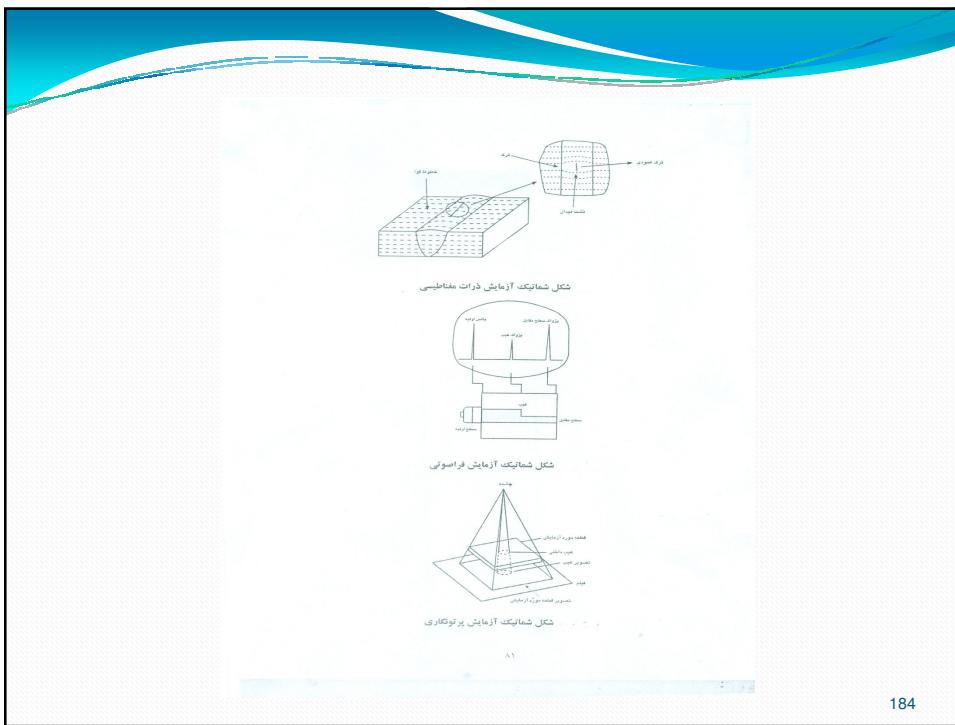

184

اتصال پیچ ها : bolts fastener

۱. پیچ های معمولی :

پیچ های معمولی یا نرمه که به آنها **پیچ های سیاه** Black Bolts و **پیچ های ساختمانی** هم می گویند . این پیچ ها را اصطلاحاً **پیچ های نصب** یا **پیچ های برپاکردن** Erection Bolts نامگذاری کرده اند و برای ساختمان های معمولی و بارهای غیر تناوبی بدليل ارزانی و راحتی نصب مناسب تر می باشند . لقی یا **تولرنس** این پیچ ها حدود $0/5$ تا $0/3$ میلیمتر می باشد .

در **ASTM-A307** این پیچ ها در ردیف **185** طبقه بندی شده است .

۲. پیچ های مقاومت بالا :

پیچ هایی با مقاومت بالا می باشند که به آنها **پیچ های دقیق** Fited Bolts و **پیچ های خشکه** هم گفته می شود و دارای مقاومت بالا و دقت در ساخت می باشند و برای **سازه های بلند** و سازه هایی که در برابر **بارهای تناوبی** و لرزه ای قرار می گیرند بکار گرفته می شوند .

رواداری ، لقی یا **تولرنس** Tolerance این پیچ ها خیلی کمتر از پیچ های معمولی و در حد $0/3 - 0/1$ میلیمتر می باشد .

این پیچها برای **اتصالات اصطحکاکی** در سازه های فولادی مهم استفاده می شود .

ادامه پیج های با مقاومت بالا :

- در استاندارد ASTM این نوع پیج ها در رده های ASTM -A325 و ASTM -A490 به شرح زیر طبقه بندی شده اند:
 - پیج نوع ASTM-A325** در اندازه $1\frac{1}{2}$ تا $1\frac{1}{2}$ اینچ و دردو تیپ ساخته میشوند:
 - پیج نوع ASTM-A490** در اندازه $1\frac{1}{2}$ تا $1\frac{1}{2}$ اینچ و در دو تیپ ساخته می شوند :

187

ادامه پیج های با مقاومت بالا :

- پیج نوع A490 در حرارت های بالا** و میل مهارها کاربرد بیشتری دارد و برای نیروهای زیاد و سازه های ویژه این نوع پیج ها را تا قطر ۴ اینچ هم سفارش داده و ساخته اند .
- چون **پیج و مهره** اجزاء جدا نشدنی در این نوع سیستم اتصال در سازه های فولادی می باشند ، ضرورت دارد که **هم مقاومت** و از یک مشخصه باشند . واشر ها هم بایستی از همین موضوع پیروی کنند.

188



۳- نصب پیچ ها و نکات اجرایی:

در پیچ های نرمه A307 اتصال پیچ و مهره Bolt and NUT بایستی در حد اتصال جذب و نصب باشد. در پیچ های اعلاء A325 و A490 اتصال پیچ و مهره بایستی در حد پیش تنیدگی و ممان در پیچ باشد.

در پیچ های A325 برای **پیش تنیده** کردن مقدار ۷۰٪ و در پیچ های A490 مقدار ۸۰٪ - ۷۰٪ مقاومت کششی نهایی Tensile Strength Ultimate را اعمال می کنند.

191

ادامه نصب پیچ ها و نکات اجرایی:

در پیچ های ویژه Specific Bolts مقاومت کششی نهایی برای آنها لحاظ شده است مثلاً یک نمونه از پیچ های ویژه Twist-off می باشد که بصورت **پیچ زبانه دار** طراحی و ساخته شده است. در انتهای پیچ شیار حلقوی شکلی وجود دارد که پیچ را از زبانه یا زائد جدا می کند. وقتی این پیچ بین دو فک آچار قرار می گیرد که یک فک زبانه و فک دیگر مهره را گرفته و برای محکم کردن مهره خلاف همدیگر می پیچند تا مهره را سفت کند و این کار آنقدر ادامه پیدا می کند تا زائد پیچ از محل حلقه بریده شود که نشان دهنده ایجاد پیش تنیدگی در پیچ می باشد.

به این نوع پیچ ها پیچ های خود تنظیم Tension control Bolts هم گفته می شود.

192

ادامه نصب پیچ ها و نکات اجرایی:

- نوع دیگر کنترل پیش تنیدگی استفاده از **واشرهای ویژه** یا واشر اندازه گیری کشش مستقیم می باشد Direct Tension Indicator در این نوع واشر ها برآمدگی هایی کارگذاشته شده که چنانچه مهره یا پیچ در اثر تنش کششی در حد پیش تنیدگی قرار گیرد برآمدگی و زائده به داخل واشر فرو می رود . میزان پیش تنیدگی بیشتر در پیچ با اندازه گیری فاصله باقیمانده از برآمدگی واشر و سطح کار تعیین می شود .
- برای اندازه گیری فاصله از Filler gauge استفاده می کنند.

193

ادامه نصب پیچ ها و نکات اجرایی:

در بادینی ها و در **ساختمان های معمولی** که بار بصورت دینامیکی وارد نمی شود اتصال اتکایی Bearing - Type کافی می باشد ولی در ساختمان هایی که بارهای دینامیکی را تحمل می کنند یا در سازه هایی که حرکت جراحتاً های سقفی روی بدنه ستونها قرار می گیرد یا **دستگاه های متحرک** در آنها کار گذاشته شده و همچنین در پل های فلزی که بارها حرکت رفت و برگشتی و لغزشی دارند بایستی نوع **اتصال اصطحکاکی Slipe Critical** طراحی و اجرا شود.

یکی دیگر از راههای کنترل پیش تنیدگی **روش علامت زنی Match Marking** است، بدین ترتیب که روی مهره و سطح قطعه کار را علامت می زنند و مهره را آنقدر می چرخانند تا علامت روی مهره روبروی علامت روی قطعه کار قرار گیرد. در این حالت پیچ به **پیش تنیدگی** مورد نظر خواهد رسید.

194

نیروی پیش تنیدگی در پیچ های پر مقاومت مطابق آین نامه AICS :

		قطر پیچ	
A490	A325	میلی متر	اینچ
۶/۷	۵/۳	۱۲/۷	$\frac{1}{2}$
۱۰/۷	۸/۵	۱۵/۹	$\frac{5}{8}$
۱۵/۶	۱۲/۵	۱۹/۱	$\frac{3}{4}$
۲۱/۸	۱۷/۳	۲۲/۲	$\frac{7}{8}$
۲۸/۵	۲۲/۷	۲۵/۴	۱
۳۵/۶	۲۴/۹	۲۸/۶	$1\frac{1}{8}$
۴۵/۴	۳۱/۶	۳۱/۸	$1\frac{1}{4}$
۵۳/۸	۳۷/۸	۳۴/۹	$1\frac{3}{8}$
۶۵/۸	۴۵/۸	۳۸/۱	$1\frac{1}{2}$

195

بخش ششم

مواردی که بایستی در کارگاه بکار گرفته شود:

196

۱- مدار فنی

نقشه‌های طراحی:

نقشه‌های سازه باید اطلاعات کامل مقاطع، محل قرار گرفتن اعضای سازه نسبت به یکدیگر، تراز کفهای ساختمانی، محورهای مار بر مرکز ستونها، پیش آمدگیها و پس نشستگیها و با اندازه‌های آن، پیمانکار بتواند نقشه‌های اجرایی کارگاهی را تهیه نماید.

مدارک طراحی:

در مدارک طراحی و تحلیل باید گروه یا گروههای سازه‌ای مفروض نوشته شود. همچنین این مدارک باید حاوی اطلاعاتی در مورد مقادیر بارها، نیروهای برشی، لنگرهای خمشی و نیروهای محوری که توسط قطعات و اتصالات آنها تحمل می‌گردد باشد، به طوری که با مراجعه به آنها بتوان نقشه‌های طراحی را تهیه کرد.

197

۲- اطلاعات تکمیلی:

اگر استفاده از پیچهای با مقاومت زیاد، برای اتصال موردنظر باشد ، مدارک طرح و محاسبه و نقشه ها باید نوع اتصال را از نظر عملکرد (اتصال اصطکاکی، اتصال انکایی و یا اتصال کششی) معین کند.

میزان پیش خیز در ساخت (در صورت لزوم) برای تیرها ، شاهتیرها، خرپاها و نظایر آنها باید روی مدارک محاسباتی و نقشه‌ها قید گردد.

۳- مشخصات فنی عمومی و خصوصی:

مشخصات فنی عمومی و خصوصی جزء لاینفک مدارک طراحی می‌باشند که باید توسط طراحی تهیه و ارائه گردد.

198

۴- حروف و علائم و یادداشت‌های فنی :

- در مدارک محاسباتی و نقشه‌ها باید از حروف و علائمی که به طور استاندارد از طرف مقررات ملی ساختمانی ایران تعیین می‌شود، استفاده شود. در صورت ناکافی بودن آنها، استفاده از علائم دیگر همراه توضیحات کافی به منظور جلوگیری از هرگونه اشتباه احتمالی مجاز می‌باشد.
- یادداشت‌های فنی برای تفهیم روش کار و یا نتایج موردنظر باید روشن و منجز باشد. در اتصالاتی که برای کم کردن تنشهای پسماند جوشکاری و جلوگیری از تابیدگی قطعات، باید از فن‌آوری و ترتیب خاصی و یا از تعداد عبور جوشکاری معینی پیروی شود، لازم است آن روش دقیقاً در مدارک و نقشه‌ها توضیح داده شود.

199

5- نقشه‌های کارگاهی :

حاوی کلیه اطلاعات و جزئیات لازم برای ساخت قطعات سازه باید قبل از شروع ساخت، **توسط پیمانکار** تهیه و به تأیید مهندس سازه رسانده شود. این اطلاعات و جزئیات باید ابعاد عناصر سازه و محل آنها، نوع و اندازه جوشها، پیچها و یا پرچها را شامل شود.

در این نقشه‌ها باید کلیه جوشها و پیچهای کارخانه‌ای از جوشها و پیچهای کارگاهی به خوبی متمایز شده باشد و نیز باید نوع اتصال پیچهای پر مقاومت اتکایی یا اصطکاکی به وضوح مشخص و حد سفت کردن پیچها قید شده باشد. نقشه‌های کارگاه باید با درنظر داشتن مناسب‌ترین نوع اجرا و با توجه به سرعت اجرا، حداقل دور ریز ورق و شرایط اقتصادی ساخت و نصب، تهیه شود.

200

۶- ساخت : manufacture

تعیین پیش خیز - خم کردن و راست کردن قطعات به کار بردن روش‌های گرم کردن موضعی و یا تغییر شکل مکانیکی برای ایجاد انحنا و یا از بین بردن آن (راست کردن) مجا زاست. دمای موضعها گرم شده (که باید به روش قابل قبولی اندازه گیری شود نباید از ۵۵° درجه سلسیوس برای فولادهای قوی مخصوص و ۶۵° درجه سلسیوس برای فولادهای نرم، بیشتر باشد.

۷- برشکاری : cutting

الف- برش گرمایی : (برش با شعله هواگاز)
لبه‌هایی که با شعله بریده می‌شود، باید کاملاً یکنواخت و خالی از ناهمواریهای بیش از ۴ میلیمتر باشد. برشکاری باید به کمک ریل گذاری و با دستگاه اتوماتیک انجام شود.

201

ناهمواریها و زخمهای بیش از ۴ میلیمتر را باید با **سنگ زدن** و در صورت لزوم تعمیرکاری را باید توسط جوش، هموار کرد. همچنین لبه‌های بریده شده توسط شعله که مصالح جوش در آن قرار خواهد گرفت، باید به نحو قابل قبولی عاری از ناهمواری و بریدگی باشد. در نیمرخهای سنگین و قطعات ساخته شده با جوش به ضخامت بیش از ۴۰ میلیمتر، باید پیش گرم کردن تا دمای حداقل ۶۵ درجه سلسیوس قبل از برش گرمایی انجام شود.

ب- برش با قیچی آهن بری : snips

فقط برای ورقهای مساوی و یا کمتر از ۱۰ میلیمتر مجاز است.

پ- برش پلاسما : plasma cutting

برش پلاسما ، گوج (مته قاشقی gouge bit) و سایر برشها با رعایت آیین نامه و تأیید دستگاه نظارت امکان‌پذیر است.

202

۸- آماده کردن لبه‌ها : preparation borders

پرداخت کردن و صاف کردن لبه‌های بریده شده توسط شعله، ضرورتی ندارد، مگر آنکه لزوم آن در مدارک طرح و محاسبه برای قسمتهای بخصوصی مشخص شده باشد و یا آماده کردن لبه‌ها برای جوشکاری قید شده باشد. پنج زنی لبه‌ها باید به کمک برش حرارتی و یا سنگ زنی و یا براده برداری انجام شود و استفاده از دستگاه پنج زن که با ساز و کار لهیدگی عمل می‌نماید مجاز نیست.

۹- ساختمانهای با اتصال جوشی : Fastener welding for structural

تکنیکهای جوشکاری، مهارت جوشکار، ظاهر کار، خواص جوش و روش‌هایی که برای تصحیح جوش و جوشکاری معیوب به کار می‌رود، باید مطابق با مقررات آیین نامه جوشکاری ساختمانی باشد.

203

۱۰- ساختمانها با پیچهای پر مقاومت :

High strength bolts for structural

کلیه قسمتهایی که توسط پیچ به هم متصل می‌شوند بایستی در ضمن نصب با گذاردن پین یا پیچ و مهره موقت باید کاملاً ثبیت و سوراخها هم راستا شوند.

- استفاده از وسایل نصب و نگهداری موقت نباید به سوراخهای پیچ صدمه زند و یا آن را گشاد کند. عدم هم راستایی سوراخهای قطعات در یک اتصال موجب مردود شدن اتصال خواهد بود و در این مورد استفاده از برش شعله برای گشاد کردن سوراخها مجاز نیست، لیکن می‌تواند ۱۵ درصد سوراخها را برقو زد. برقوزنی نباید قطر سوراخ را بیش از ۵ میلیمتر افزایش دهد.

- در حالتی که ضخامت قطعه از قطر اسمی پیچ به اضافه ۲ میلیمتر بیشتر نباشد، می‌توان سوراخ پیچ را توسط منگنه ایجاد کرد. اگر ضخامت از قطر پیچ به اضافه ۲ میلیمتر بیشتر باشد باید سوراخهای با متنه ایجاد شود و یا با قطری کوچکتر پیش منگنه شده، سپس متنه کاری شود.

204

- **قطر سوراخ** در حالت‌های پیش منگنه و یا پیش مته کردن باید حداقل ۲ میلیمتر از قطر اسمی پیچ کوچکتر باشد.
- به طور کلی سوراخ کردن ورقهای ضخیمتر از ۱۲ میلیمتر و یا از فولاد پر مقاومت و خاص باید با متنه ایجاد شود.
- در **اتصال پیچ پر مقاومت**، سطوحی که در تماس با سرپیچ و یا مهره آن قرار می‌گیرند نباید شبیبی بیش از **یک بیستم** نسبت به صفحه عمود بر محور پیچ داشته باشند. در صورت عدم تأمین شرط اخیر باید با استفاده از **واشر شبیدار (Slip ring)**، موازی نبودن سطوح را جبران کرد.
- قطعاتی که با پیچ پر مقاومت به یکدیگر متصل می‌شوند، باید کاملاً به هم جفت شده باشند و نباید واشرهای پرکننده یا هر نوع مصالح تغییر شکل پذیر دیگری بین آنها گذارد شود، لیکن استفاده از **ورقهای پرکننده** با **مقاومت نظیر قطعات** اتصال و ضخامت یکنواخت مجاز است.

205

- هنگامی که **قطعات نصب** می‌شوند، باید کلیه سطوح اتصال (شامل سطوح مجاور کله پیچ و مهره‌ها) از قسمت‌های **پوسته‌شده** و دیگر مواد زاید پاک شوند ، بویژه سطوح تماس اتصالات اصطکاکی باید **کاملاً تمیز** باشد و اثری از پوسته ، زنگ، رنگ، لак، انواع روغن و مصالح دیگر در آنها وجود نداشته باشد.
- **پیچهای پر مقاومت** را باید مطابق با **مشخصات استاندارد** مربوط مورد استفاده قرار دارد.

206

۱۱- درزهای فشاری

در درزهای فشاری که در آنها انتقال نیرو از طریق فشار تماسی مستقیم، قسمتی از ظرفیت اتصال را تشکیل می‌دهد، باید سطوح قطعات در تماس به وسیله تراش‌دادن، سوهازن زدن، سنگ زدن و یا روشهای مناسب دیگر به خوبی آماده شده باشد، بطوریکه تماس کامل بین دو قطعه برقرار گردد.

۱۲- رواداری ابعادی

رواداری در ابعاد تا حدود مقادیر مندرج در **مبحث یازدهم** مقررات ملی ساختمان ایران، مجاز می‌باشد.

207

۱۳- تنظیم پای ستونها:

پای ستونها و کف ستونها باید طبق مشخصات زیر تنظیم و تمام شود:

- ورقهای نورد شده فولادی **کمتر از ۵۰** میلیمتر را در صورتی که در سطح آنها تماس کامل برقرار شود، **بدون پرداخت و تراش** می‌توان بکار برد.
١. ورقهای نورد شده فولادی با ضخامت **۵۰** تا **۱۰۰** میلیمتر را با **پرس کردن** و صاف کردن می‌توان استفاده کرد. در صورتی که پرس مناسب در دسترس نباشد، می‌توان با تراشیدن، سطح صافی را بوجود آورد.
 ٢. ورقهای ضخیمتر از **۱۰۰** میلیمتر، باید **صفحه تراشی** شده و تمام سطح تماس و صاف و تخت گردد.

208

۴. کف ستونها_ی که ورقهای آنها نورد نشده است به طور کلی باید صفحه تراشی شود

۵. سطح زیرین کف ستونها_ی که با ریختن دوغاب ماسه سیمان تماس کامل برقرار شود، احتیاجی به تنظیم ندارد.

۶. سطح بالایی کف ستونها که در تماس با ستون قرار می‌گیرد، در صورتی احتیاج به پرس و صاف کردن نخواهند داشت که با جوش نفوذی و به طور سرتاسری و کامل به ستون جوش شود.

209

۱۴- رنگ کارخانه‌ای برای محافظت

شرایط کلی

آماده کردن سطوح و رنگ‌zden آن در کارخانه باید مطابق با مقررات اجرایی مربوطه انجام شود. به جز حالت‌های ویژه‌ای که مشخص شده باشد، کارهای فلزی که در تماس با بتون باید قرا گیرند، لازم نیست رنگ شوند.

سطوح غیر قابل دسترسی

به جز سطوح تماس بقیه سطوحی که بعد از ساخت، قابل دسترسی نخواهد بود باید قبل از جمع کردن کار، تمیز و رنگ آمیزی شود.

210

۱۵- سطوح صاف و آماده شده

سطوحی که با ماشین کردن آماده می‌شوند باید در مقابل خوردگی محافظت شوند. بدین منظور از یک لایه مصالح ضد زنگ که بتوان آن را قبل از نصب به آسانی برطرف کرد یا مصالح مخصوصی که احتیاج به برطرف کردن نداشته باشد، می‌توان استفاده کرد.

۱۶- سطوح مجاور جوش کارگاهی

به جز حالتهایی که در مدارک طرح و محاسبه به عنوان شرط بخصوصی قید شده باشد، کلیه سطوحی که در فاصله ۵ سانتیمتری از محل هر جوش کارگاهی قرار می‌گیرند باید از مواردی که به جوشکاری صدمه می‌زند و یا دھین جوشکاری گازهای سمی و مضر تولید می‌کند، کاملاً پاک شود.

211

۱۷- مهار اسکلت:

- قابهای اسکلت فلزی باید شاقولی در حد خطای مجاز تعیین شده نصب شوند.
- مهار موقت برای نگاه داشتن در وضع مطلوب باید انجام شود. این مهارها در صورت استفاده، باید تمام بارهای مؤثر ضمن اجرا شامل : وزن وسایل کار و نیروهای ناشی از آنها را جوابگو باشد. مهارهای موقت تا زمانی که از نظر ایمنی لازم است، باید در جای خود باقی بماند.
- در صورتی که ضمن اجرای کار، مصالح بر روی ساختمان دسته می‌شود و یا قطعات و ابزار کار نصب بر آن قرار می‌گیرد باید پیش بینی‌های لازم برای تنشهای اضافی حاصل به عمل آمده باشد.

212

۱۸- تنظیم کردن کار

- قبل از آن که نصب پیچ یا اجرای جوش به صورت قطعی و دائمی انجام شود، قطعاتی که با این عمل ثابت می شوند باید به دقت تنظیم شده باشند.

• جفت کردن درزهای فشاری در ستونها

- صرفنظر از نوع وصله به کار رفته (جوش شیاری با نفوذ کامل یا نسبیو یا اتصال پیچی) نامیزانی و عدم تمام کامل به مقدار کمتر از ۲ میلیمتر قابل قبول خواهد بود. اگر این بادخور از ۲ میلیمتر تجاوز کند ولی از ۶ میلیمتر کمتر باشد و بررسی مهندسی نشان دهد که سطح تماس کافی وجود ندارد، آنگاه باید فاصله با دخور را با مصالح پر کننده مناسب پر کرد. این مصالح صرفنظر از نوع فولاد اعضای متصل شونده، می تواند از فولاد نرمه باشد.

213

۱۹- جوش کارگاهی

- قبل از جوشکاری باید رنگ کارخانه‌ای را از روی سطوحی که جوش می شود، توسط برس سیمی کاملاً برطرف و پاک کرد.

۲۰- رنگ کارگاهی

- ترتیب پاک کردن سطوح و رنگ کردن در کارگاه (از نظر اینکه وظیفه کیفیت و چگونه انجام می شود) باید از قبل تعیین شده و این شرایط در مدارک طرح و محاسبه قید شده باشد.

۲۱- اتصالات کارگاهی

- همزمان با کار استقرار و نصب اسکلت باید اتصالات پیچی و جوشی به طور مطمئن و کامل تکمیل شود تا جوابگوی بارهای مرده، نیروی باد و تنشهای ضمن اجرا باشد.

214

۲۲- کنترل نوع کار

کارخانه سازنده موظف است با روشهای بازرگانی و کنترل ، کارسازه فولادی را مطابق با مشخصات پیمان و آیین نامه مربوطه ساخته و روانه پروژه کند.

دستگاه نظارت اضافه بر روشهای بازرگانی سازنده ، باید مصالح به کار رفته و مهارت‌های اجرایی را پی در پی پایش و کنترل نمایند.

بازرسان اجرایی کارفرما می توانند ، روند اجرای کار را تحت بازرگانی و کنترل قرار دهند ، و موارد مهم باز دید شده و اولویت ها را صورت جلسه نمایند .

215

۲۳- همکاری های اجرایی

. کارخانه سازنده بایدتا حد امکان بازرسیهای با بازرسان و نمایندگان صاحبکار همکاری کند . و اجازه دهد که کار ساخته شده ، ضمن پیشرفت در مراحل گوناگون ، مورد بررسی قرار گیرد .

نمایندگان صاحب کار باید بازرگانی خود را به صورت برنامه از پیش تعیین شدهای که حداقل وقفه را در کار ساخت بوجود آورد، به اطلاع کارخانه سازنده برساند .

216

۲۴- بررسی جوشها:

بررسی جوشها باید مطابق با آیین نامه جوشکاری ساختمان انجام شود.
اگر از آزمایش‌های غیرمخرب استفاده می‌شود، باید حدود و استاندارد قبول شدن نتیجه در مدارک طرح و محاسبه به وضوح قید شده باشد.

بررسی اتصالات با پیچهای پر مقاومت (**با عمل اصطکاکی**) باید طبق استاندارد این نوع اتصالات و نوع پیچهایی که به کار می‌رود، انجام گیرد.

217

مردود کردن کار:

مصالح و نیز روش‌های اجرایی که با مقررات و مشخصات تعیین شده مطابق نباشد، در هر مرحله‌ای از پیشرفت کار: پیش از جوشکاری ۲- پنگام جوشکاری ۳- پس از جوشکاری قابل مردود کردن است.

سازنده باید یک نسخه از کلیه گزارش‌هایی را که از طرف بازرسان کار به صاحب‌تکار داده می‌شود دریافت کند.

218

۲۵- تعیین نوع فولاد

کارخانه سازنده باید روش تعیین نوع و مشخصات مصالح مصرفی (قبل از نصب و تنظیم قطعات) را با مدارک کتبی و نمایش عملی ارائه کند.

روش احراز هویت مصالح، باید با عرضه شماره و عنوان مصالح، مشخصات فنی مربوط طبق مدارک رسمی و همچنین گزارش آزمایش‌های مصالح برای خواص تعیین شده ثابت کند که مصالح مناسب پیش بینی شده، مورد استفاده قرار گرفته است.

219

وظایف روکش الکترود یا پودر در جوش زیر پودری

روکش الکترود دارای عملکرد های زیر است:

- تامین حفاظ گازی در مقابل ورود اکسیژن و ازت به حوضچه مذاب و یک پوشش از سرباره مذاب بر روی فلز مذاب جوشکاری.
- مشابه یک نظافتچی در زودودن اکسیدها و آلودگی ها عمل می کند.
- نرخ سرد شدن فلز جوش را کاهش می دهد و بالطبع یک جوش با شکل پذیری زیاد ایجاد می کند.
- باعث سهولت شروع عملیات جوشکاری، تثبیت قوس و کاهش میزان ترشح (پاشش) جوش می گردد.
- باعث نفوذ بهتر و ذوب کاملتر فلز مینا می گردد.
- شکل ظاهری نوار جوش را کنترل می کند.
- سرعت جوشکاری را افزایش می دهد.

220

مواد متسلکه روکش الکترود

- سیلیکات سدیم و پتاسیم عموماً به عنوان حامل (ملات) به کار می‌رond. بعضی از چسب‌های گیاهی نیز دارای کاربردهای محدودی در این زمینه هستند. آلیاژها آهن دار و فلزات خاص به عنوان عناصر احیا کننده و عناصر آلیاژی به کار می‌rond. فلزات قلیایی خاکی بهترین ثبیت کننده قوس الکتریکی هستند.
- خاک اره، خمیر چوب، سلولز، کتان، نشاسته، شکر و مواد گیاهی دیگر حفاظتی در مقابل گازهای اتمسفر و آلودگی هوا ایجاد می‌کنند. عناصر گداز آور و سرباره ساز شامل سیلیکا، آلومینیا، رس، سنگ معدن آهن، روتیل، سنگ آهک، مگنزیت، پنبه نسوز و میکا و بسیاری مواد معدنی دیگر می‌باشند. در ضمن بعضی مواد مصنوعی مانند تیتانات پتاسیم و دی‌اکسید تیتانیوم نیز عملکردی مشابه مواد معدنی فوق الذکر را دارد.

221

انتخاب الکترود

- خواص فلز جوش رسویی در درز و مناسب بودن آن به عنوان مصالح اتصال دهنده قطعاتی که به هم جوش می‌دهند، به انتخاب صحیح الکترود بستگی دارد. باید توجه داشت که بسیاری از الکترودهایی که در رده‌های مختلف قرار دارند، از نظر مفتول فولادی یکسان هستند. تفاوت در مشخصه‌های کاربردی و خصوصیات شیمیایی و مکانیکی فلز جوش رسویی، غالباً توسط مواد تشکیل دهنده روکش الکترود تعیین می‌شود.
- با توجه به مطالب ارائه شده، اهمیت شناخت کامل مشخصه‌های الکترودهای پایه، روشن است. شناخت کامل از رده‌ها الکترود، نه تنها در انتخاب صحیح الکترود برای یک کار خاص به شما کمک می‌کند بلکه در به دست آوردن مهارت فنی لازم جهت عملیات جوشکاری نیز مؤثر است.

222

اندازه الکتروودها :

- انتخاب اندازه صحیح الکتروود برای استفاده در یک کار مشخص، دارای اهمیتی به اندازه انتخاب رده مناسب الکتروود است. نکات زیر در هنگام انتخاب اندازه الکتروود باید مورد توجه قرار گیرد:
- هندسه درز: یک جوش گوشه می تواند با الکتروود بزرگتری نسبت به آنچه در جوش لب به لب مورد نیاز است، انجام می شود.
- ضخامت فلز پایه: واضح است که با افزایش ضخامت فلز مورد جوش، الکتروود بزرگتری می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
- شدت جریان: با افزایش شدت جریان جوشکاری، الکتروود بزرگتری مورد نیاز است.

223

جوشکاری اسکلت فولادی در گارگاه

عملیات اجرایی در کارهای فولادی

ترتیب عملیات اجرایی در گارگاه فولادی به شرح زیر است:

۱. تهییه نقشه های ساخت با توجه به نقشه های محاسباتی.
۲. عملیات برشکاری و سوراخکاری.
۳. عملیات ساخت اعضا.
۴. تمیز کاری و رنگ.
۵. حمل
۶. عملیات پیش مونتاژ.
۷. عملیات واداشتن و نصب خال جوش و اتصالات موقت.
۸. تنظیم نهایی، شاقولی کردن ستون ها و هم محور کردن تیرها و تکمیل اتصالات
۹. بازرسی و تایید نهایی
۱۰. رنگ آمیزی نهایی و لکه گیری.

224

نوع کار :

نوع کار، زمینه اصلی انتخاب صحیح الکترود است. بررسی دقیق نوع کار جهت تعیین الکترود مناسب ضروری است. نکاتی که باید کنترل گرددند، به شرح زیرند:

- ضوابط آیین نامه (اگر وجود داشته باشد).
- خواص فلز پایه.
- حالت جوشکاری (تخت، افقی، سرپالا، سقفی)
- نوع درز اتصال.
- مقدار جوش مورد نیاز.
- دقت موئناژ.

نوع جریان جوشکاری قابل دسترس

225

عملیات برشکاری و آماده سازی لبه ها

- عملیات برش کاری برحسب ضخامت ورق می تواند به کمک برش حرارتی و یا برش گیوتینی انجام پذیرد.
- برای انجام عملیات برشکاری به روش حرارتی ابتدا شاسی های مناسبی که ورق یا پروفیل را در وضعیت تخت و تراز قرار می دهند، ساخته می شوند.
- بعد از استقرار ورق در روی شاسی و خط کشی آن، ریل گذاری شده و دستگاه برش اتوماتیک بر روی ریل مستقر می گردد . بر حسب ضخامت ورق، اپراتور سرعت حرکت مناسبی برای دستگاه برش تنظیم می نماید و دستگاه با حرکت به سمت جلو عملیات برش را به صورت اتوماتیک تحت نظارت اپراتور انجام می دهد.

226

عملیات سوراخکاری

پس از عملیات برش، در صورت نیاز عملیات سوراخکاری انجام می شود.
انجام عملیات سوراخکاری به دو روش ممکن است:

۱. دستگاه پانچ (سوراخ زن) ۲ - مته

سوراخ ایجاد شده توسط مته از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است ولی عملیات مربوطه پر هزینه می باشد. عملیات مته کاری معمولاً توسط مته های رادیال انجام می شود که دارای بازده خوبی می باشد.

در صورتی که ضخامت ورق در حد کم یا متوسط (تا حدود ۱۵ میلی متر) باشد، انجام سوراخها توسط دستگاه سوراخ زن انجام می شود. آزمایشات نشان می دهند که در پیرامون سوراخ های ایجاد شده توسط دستگاه سوراخ زن، ترک های میکروسکوپی وجود دارد که در محاسبات تاثیر این ترک ها را با افزودن قطر سوراخ به مقدار ۲ میلی متر منظور می نماید. راه حل میانه این است که ابتدا سوراخی با قطر کوچکتر توسط دستگاه سوراخ زن ایجاد شود و سپس توسط مته کاری گشاد شده و به قطر مورد نظر افزایش یابد.

227

ساخت اعضا :

- ساخت اعضا بر حسب اینکه از ورق ساخته شوند یا از پروفیل، متفاوت خواهد بود. در صورتی که اعضا از ورق ساخته شوند، مراحل کار به صورت زیر است:

۱. قطعه سازی یعنی یکسره کردن ورق ها و انجام جوش درزهای آنها در روی شاسی.
۲. مونتاژ بال و جان و خال جوش کردن آن در داخل قالب (گیج و فیکسچر).
۳. تکمیل جوشکاری بال و جان.
۴. عملیات بازرگانی و تایید.

228

وصله کارخانه ای

- وصله های کارخانه ای در ورقه ای بال و جان، باید قبل از مونتاژ قطعات بال و جان به یکدیگر صورت گیرد. محل درز بال و جان بهتر است در یک صفحه واقع نشود. محدودیتهای موجود در طول ورق، خمل و نقل، تبدیل ورق نازکتر به ضخیم تر، تبدیل درز به موارد مشابه، از جمله نقاط درز اجباری می باشد.
- در کارخانه، ورقه ای بال به منظور انجام جوش پشت درز، برگردانده می شوند. بنابراین در ورقه ای ضخیم تر می توان از درزهای X استفاده نمود. اینگونه درزها کمترین مقدار فلز جوش را مصرف می کنند و از آنجا که جوش ذارای تعادل است، لذا در این حالت هیچگونه تغییر شکل زاویه ای بوجود نخواهد آمد. در ورقه ای عریضتر حدود ۶۰ الی ۹۰ سانتیمتر، اغلب وسایل جوش قوس الکتریکی زیر پودری تمام یانیمه اتوماتیک مورد استفاده قرار می گیرد.

229

وصله کاری کارگاهی:

- وصله های کارگاهی معمولا در یک صفحه تنها واقع می شوند. پس و پیش کردن جوش های لب به لب بال ها و جان ها، کیفیت اجرای تیر را افزایش نمی دهد.
- آماده کردن درزها به وسیله برش و پختن آنها زمانی که همه آنها در یک صفحه قرار دارند، بسیار ساده تر می باشد. ممتد بودن جوش گوشه اتصال دهنده بال به جان، یک مزیت است.
- در این حالت وقتی که بال ها به طور موقت برای مونتاژ سازه به یکدیگر تکه داده می شوند، تکیه گاه بهتری فراهم می گردد.

230

عملیات تمیز کاری و رنگ:

- در سطح فولادی که به صورت نورد گرم تولید شده است، لایه ای از اکسید تشکیل می شود که چسبندگی دائمی با آن ندارد و به مرور زمان طبله کرده و جدا می شوند. به این لایه فلس گویند.
- علاوه بر آن، به مرور زمان سطح فولاد زنگ میزند و لایه ای از زنگ روی آن تشکیل می شود که آن نیز چسبندگی دائمی نداشته و به مرور زمان از آن جدا می شود.
- یکی از روش ها برای محافظت فولاد در مقابل عوامل خورنده خارجی، رنگ آمیزی سطح آن است. اما قبل از رنگ آمیزی باید سطح قطعه از لایه های شل مثل فلس و زنگ های قدیمی تمیز گردد.

231

موارد لازم برای زدودن لایه های سطحی فولاد :

۱. برای قطعه فولادی که در داخل بتن قرار می گیرد، معمولا هیچ گونه تمیز کاری سطحی صورت نمی گیرد.
۲. برای قطعاتی که در ساختمان، آجر کاری، گچ کاری و موارد مشابه قرار می گیرند، تمیز کاری سطحی با استفاده از برس های سیمی کافی است. برس زدن قادر به زدودن لایه های سطحی زنگ است، لیکن تمام فلس ها را نمی تواند از سطح قطعه بکند و فلس هایی که چسبندگی خوبی با سطح فولاد دارند، در روی آن باقی می ماند.

232

برای قطعاتی که به **صورت نما** و در معرض مستقیم هوا و حملات خوردگی قرار می گیرند، تمیز کاری به صورت ماسه پاشی (**سندر بلست**) انجام می شود.

در این روش سطح قطعه فولادی از هر گونه مواد اضافی پاک می شود و کاملاً به صورت نقره ای در می آید. ماسه پاشی عبارت است از پاشیدن دانه های ریز کوارتز به کمک هوای فشرده بر سطح قطعه فولادی. این کار با گرد و غبار زیادی همراه است. در صورت مضر بودن گرد و غبار، استفاده از مس باره مفید خواهد بود. مس باره لایه بالا زده در کوره های مس گدازی است که آسیا شده و به صورت دانه های ریز در می آیند.

بعد از عملیات تمیز کاری، نوبت به رنگ آمیزی می رسد. سیستم های رنگ در حالت کلی به رنگ آلی و یا غیر آلی بودن مواد چسباننده است. مواد تشکیل دهنده رنگ عبارتند از: رنگدانه، رنگ مایه و حلal.

233

عملیات حمل:

با توجه به مخازن سنگین، عملیات حمل از موارد قابل تامل در تولید اجرای اسکلت فولادی است. در هنگام تولید اعضا در کارخانه، طول، عرض، ارتفاع و وزن قطعه تولید شده باید طوری انتخاب گردد که در هنگام حمل، شرایط بار ترافیکی ایجاد نگردد. بار می تواند در یکی از حالات زیر، در رده بارهای ترافیکی قرار گیرد:

- داشتن پهنه ای بیشتر از اندازه تریلی (حدود ۲/۴۰ متر).
- داشتن درازایی بیشتر از اندازه تریلی (حدود ۱۲ متر).
- داشتن ارتفاع بیش از حد (ارتفاع بالای بار سطح جاده بیش از ۴ متر).
- داشتن وضع غیر عادی.

بارهای ترافیکی هزینه حمل بسیار گران دارند و باید تا حد امکان از آن اجتناب نمود.

234

عملیات پیش مونتاژ و مونتاژ در پای کار :

- همان طور که در قسمت حمل عنوان شد، در اکثر موارد امکان ساخت عضو با طول کامل در کارخانه وجود ندارد و لازم است عضو در قطعات کوتاهتر ساخته شده و به کارخانه حمل می گردد. بنابراین قبل از نصب لازم است قطعات در پای کار به صورت یکسره در آمده و سپس نصب شوند.
- به این عمل مونتاژ یا پیش مونتاژ گفته می شود. برای انجام کار ابتدا در پای کار شاسی های مخصوص عملیات پیش مونتاژ آماده می گردد.
- سپس قطعات در مجاورت یکدیگر قرار گرفته و پس از رسیمان کشی و هم محور کردن آنها، قطعات به یکدیگر جوش و یا پیچ می شوند.
- گاهی موقع امکان نصب یک مرتبه عضو کامل وجود ندارد. لذا در چنین موارد مجدداً بعضی از وصله های عضو باز می شوند و عملیات نصب به صورت قطعه قطعه انجام می شوند. در این حالت از انجا که قبل از قطعات در پای کار به یکدیگر به صورت آزمایشی متصل شده اند، اتصال مجدد آنها در جبهه کار بسیار ساده خواهد بود.

235

- **مونتاژ :** در صورتی که اتصال قطعات به یکدیگر دائمی باشد، مونتاژ گفته می شود

پیش مونتاژ : چنانچه اتصال قطعات آزمایشی و موقت باشد، پیش مونتاژ می نامند. بسیاری از پیمان کاران ترجیح می دهند برای راحتی اجرا انجام بعضی سوراخ کاریها را در مرحله مونتاژ یا پیش مونتاژ انجام دهند.

- بدین معنی که در کارخانه عمداً از چنه صفحه سوراخ کاری که در مجاورت یکدیگر قرار می گیرند، یکی را انجام نمی دهند. پس از عملیات پیش مونتاژ، صفحه سوراخ کاری نشده را از طرف صفحه سوراخ کاری شده علامت می زنند، یا (سمبله نشان) می کنند و سپس ورق اتصال باز کرده و توسط مته، سوراخ کاری ها را نجات می دهند.

236

عملیات کارگذاشتن، نصب، خال جوش و اتصالات موقت :

- **عملیات نصب** با جرثقیلهای متحرک و یا **جرثقیلهای برجی** انجام می شود.
- **جرثقیلهای متحرک** می توانند از نوع بوم خشک و یا بوم هیدرولیکی باشند.
- جرثقیل ها علاوه بر بوم اصلی، دارای یک بوم اضافی می باشند که به آن **جیب** می گویند و از آن می توان برای نصب قطعات سبک در ارتفاع بالایا فاصله بیشتر استفاده نمود.

237

شاقولی کردن ستونها ، هم محور کردن تیرها:

در آخرین مرحله، به کمک مهارهای ضربدری موقت و تجهیزات ایجاد کشش مثل **تیفور** ، ستونها در وضعیت شاقولی قرار داده و با خال زدن اتصالات و یا سفت کردن **پیچهای مونتاژ** تیرها و ستونها را در جای اصلی قرار می دهند . نکته مهم اینکه تا آنجایی که ممکن است باستی ستون ها بحالت شاقولی نصب گردد تا نیازی به تیفور کشی نباشد، چون نیروی کشش همواره در ستون و تیر و یا سایر اجزای فولادی باقی و به سازه فشار می آورد

238

نصب کف ستون :

- دو روش برای نصب ستون بر روی کف ستون های فونداسیون وجود بکار گرفته می شود :

۱. روش سنتی :

ورق کف ستون به صورت جدا از ستون بر روی فونداسیون کار گذاشته می شود .

سپس حد فاصل ورق کف ستون و فونداسیون به کمک ملات پرسیمان یا گروت پر می شود.

روش کار بدین ترتیب است که پس از تمیز کردن سطح فونداسیون و مرتب کردن آن ، ملات پرسیمان با ضخامت لازم روی فونداسیون پخش شده و ورق کف ستون روی آن قرار گرفته و به کمک تراز و دوربین ، در وضعیت نهایی خود قرار داده شده و مهره بولتها سفت می شود. بعد از گرفتن ملات زیر صفحه ، ستون آماده را بر روی آن نصب می کنند .

239

۲. روش صنعتی :

در این روش کف ستون در کارخانه به صورت گونیا به پای ستون جوش و یکپارچه می شود. برای نصب، ابتدا روی فونداسیون پد گذاری (Pad) می شود. ورق پدها ها به اندازه صفحه ستون ها درست می شود ، اما ممکن است در اندازه های آماده $100 \times 4 \times 100$ میلیمتر ساخته شوند.

یک شاخک نبشی به سطح تحتانی پد ها جوش می شود . پدها به کمک ملات کاملاً در موقعیت مورد نظر، قرار داده شده و تراز می شوند.

بعد از گرفتن ملات زیر پد ، ستون به همراه کف ستون روی آنها کار گذاشته شده و ستونهارا کاملاً به صورت شاقولی در می آورند و مهره بولت هاست می گردد ، سپس در صورت لزوم شیم گذاری شده و در مرحله آخر دور ورق کف ستونها به فاصله ۱۰ سانتیمتر قالب بندی شده و فضاهای خالی زیر کف ستون به کمک ملات پرسیمان یا گروت پر می شوند.

240

۲. وسائل اتصال و تجهیزات ایمنی

الف- کابل الکترود و کابل اتصال به زمین

کابل برق که ماشین جوشکاری را به منبع انرژی متصل می کنند باید کاملاً عایق بوده و توانایی انتقال جریان الکتریسیته مورد نیاز را داشته باشند. کابل هایی مورد استفاده، عموماً کابل های رشته ای از جنس مس و با پوشش لاستیکی می باشند.

جهت تکمیل مدار الکتریکی میان ماشین جوشکاری و قطعه فلز مورد جوش دو کابل با ظرفیت کافی برای انتقال جریان مورد نیاز می باشد. یکی کابل الکترود که کابل جوشکاری نیز خوانده می شود و به انبر الکترود متصل می شود و کابل اتصال به زمین با کابل زمین که به قطعه کار وصل می شود.

241

کفشه کابل الکترود و کابل اتصال

- کفشه های مناسب هم برای کابل الکترود و هم برای کابل زمین (کابل اتصال) جهت اتصال آنها به ماشین جوشکاری مورد نیاز می باشند. این کفشه ها باید با لحیم یا اتصال مکانیکی مناسب به کابل هایی مورد نظر وصل شوند. اتصال این کفشه ها به محل خروجی ماشین جوشکاری باید کاملاً سفت و محکم باشد. لق شدن این اتصال باعث گرم شدن کفشه و ذوب شدن لحیم اتصال کابل به کفشه می گردد، سپس محل اتصال و کفشه ها سوخته و موجب اختلال در جریان جوشکاری خواهد شد.

- انتهای دیگر کابل الکترود به انبر الکترود متصل شده و انتهای دیگر کابل اتصال باید به گونه ای مناسب به قطعه کار وصل باشد. اگر این اتصال مطمئن نباشد، تشکیل قوس در محل اتصال آن را سوزاننده و احتمال دارد شرایط مطلوب جهت جوشکار فراهم نگردد.

242

گیره اتصال:

- اگر جوشکاری به گونه‌ای است که قطعه کار می‌تواند روی میز جوشکاری یا در یک گیره ثابت و دائمی قرار گیرد، کابل اتصال معمولاً به میز یا گیره پیچ می‌شود. اگر جوشکار باید بر روی سازه هایی در قسمت های مختلف کارگاه کند، انواع مختلفی از وسایل اتصال از قبیل قلاب مسی، یک وزنه فلزی سنگین، یا گیره های اتصال ویژه مورد استفاده قرار دهد.
- گیره اتصال چرخشی از تابیدن کابل جوشکاری متصل به گیره و موقعیت دهنده‌ها، در مواردی که قطعه می‌چرخد جلوگیری می‌کند. گیره تقریباً برای همه اشکال قطعات اجزا می‌دهد تا اتصال به زمین از دو نقطه برقرار شود. این گیره عموماً در ساخت مخازن و ظروف تحت فشار و در مورد موقعیت دهنده‌ها مورد استفاده است.

243

انبر الکترود:

- **انبرهای فلزی** الکترود وسیله‌ای برای نگهداشتن الکترود به صورت مکانیکی است. این وسیله جریان الکتریکی را از کابل جوشکاری به الکترود می‌رساند. دارای یک دسته عایق می‌باشد که دست جوشکار را از حرارت محافظت می‌کند.
- **فک انبرها** باید به گونه‌ای طراحی شوند تا بتوانند الکترود را محکم و در زاویه دلخواه نگهدارند. آنها باید از فلزی با خاصیت هدایت الکتریکی زیاد ساخته شده و در مقابل درجه حرارت بالا مقاوم باشند. در بسیاری از انبرها، فک‌هایی که در اثر استفاده نادرست می‌سوزند و خراب می‌شوند، قابل تعویض با یک فک جدید می‌باشند. انبر باید سبک، متعادل و دارای گیره راحت باشد. تعویض الکترود باید آسان باشد و مقاومت کافی برای استفاده زیاد و سخت را داشته باشد.

244

لباس محافظ :

- در هنگام جوشکاری جرقه های آتش و قطرات فلز مذاب که توسط قوس الکتریکی ایجاد می شود به طور مداوم بیرون ریخته می شود. اگر این قطرات و جرقه ها با پوست بدون محافظ تماس پیدا کند موجب سوختگی شدید خواهد شد.
- لباس های معمولی ضخامت کافی جهت مقابله با این موارد را ندارسته و مواد آنها در مقابل آتش مقاوم نیستند. جوشکار باید در هنگام کار لباس جوشکاری بپوشد که از پارچه ضخیم برای محافظت بدن در مقابل اشعه های ساقع شده از قوس الکتریکی و همچنین جرقه آتش و فلز مذاب بافته شده است.
- همیشه پوشیدن لباس های محافظ به طور کامل که در بالا شرح داده شد برای همه نوع جوشکاری و در همه موقعیت ها لازم نیست. جوشکار می تواند بهترین قاضی در مورد لباس محافظ بر اساس نوع کار خود باشد. استفاده از دستکش جوشکاری همواره جهت حفاظت دست ها لازم است. دستکش ها را از چرم، پنبه نسوز و دیگر مواد مقاوم حرارت می سازند.

245

ماسک دستی و ماسک کلاهی :

- نور درخشان حاصل از قوس الکتریکی دارای دو نوع پرتو نامرئی می باشد که برای چشم ها و پوست مضر است. یکی از پرتوهای اشعه فرابنفش و دیگری اشعه مادون قرمز است. تکرار مشاهده این نور خواه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، باعث درد چشم می شود که البته درد آن دائمی نیست. جوشکاران این نوع درد را ((ریگ داغ در چشم)) می گویند. این پرتو ها گاه سوزشی مشابه آفتاب سوختگی و گاهی تولید عفونت می کنند. در فاصله کمتر از ۱۵ متر بر روی چشم و در فاصله ای کمتر از ۶ متر بر روی پوست اثر می گذارند.
- پوشش های حفاظتی تنها برای مقابله با پرتوهای زیان آور نبوده بلکه جهت حفاظت جوشکار در مقابله با قطره های فلز مذاب نیز هستند که بخصوص در جوشکاری های قائم و سقفی به جوشکار صدمه می زند.

246

• ماسک دستی و کلاهی :

• از مواد لاستیکی فشرده عایق و مقاوم حرارتی ساخته شده اند. این ماسک ها به طور کامل ناحیه سر و گردن را از ذرات فلز، دود، جرقه و پرتوهای خطرناک محافظت می کنند و جهت کاهش انعکاس نور معمولاً به رنگ سیاه می باشند. اندازه شیشه ماسک ۱۱ در ۵ سانتی متر می باشد و رنگی است، به گونه ای که مانعی در مقابل اشعه فرابنفش و مادون قرمز و بسیاری از اشعه های مرئی ناشی از قوس الکتریکی می باشد.

برای جوشکاری قوسی با الکترود فلزی با شدت جریان ۲۱۰ آمپر درجه تیرگی شیشه ۷ و برای شدت جریان بیش از ۳۰۰ آمپر، درجه تیرگی ۱۲ توصیه می شود.

• رنگهای مختلفی جهت تیره کردن شیشه محافظ به کارمی رود شیشه تیره خوب، ۹۹/۵ درصد از اشعه مادون قرمز را جذب می کند.

247

عینک ایمنی:

استفاده از عینک ایمنی در **پشت ماسک ایمنی** یک نیاز ضروری است. این مورد در کارکاههایی که کارگران جوشکار نزدیک یکدیگر کار می کنند کاملاً ضروری است. تحت این شرایط حفاظت چشم ها در مقابل درخشش قوس امکان پذیر نیست.

این عینکها همچنین چشم جوشکاران را در **هنگام نظارت جوش** تکمیل شده، هنگام تمیز کردن گل جوش، خرد کردن و تراشیدن جوش معیوب محافظت می کنند. این عینک ها توسط دستیاران جوشکاری، ناظرین، بازرسین و دیگر افرادی که با جوش سر و کار دارند، استفاده می شود. عینک باید **سبک وزن، دارای تهويه** مناسب به منظور جلوگیری از عرق کردن شیشه داخلی و راحت باشد. و شیشه های آن رنگی (**با درجه تیرگی کم**) باشد.

248